



使用说明书

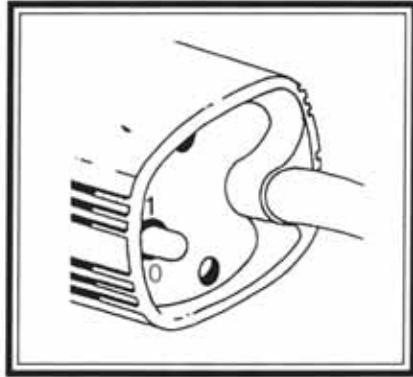


DW803, DW810, DW811, DW812
小型角磨机

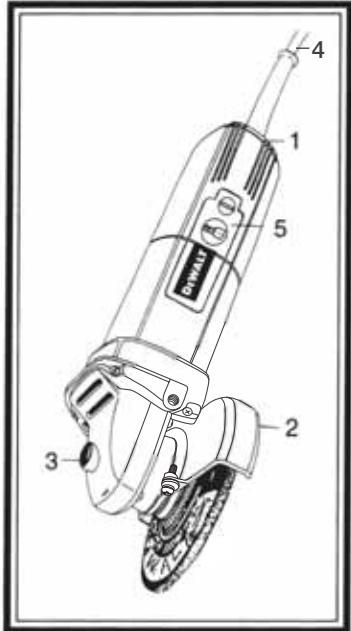


B

C2

Model DW803

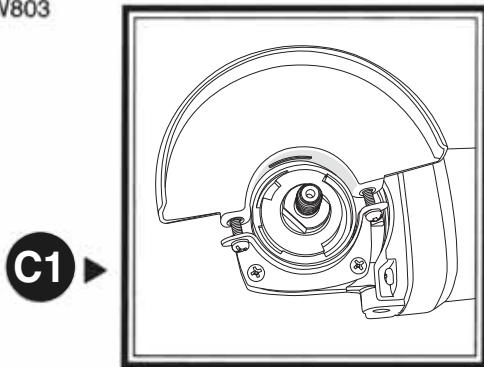


C1

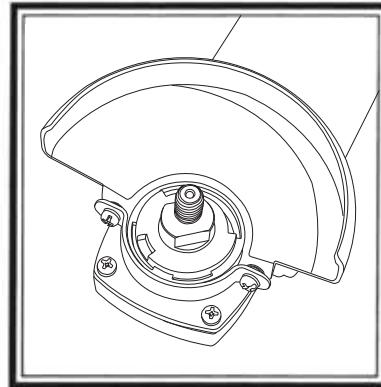




D1

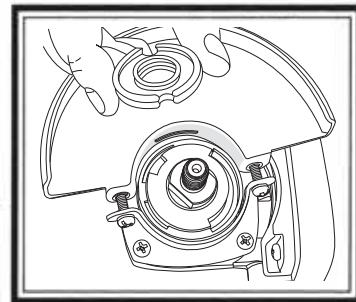


E1




D2

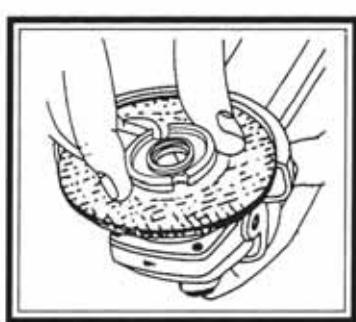


E2

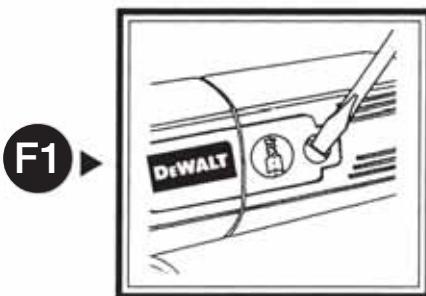


F1

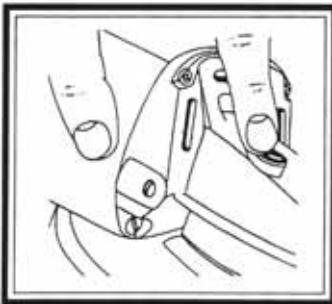

D3

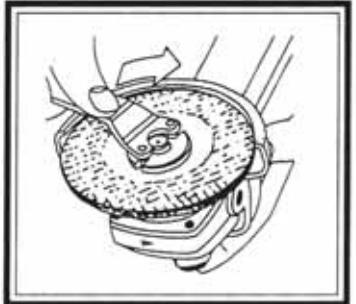

E3

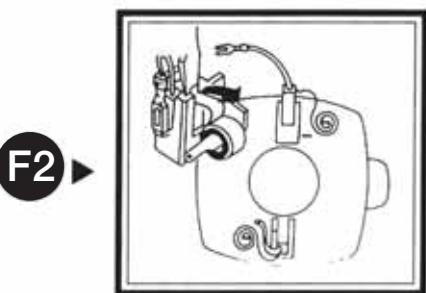

F2

安全守则

在使用电动工具时，一定要遵守贵国的安全条例，以避免或减少火灾，触电与受伤的意外事故发生。在使用本工具时，请仔细阅读以下的安全守则。

请将此说明书妥善保存！

一般安全规则

a) 工作场地

- 1) 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。
- 2) 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 3) 让儿童或旁观者离开后操纵电动工具。分心会使你放松控制。

b) 电气安全

- 1) 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少触电危险。
- 2) 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加触电危险。
- 3) 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加触电危险。
- 4) 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。让电动工具远离热、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的电线会增加触电危险。
- 5) 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接电线。适合户外使用的电线将减少触电危险。

c) 人身安全

- 1) 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。切勿在有疲倦，药物、酒精或治疗反应下操作电动工具。在操作电动工具期间精力分散会导致严重人身伤害。

- 2) 使用安全装置。始终配戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下的防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
 - 3) 避免突然起动。确保开关在插入插头时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
 - 4) 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
 - 5) 手不要伸得太长。时刻注意脚下和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
 - 6) 着装适当。不要穿宽松衣服或佩带饰品。让你的头发、衣服和袖子远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
 - 7) 如果提供了与排屑装置、集尘设备连接用的装置，则确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少碎屑引起的危险。
- ### d) 电动工具使用和注意事项
- 1) 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当的设计额定值的电动工具会使你工作更有效、更安全。
 - 2) 如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
 - 3) 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或将电池盒脱开电源。这种防护性措施将减少电动工具突然起动的危险。
 - 4) 将闲置电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经训练的用户手中是危险的。
 - 5) 保养电动工具。检查运动件的安装偏差或卡住、零件破损情况和影响电动工具运动的其他条件。如有损坏，电动工具必须在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。

- 6) 保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- 7) 按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用作那些与要求不符的操作可能会导致危险情况。

e) 维修

- 1) 将你的电动工具送交专业维修人员，必须使用同样的备件进行更换。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

产品资料：

型号： DW803 DW810 DW811 DW812

砂轮最大直径(MM): 100X4X16 100X4X16 100X4X16 100X6X22

砂轮片外边缘最高线速度: 80m/s

小型角磨机

DW803/DW810/DW811/DW812

包装内容

包装中有：

1 个小型的角磨机

1 个磨轮护罩

1 个内法兰盘

1 个外法兰盘

1 个砂轮片

1 个扳手

1 本说明书

- 检查一下在运输过程中，工具、部件或附件在运输途中是否有损坏。
- 在操作之前，请花些时间阅读和了解手册的内容。

由于我们对产品坚持不断地进行改进，使得本说明书的内容与用户收到的产品可能略有不同。

说明 (图A)

本角磨机是用于专业性磨光、切割、金属丝杯刷洗和砂光操作的。

1. 通/断开关
2. 磨轮护罩
3. 主轴锁
4. 电源线
5. 外部的碳刷盖板

所有操作的使用说明书

砂磨、砂光、钢丝砂光、砂磨切割操作的通用安全警告：

- a) 该电动工具是用于实现砂轮机、砂光机、钢丝刷、切断工具功能的。阅读随该电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。不了解以下所列所有说明将导致电击、着火和/或严重伤害。
- b) 不推荐用该电动工具进行抛光操作。电动工具不按指定的功能去操作，可能会发生危险和引起人身伤害。
- c) 不使用的非工具制造商推荐和专门设计的附件。否则该附件可能被装到你的电动工具上，而它不能保证安全操作。
- d) 附件的额定速度必须至少等于电动工具上标出的最大速度。附件以比其额定速度大的速度运转会发生爆裂和飞溅。
- e) 附件的外径和厚度必须在电动工具额定能力范围之内。不正确的附件尺寸不能得到充分防护或控制。
- f) 砂轮、法兰盘、靠背垫或任何其他附件的轴孔尺寸必须适合于安装到电动工具的主轴上。带轴孔的、与电动工具安装件不配的附件将会失稳、过度振动并会引起失控。

- g) 不要使用损坏的附件。在每次使用前要检查附件，例如砂轮是否有碎片和裂缝，靠背垫是否有的裂缝、撕裂或过度磨损，钢丝刷是否松动或金属丝是否断裂。如果电动工具或附件跌落了，检查是否有损坏或安装没有损坏的附件。检查和安装附件后，让自己和旁观者的位置远离旋转附件的平面，并以电动工具最大空载速度运行1min。损坏的附件通常在该试验时会碎裂。
- h) 戴上防护用品。根据适用情况，使用面罩、安全护目镜或安全眼镜。适用时，戴上防尘面具、听力保护器、手套和能挡小磨料或工件碎片的工作围裙。眼防护罩必须挡住各种操作产生的飞屑。防尘面具或口罩必须能过滤操作产生的颗粒。长期暴露在高强度噪声中会引起失聪。
- i) 让旁观者与工作区域保持一安全距离。任何进入工作区域的人必须戴上防护用品。工件或破损附件的碎片可能会飞出并引起紧靠着操作区域的旁观者的伤害。切割附件触及带电导线会使电动工具外露的金属零件带电，并使操作者触电。
- j) 当在切割附件有可能切割到暗线或自身电线的场所进行操作时，只能通过绝缘握持面来握住电动工具。切割附件碰到一根带电导线可能会使电动工具的外露金属零件带电并使操作者发生电击危险。
- k) 使软线远离旋转的附件。如果控制不当，软线可能被切断或缠绕，并使得你的手或手臂可能被卷入旋转附件中。
- l) 直到附件完全停止运动才放下电动工具。旋转的附件可能会抓住表面并拉动电动工具而让你失去对工具的控制。
- m) 当携带电动工具时不要开动它。意外地触及旋转附件可能会缠绕你的衣服而使附件伤害身体。
- n) 经常清理电动工具的通风口。电动机风扇会将灰尘吸进机壳，过多的金属粉末沉积会导致电气危险。
- o) 不要在易燃材料附件操作电动工具。火星可能会点燃这些材料。
- p) 不要使用需用冷却液的附件。用水或其他冷却液可能会导致电腐蚀或电击。

对所有操作的进一步安全说明

反弹和相关警告

反弹是因卡住或缠绕住的旋转砂轮、靠背垫、钢丝刷或其他附件而产生的突然反作用力。卡住或缠绕会引起旋转附件的迅速堵转，随之使失控的电动工具在卡住点产生与附件旋转方向相反的运动。

例如，如果砂轮被工件缠绕或卡住，伸入卡住点的砂轮边缘可能会进入材料表面而引起砂轮爬出或反弹。砂轮可能飞向或飞离操作者，这取决于砂轮在卡住点的运动方向。在此条件下砂轮也可能碎裂。

反弹是电动工具误用和/或不正确操作工序或条件的结果，可以通过采取以下给出的适当预防措施得以避免。

- a) 保持紧握电动工具，使你的身体和手臂处于正确状态以抵抗反弹力。如有辅助手柄，则要一直使用，以便最大限度控制住起动时的反弹力或反力矩。如采取合适的预防措施，操作者就可以控制反力矩或反弹力。
- b) 绝不能将手靠近旋转附件。附件可能会反弹碰到手。
- c) 不要站在发生反弹时电动工具可能移动到的地方。反弹将在缠绕点驱使工具逆砂轮运动方向运动。
- d) 当在尖角、锐边等处作业时要特别小心。避免附件的弹跳和缠绕。尖角、锐边和弹跳具有缠绕旋转附件的趋势并引起反弹的失控。
- e) 不要附装上锯链、木雕刀片或带齿锯片。这些锯片会产生频繁的反弹和失控。

砂磨和切割操作的附加安全说明

对磨削和砂磨切割操作的专用安全警告：

- a) 只使用所推荐的砂轮型号和为选用砂轮专门设计的护罩。不是为电动工具设计的砂轮不能充分得到防护，是不安全的。
- b) 护罩必须牢固地装在电动工具上，且放置得最具安全性，只有最小的砂轮部分暴露在操作人面前。护罩帮助保护操作者免于受到爆裂砂轮碎片和偶然触及砂轮的危险。

- c) 砂轮只用作推荐的用途。例如：不要用切割砂轮的侧面进行磨削。施加到砂轮侧面的力可能会使其碎裂。
- d) 始终为所选砂轮选用未损坏的、有恰当规格和形状的砂轮法兰盘。合适的砂轮法兰盘支承砂轮可以减小砂轮破裂的可能性。切割砂轮的法兰盘可以不同于砂轮法兰盘。
- e) 不要使用从大规格电动工具上用剩的磨损砂轮。用于大规格电动工具上的砂轮不适于较小规格工具的高速工况并可能会爆裂。

切割操作的附加安全说明

对砂轮切割操作的附加专用安全警告：

- a) 不要“夹”住切割砂轮或施加过大的压力。不要试图做过深的切割。给砂轮施加过应力增加了砂轮在切割时的负载，容易缠绕或卡住，增加了反弹或砂轮爆裂的可能性。
- b) 身体不要对着旋转砂轮，也不要站在其后。当把砂轮从操作者身边的操作点移开时，可能的反弹会使旋转砂轮和电动工具朝你推来。
- c) 当砂轮被卡住或无论任何原因而中断切割时，关掉电动工具并握住工具不要动，直到砂轮完全停止。决不要试图当砂轮仍然运转时使切割砂轮脱离切割，否则会发生反弹。调查并采取校正措施以消除砂轮卡住的原因。
- d) 不能在工件上重新起动切割操作。让砂轮达到全速后再小心地重新进入切割。如果电动工具在工件上重新起动，砂轮可能会卡住、爬出或反弹。
- e) 支撑住板材或超大工件可使得砂轮卡住和反弹的危险降到最低限度。大工件凭借自重而下垂。必须在工件靠近切割线处和砂轮两侧近工件边缘处放置支承。
- f) 当进行“盲切割”进入墙体或其它盲区时要格外小心。伸出的砂轮可能会割到煤气管或水管，电线或由此引起反弹的物体。

砂光操作的附加安全说明

砂光操作的专用安全警告：

- a) 当砂光时，不要使用超大砂盘纸。选用砂盘纸时应按照制造商的推荐。超出砂光垫盘的大砂盘纸有撕裂的危险并且会引起缠绕、砂盘的撕裂或反弹。

钢丝刷操作的附加安全说明

钢丝刷操作的专用安全警告：

- a) 要意识到即使正常操作时钢丝线也会随刷子甩出。不要对钢丝刷施加过大的负荷而使得钢丝线承受过应力。钢丝线可能会轻易刺入薄的衣服和/或皮肤内。
- b) 如果建议钢丝刷使用护罩，则不允许该护罩对钢丝轮或钢丝刷有任何干扰。钢丝轮或钢丝刷在工作负荷和离心力作用下直径会变大。

请注意下述说明

双重绝缘

本工具是充分绝缘的。这就是说，本工具具有两曾各自独立的绝缘曾保护操作者接触不到金属部分，这样就可以进一步排除了遭受电击的可能性。所以不再需要接地。

电气安全性

电机是按一种电压设计的，一定要确保电源电压与名牌上的记载相符。如果电缆线损坏，只应由制造厂家所指定的修理部门来更换，因为它需要用特殊的工具。

延长电缆

只准使用有关国家电气权威部门批准的延长电缆。在使用前要检查一下导线是否有松弛、外露，绝缘有否损坏，零配件是否完好。视需要，予以更换。

工具的启动(图B)

启动工具时，并开关杆选到“1”(通)位置。停止时，将其选到“0”(断)位置。

安装和卸下护罩

- 1.松开螺丝。将防护销上的凸耳与齿轮箱上的槽对齐。(图C1)
- 2.下压防护销直到与凸耳啮合并使其在齿轮箱轮轴上以最佳状态自由旋转。
- 3.将护罩旋转至预定的工作部位。护罩主体必须在主轴和操作人员之间，以提供最大限度的保护给操作人员。(图C2)
- 4.紧固螺丝将护罩坚固到齿轮箱上。请将护罩上的螺丝拧紧，建议锁紧扭力在2Nm以上。切勿手动护罩。如果护罩松动，切勿运行磨轮。
- 5.如欲卸下护罩，按照上述的说明以相反顺序进行操作。

配装橡胶支承垫(图D)

橡胶支承垫为选配附件。支承垫的装配步骤如下：

- 断开电源。
- 从工具上卸下护罩。
- 把支承垫插装到主轴上(图D1)，不再需要图E中的内法兰盘。
- 把研磨盘放在垫上，调正好位置。
- 把带有两个抓孔的外法兰盘，连同装配上的垫子一同旋接到主轴上(图D2)。
- 在压动齿轮箱前部的主轴锁的同时转动垫子，直至找到锁定位置使主轴保持不动时为止(图D3)。
- 用手压紧主轴锁钮，用所提供的销钉扳手紧固外法半盘。
- 释放主轴锁，将工具接上主电源，启动工作。
- 去除支承垫时，按以上说明以相反步骤进行即可。

注意：当利用本具进行研磨时，只备以部分磨盘与工件相接触，并不要施加强压力。

安装磨轮/切割盘(图E)

本工具有两个可逆的法兰盘以适应不同的附件需要。一定要确保所使用的法兰盘侧面的选择正确，不要使附件和法兰盘之间有过大的游隙。安装磨轮/盘的步骤如下：

- 断开电源的插头
- 把内法兰盘固定到主轴上(图E1)。
- 使磨轮或盘抵住法兰盘。
- 把有螺纹的外法兰盘旋接到主轴上(图E2)。
- 在充分下压主轴锁(在齿轮箱的前部)的同时转动磨轮/盘直至到运锁定位置，使主轴保持不动时为止。
- 然后用所提供的两个销钉扳手把螺纹法兰盘紧固(图E3)。
- 松开按钮，接通工具电源，启动操作。

注意！

打磨时：使用凹心盘进行打磨时，要以工具与工件大约成30°的角度来进行粗磨，以大约15°的角度来进行精磨。

切割时：使用扁平切割轮时，一定要以切割的角度来超近工件。在整个切割过程中都保持这个角度，对切割轮不要施加侧向压力。

附件：磨轮/切割盘规定建议选用100mm。

安装金属丝杯刷

金属丝杯刷不使用法兰盘，直接旋接到工具的主轴上。

附件：金属丝杯刷建议选用75mm。

更换电刷(图F)

断开电源。

- 把两个外部碳刷盖板上的两个螺丝完全旋出(图F1)。
- 然后，提起弹簧末端，从刷座上将电刷滑出，同时使接头与端子脱开(图F2)。
- 检查一下刷子的长度，如果不足6mm时便须更换。磨损的刷子应在同一个底坐和位置上被更换。
- 插回原刷或者插入新刷，接好接头，重新调整好弹簧的位置，然后再检查其它刷子。当刷子需更换时，一定要两个刷子同时更换，即使其中有一支仍然大于6mm时也应换掉。
- 关闭外部碳刷接近面板，并将螺钉重新固定。要确保内部接线没有被夹卡或损伤。
- 检查工具的工作状态。在作业之前，先使其空转几分钟使刷子到位。

工具的保养

利用洁净的布擦试或者吹风机吹拂的办法来保养护罩，通气孔和电机罩壳无灰尘和异物。金属粉尘或油垢积存过多会导致内部部件和外露部件之间形成电气通路。

防止工具长时期的过载作业

过载作业会造成工作速度和效率的降低，并使装置过热。在此种情况下，让工具运转一两分钟，直到工具被其内装的电扇冷却到正常工作温度。在负载状况下断开和接通工具将会较大程度的降低工具的寿命。



润滑

本工具不要求额外的润滑。



清洗

使通风槽口保持清洁，并经常用软布擦试罩壳。

得伟的售后服务

所有的得伟电动工具在离开制造的工厂都已经过严格检验。然而，如果您的工具需要维修，请联络您的代理商或将工具交给最靠近您的得伟维修中心。

废弃工具与环保

将您的旧工具交给授权的得伟维修代理商，我们将以不危害环境的方法代您处置这些旧工具。

制造商名称：百得（苏州）科技有限公司

制造商地址：苏州工业园区苏虹中路200号出口加工区

产地：江苏苏州

N511058

03/2017