


STANLEY[®]

FATMAX[®]



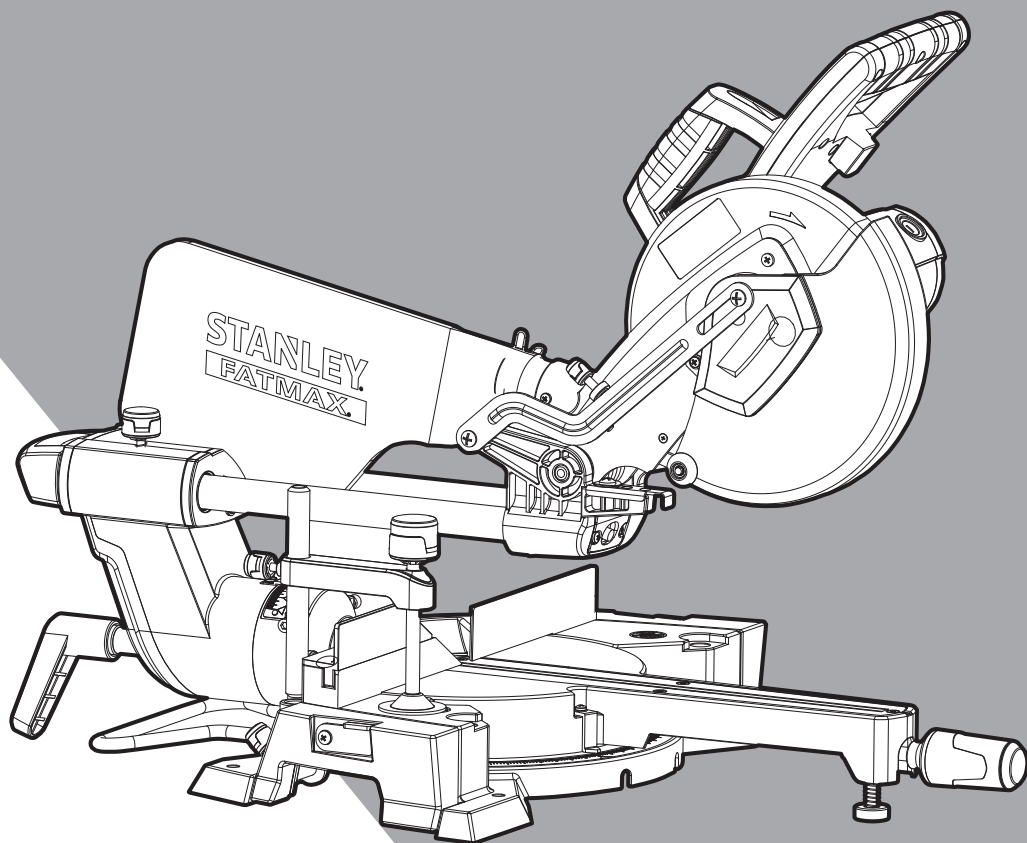


371002-33 LV






www.stanley.eu







FME721







Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	11
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	22






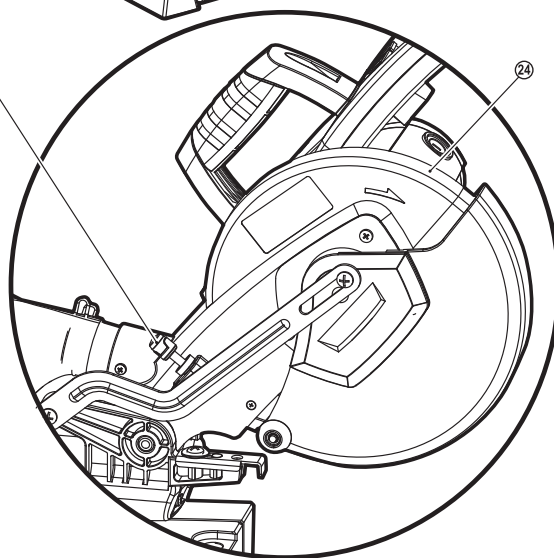
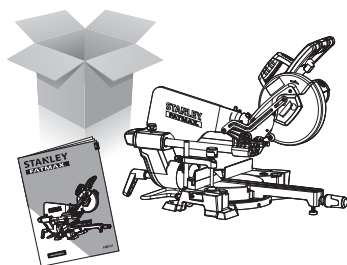
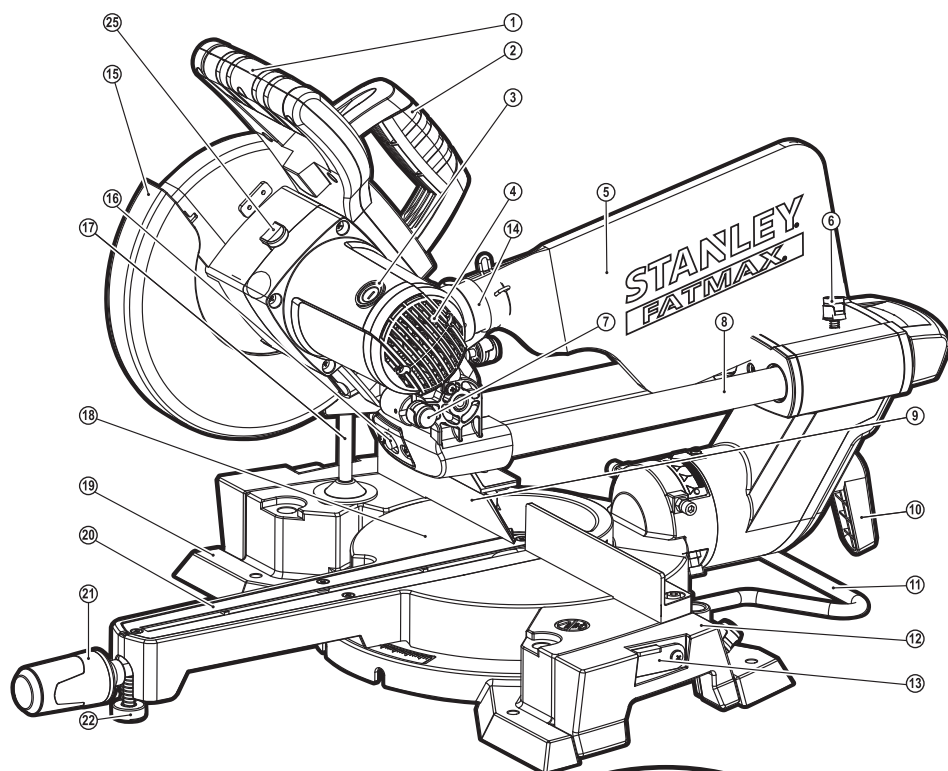







A


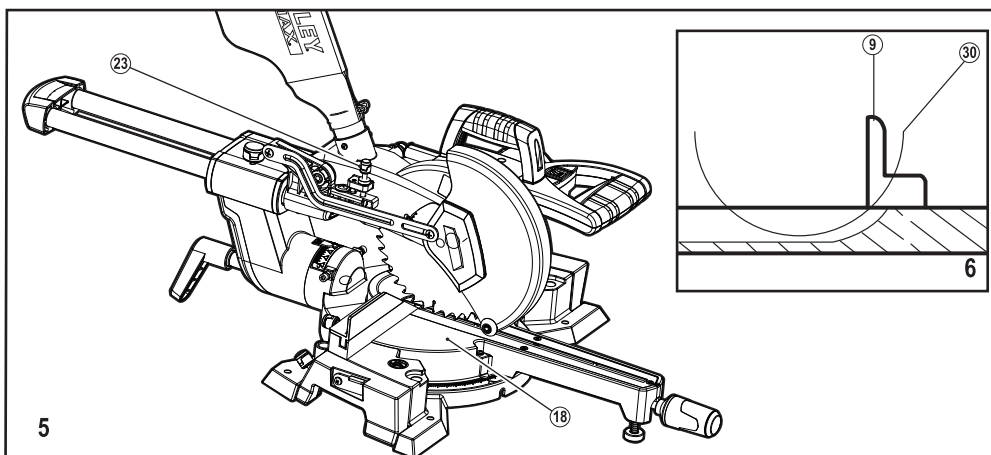
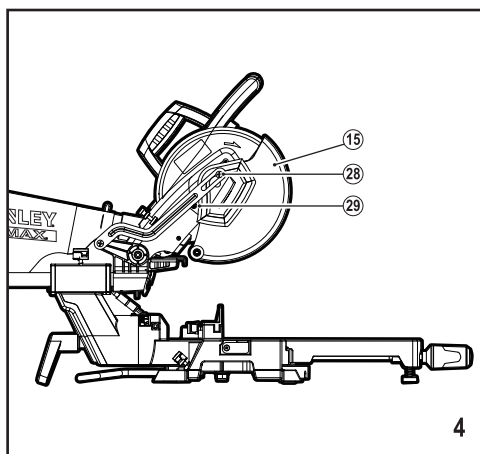
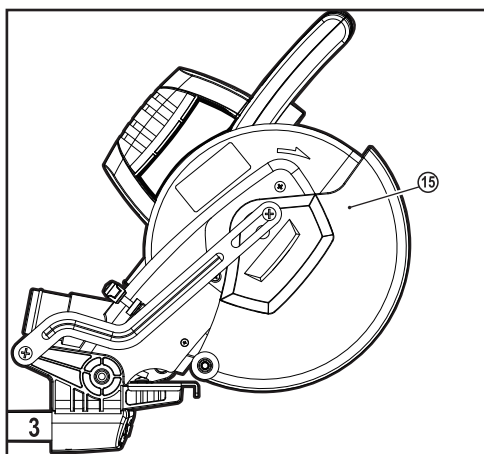
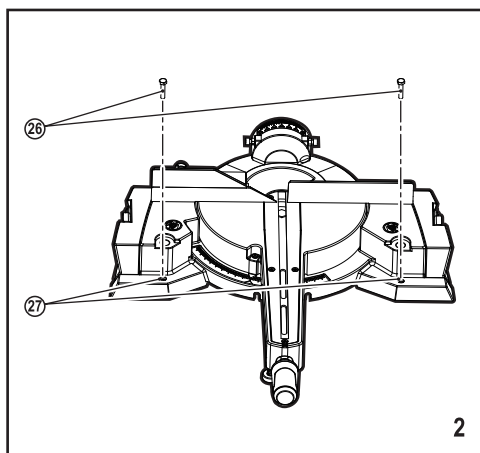
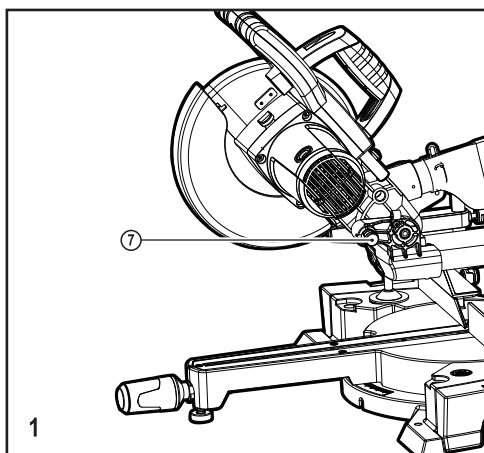


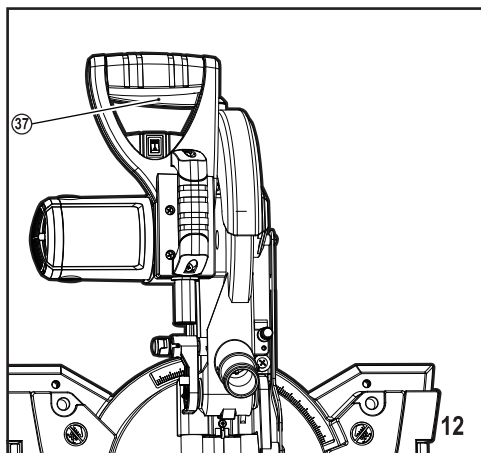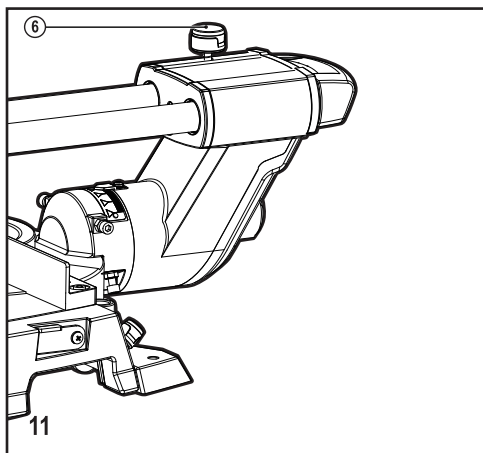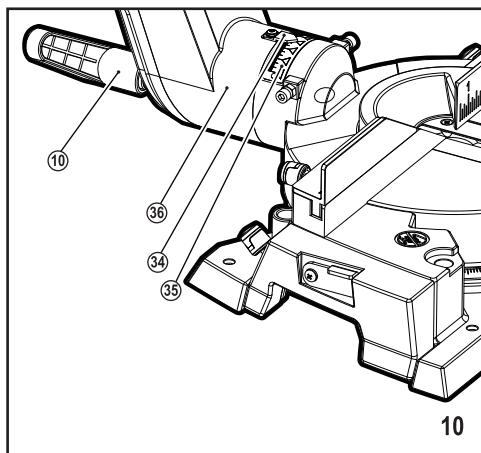
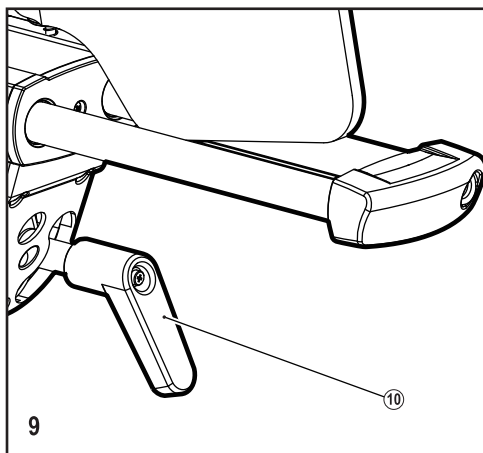
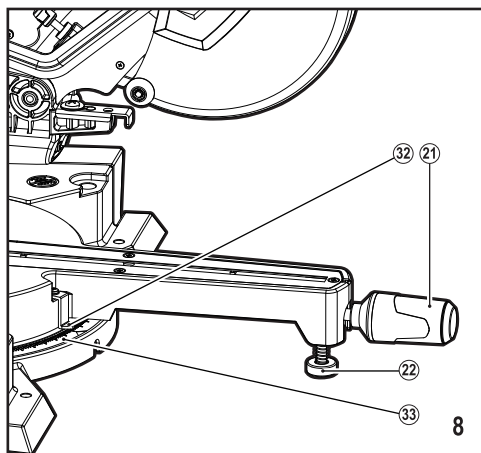
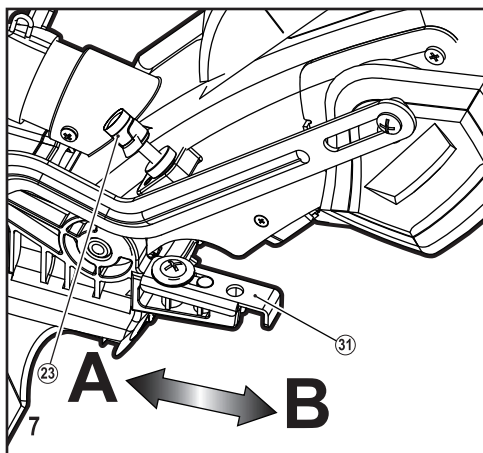


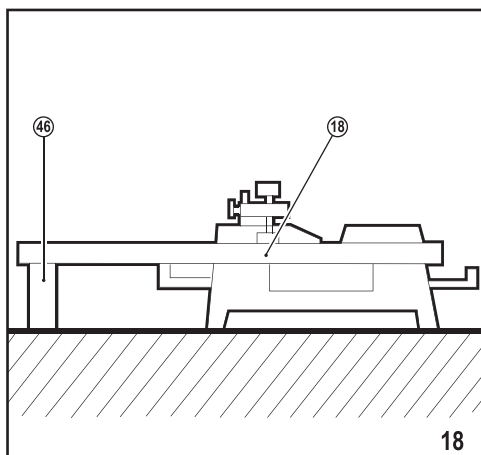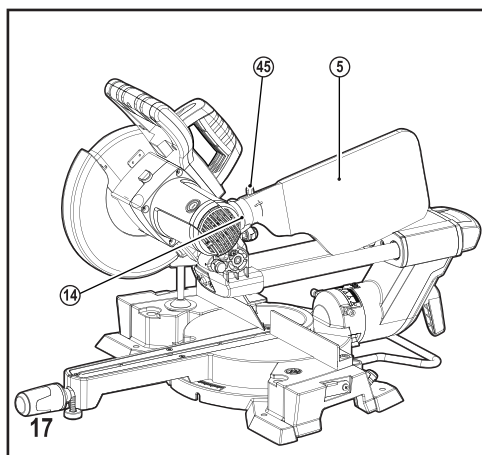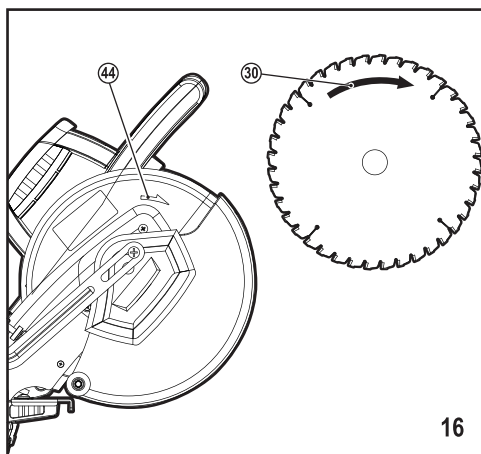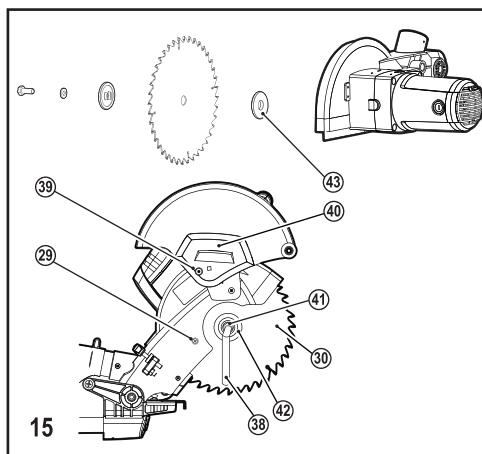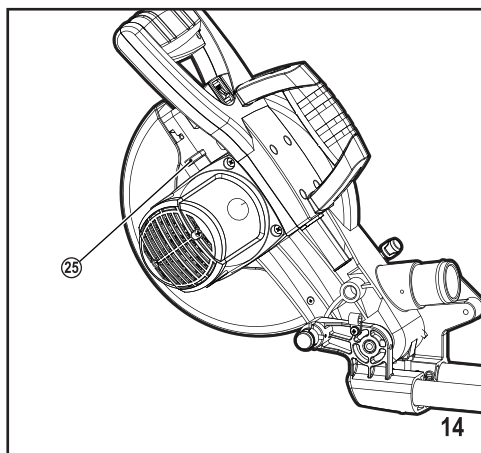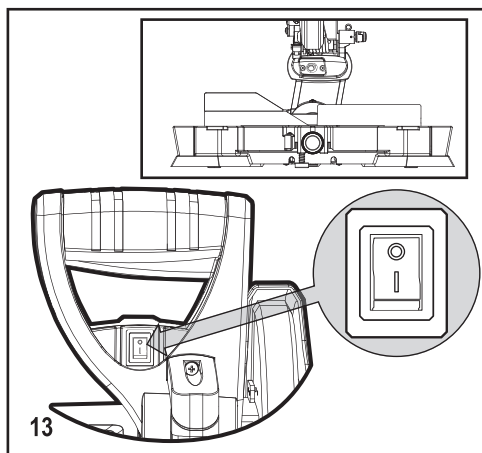

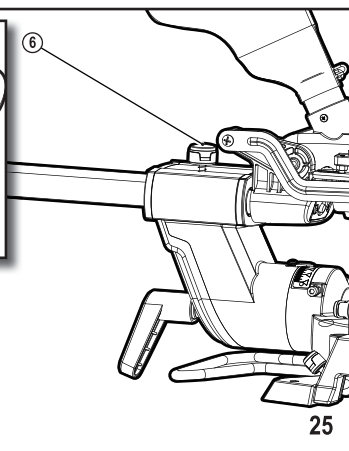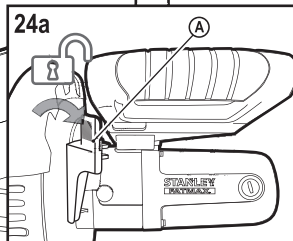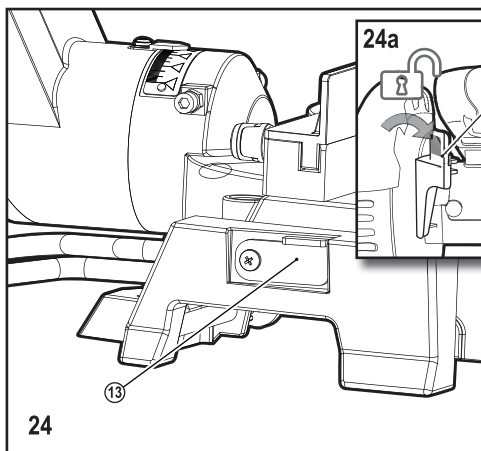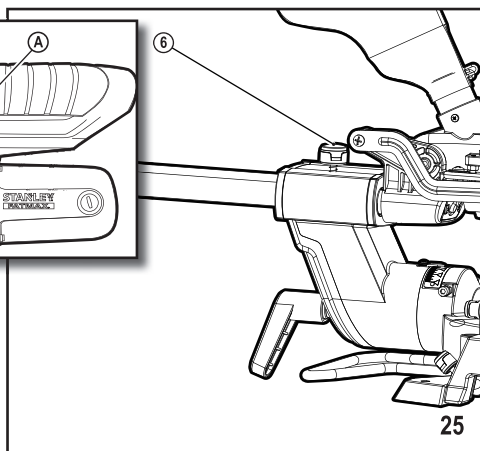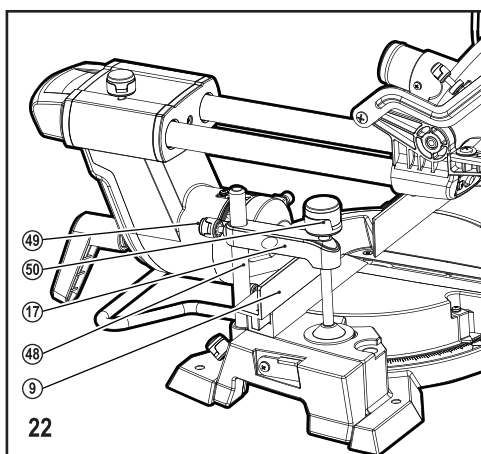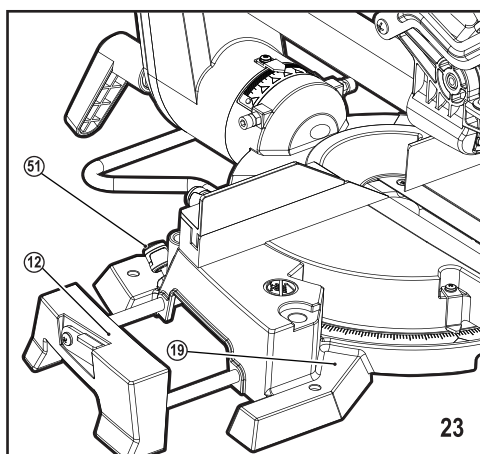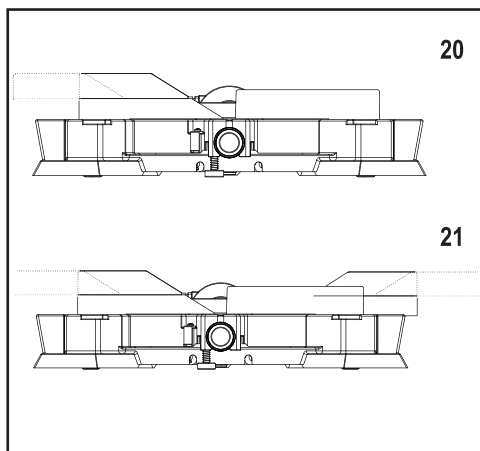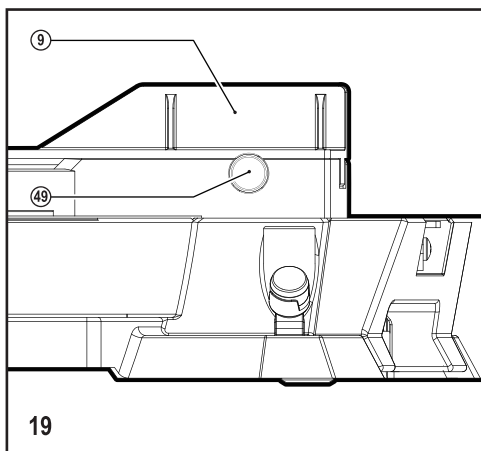

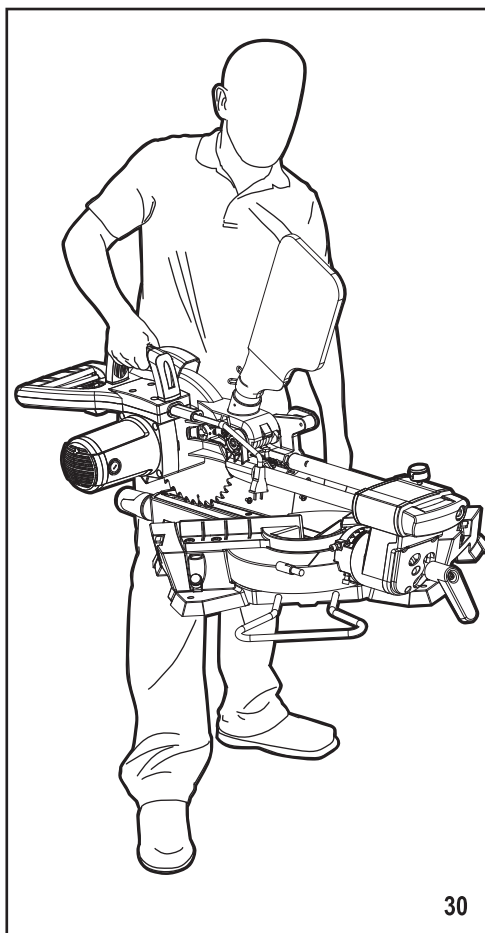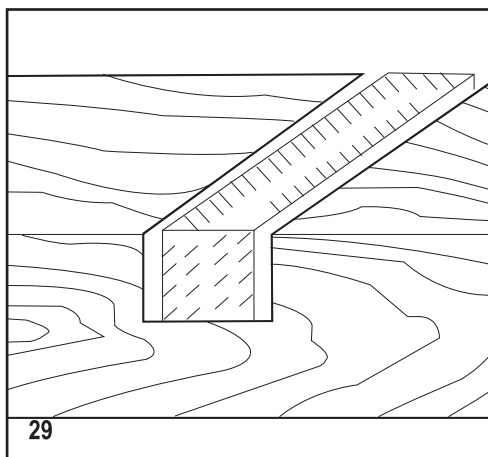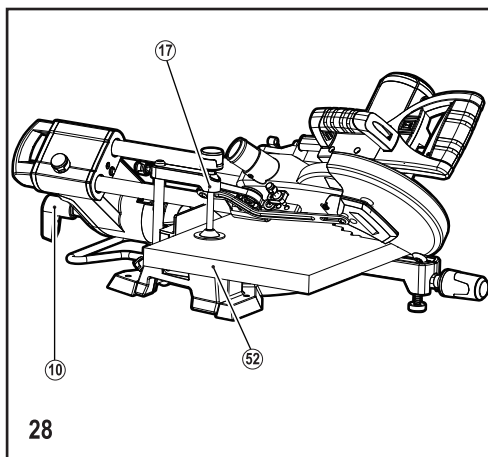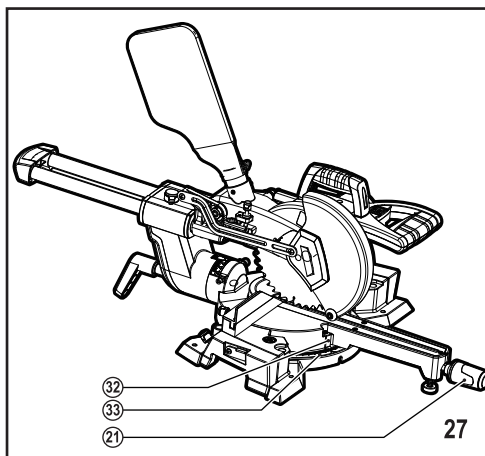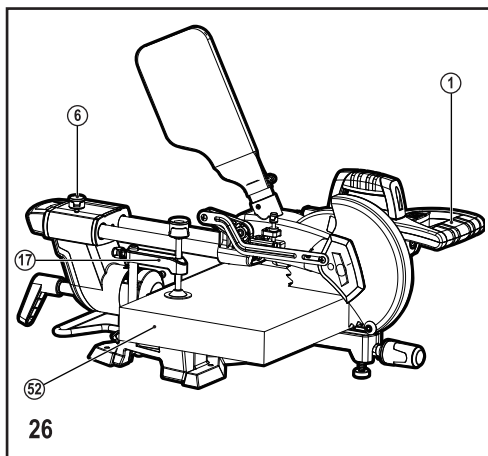

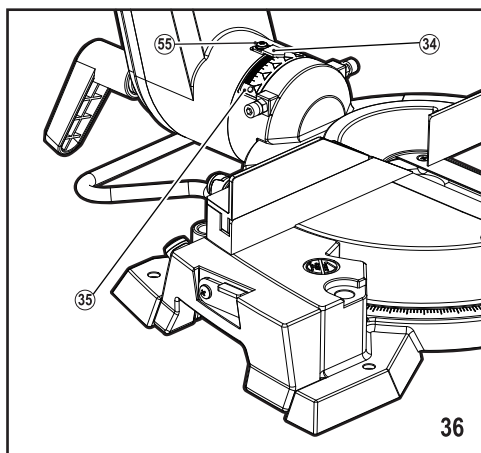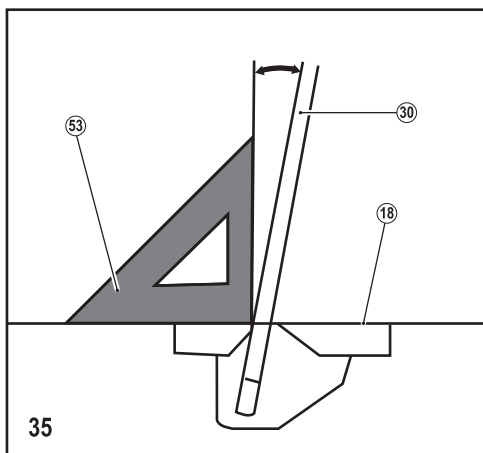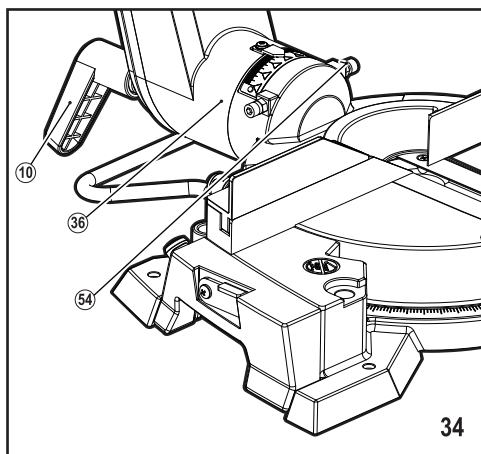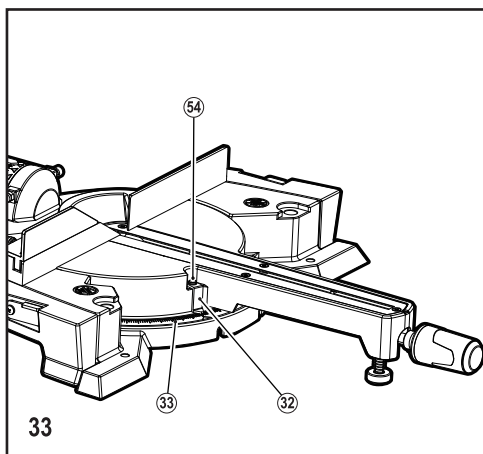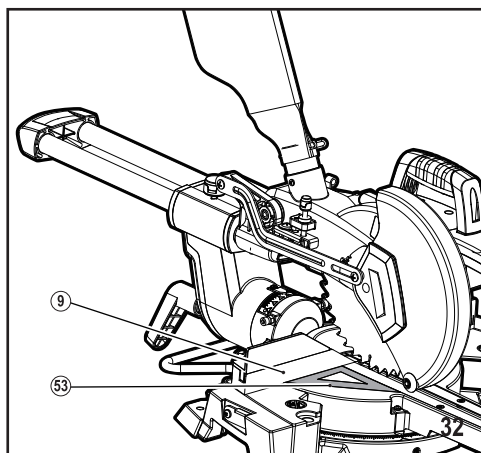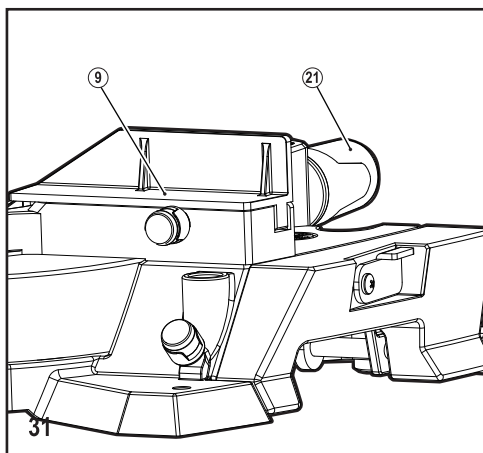

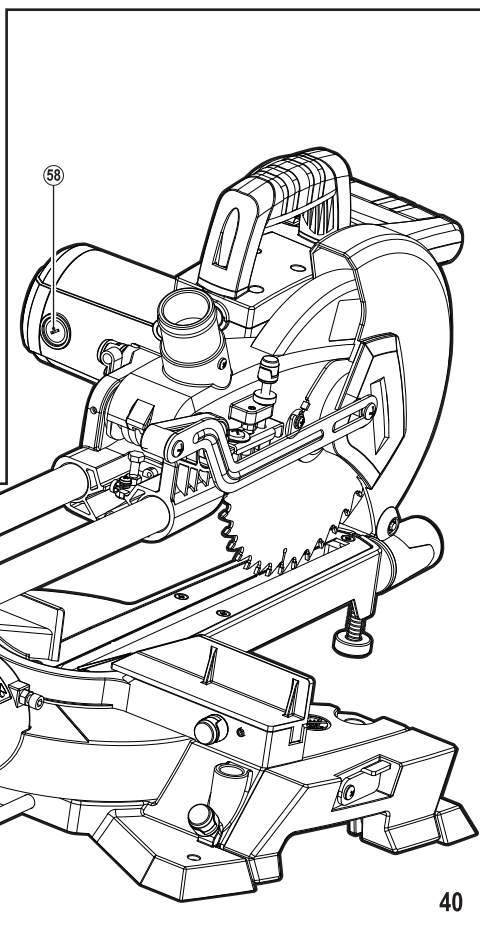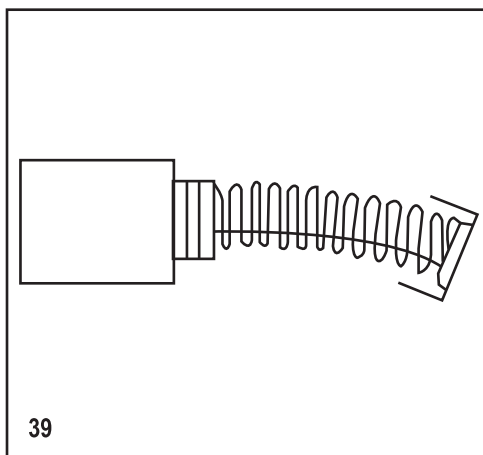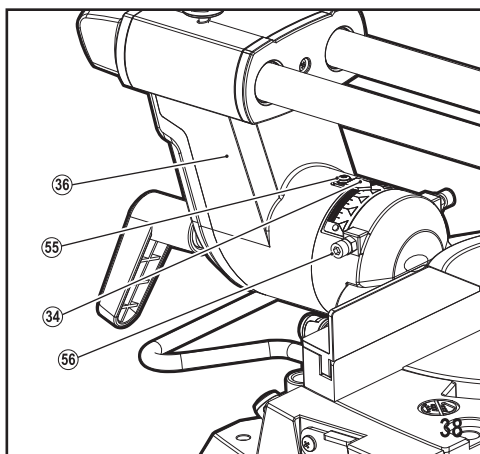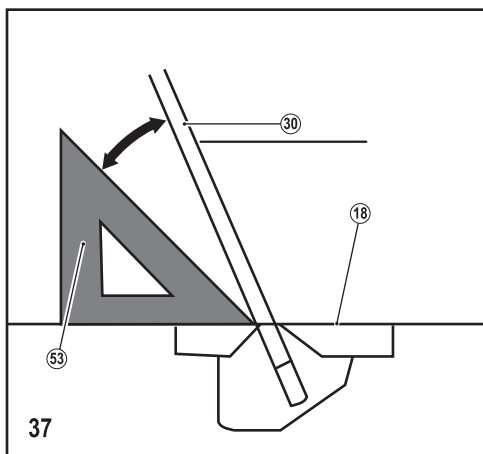

Paredzētā lietošana

Stanley Fat Max FME721 kombinētais slīdrāmja leņķzāģis ir paredzēts tikai koksnes, plastmasas un krāsainā metāla zāģēšanai. Šis instruments paredzēts profesionālai un personīgai lietošanai.

Drošības norādījumi

Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

Saglabāiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uziņām.

Termins „elektroinstrumenti” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

1. Darba zonas drošība

- a. **Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota.** Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var rasties negadījumi.
- b. **Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- c. **Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām.** Novērsot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2. Elektrodrošība

- a. **Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem) elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.** Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
- b. **Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim un ledusskapjiem.** Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- c. **Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.** Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- d. **Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no**

kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, elļām, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai samezgļojies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.

- e. **Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.** Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
 - f. **Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstāvas aizsargierīci.** Lietojot noplūdstāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
3. **Personīgā drošība**
 - a. **Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē.** Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
 - b. **Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus.** Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
 - c. **Nepieļaujiet nejausu iedarbināšanu. Nodrošiniet, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas.** Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
 - d. **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas nogemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
 - e. **Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr uzturiet piemērotu stāju un saglabāiet līdzsvaru.** Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
 - f. **Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.** Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās detaļās.
 - g. **Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.** Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.

4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope

a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētām gadījumiem piemērotu elektroinstrumentu.

Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā normatīvo parametru robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.

b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.

c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/ vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.

Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejausās elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.

d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.

e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstrumentus ir bojāts, pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.

f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.

g. Elektroinstrumentu, tā piederumu, darba uzgaļus u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.

5. Apkalpošana

a. Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi un apkalpošanu kvalificētam remontstrādniekam, lietojot tikai identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.

Papildu drošības brīdinājumi darbam ar elektroinstrumentiem



Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi lenķzāģiem.

- ◆ Neizmantojiet iekļausējušus, saliektus, bojātus vai deformētus zāģa asmeņus.
- ◆ Nomainiet galdi iezāģējuma uzliku, kad tā nolietota.

- ◆ Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizos zāģripas raksturlielumus skatiet tehniskajos datos. Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
- ◆ Neizmantojiet ātrgriezēja tērauda (HSS) zāģripas.
- ◆ Valkājiet cimdus, lai turētu zāģa asmeņus un raupjus materiālus (zāģa asmeņi jāpārnēsā turētājā, ja vien iespējams).
- ◆ Zāģējot koksni, lietojiet komplektācijā iekļauto putekļu maisu.
- ◆ Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis var saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai savu vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena risku.
- ◆ Izmantojiet skavas vai citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār to.



Brīdinājums! Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā aizsargapriekojums.

- ◆ Pamēģiniet lietot īpaši veidotos troksni mazinošus asmeņus.
- ◆ Izvēlieties pareizo zāģripu zāģējamam materiālam.
- ◆ Šis lenķzāģis ir paredzēts tikai koksnes, plastmasas un krāsainā metāla zāģēšanai.
- ◆ Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts aizsargs. Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja aizsargs nedarbojas pareizi vai nav pareizi apkopts.
- ◆ Zāģējot ar sliņu zāģripu, rokavīrai ir jābūt cieši nofiksētai.
- ◆ Ikreiz pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai instruments ir stabilā pozīcijā.
- ◆ Rūpējieties, lai instrumenta rokturi vienmēr būtu sausi, tīri un uz tiem nebūtu smērvielu.
- ◆ Rūpējieties, lai laukums visapkārt instrumenta zonai būtu labā kārtībā un, lai uz tā nebūtu izbruši tādi materiāli kā skaidas un atgriezum.
- ◆ Instrumentam un darba zonai ir jānodrošina pietiekams apkārtējais vai lokālais apgaismojums.
- ◆ Neļaujiet neapmācītām personām strādāt ar šo instrumentu.
- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai zāģripa ir uzstādīta pareizi. Pārlecinieties, vai zāģripa griežas pareizajā virzienā. Regulāri uzasiniet asmeni. Ievērojiet eļļošanas un piederumu nomaiņas norādījumus.

- ♦ Ātrumam, kas norādīts uz zāgripas, jābūt vismaz tikpat lielam kā ātrumam, kas norādīts uz zāga;
- ♦ Uzdādot lāzeru nedrīkst nomainīt pret cita veida lāzeru. Lāzera remonts ir jāveic pilnvarotai remonta darbnīcai vai Stanley Fat Max apkopes centra speciālistiem.
- ♦ Pirms apkopes veikšanas vai zāgripas nomainīšanas atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
- ♦ Ja zāģis darbojas un zāga galviņa neatrodas nekustīgā pozīcijā, zāģim nedrīkst veikt fīršanu vai apkopi, vai no zāģēšanas zonas nedrīkst aizvēst atgriezumus vai citas apstrādājamā materiāla daļas.
- ♦ Ja iespējams, zāģis vienmēr jāuzstāda uz darbagaļda.
- ♦ Nostipriniet apstrādājamo detaļu. Ar spailēm vai skrūvspīlēm nostiprināta apstrādājamā detaļa tiek noturēta labāk, nekā pieturot ar roku.
- ♦ Vienmēr cieši nostipriniet apstrādājamo detaļu. Neapstrādājiet detaļas, kas nav pietiekami lielas, lai tās nostiprinātu ar skavu, citādi attālums no rokām līdz rotējošai zāgripai ir pārāk mazs. Zāģējot garas apstrādājamās detaļas, jāizmanto papildu balsts.
- ♦ Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu bloķēšanas pogu un rokturu ciešumu.
- ♦ Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta galda iezāģējuma uzlika.
- ♦ Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas avotam, nedrīkst tuvināt rokas zāgripas zonai.
- ♦ Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu strauji apturēt, iespējot asmenī kādu rīku vai citu priekšmetu, jo tādējādi var izraisīt nopietnus negadījumus.
- ♦ Pirms piederumu izmantošanas vai uzstādīšanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Piederumu nepareizas lietošanas gadījumā var izraisīt bojājumus.
- ♦ Neizmantojiet abrazīvas ripas.
- ♦ Vispirms izceliet zāgripu no galda iegriezuma uzlikas materiālā, tikai pēc tam atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
- ♦ Ventilatorā nedrīkst iekļīt nekādu priekšmetu, lai apturētu dzinēja ass kustību.
- ♦ Nolaizot lejup roksviru, zāgripas aizsargs automātiski paceļas augšup; paceļot augšup roksviru, aizsargs nolaižas lejup pāri asmenim. Uzdādot vai noņemot zāgripu vai arī pārbaudot zāģi, aizsargu var pacelt ar roku. Asmens aizsargu nedrīkst pacelt ar roku nevienā citā gadījumā, izņemot, ja zāģis ir izslēgts.
- ♦ Regulāri pārbaudiet, vai dzinēja atveres ir tīras un tajās nav skaidu.
- ♦ Neapstrādājiet materiālu, kura sastāvā ir azbests. Azbests tiek uzskatīts par kancerogēnu materiālu.
- ♦ Brīdinājuma zīmes uz instrumenta nedrīkst pārveidot tā, ka tās nav iespējams lasīt.
- ♦ Nekad nestāviet uz instrumenta. Elektroinstrumentam apgāžoties vai jums saskaroties ar zāgripu, var būt smagus ievainojumus.
- ♦ Nepieskarieties zāgripai pēc darba pabeigšanas, kamēr tā nav atdzisusi. Darba laikā zāgrīpa kļūst ļoti karsta.

- ♦ Spiediet zāgripu pret apstrādājamo materiālu tikai tad, ja zāģis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā pastāv atsitiena risks, zāgripai saskaroties ar apstrādājamo detaļu.
- ♦ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
- ♦ Rokas nedrīkst turēt zāģēšanas vietas tuvumā. Neturiet rokas zonās, kur tās nedrīkst turēt un kas ir apzīmētas ar simboliem "Netuvināt rokas!", iekļaujot visu galdu.
- ♦ Lai negūtu ievainojumus no gaisā izsviestām materiāla daļiņām, vispirms atvienojiet zāģi no elektrotīkla, lai to nejausi neiedarbinātu, un tad iztīriet mazās materiāla daļiņas.
- ♦ Pirms ekspluatācijas un pēc apkopes veikšanas ir jāpārbauda, vai zāgripas aizsargs darbojas pareizi. Veicot šo pārbaudi, zāģim ir jābūt izslēgtam un atvienotam no elektrotīkla. Roksvira ir jāpaceļ un jānolaiž, lai pārbaudītu, vai aizsargs nosedz asmeni un zāgrīpa nesaskaras ar aizsargu. Ja aizsargs nedarbojas pareizi, elektroinstruments ir jāsalabo kvalificētai remonta darbnīcai. Sazinieties ar Stanley Fat Max klientu apkalpošanas dienestu, lai noskaidrotu tuvāko remonta darbnīcu.

Atlikušie riski.

Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski: Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām.
- ♦ dzirdes pasliktināšanās.
- ♦ negadījumu risks, ko izraisa rotējošās zāgripas nenosegtās daļas.
- ♦ ievainojumu risks, kas rodas, mainot detaļas, zāgripas vai citus piederumus.
- ♦ pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.
- ♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, zāģējot koksni, jo īpaši ozolu, dižskābardu un MDF paneļus.
- ♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.

Papildu drošības noteikumi lāzerinstrumentiem

Šis lāzers atbilst II klasei atbilstoši IEC 60825-1:2007. Lāzera diodi nedrīkst nomainīt pret cita veida diodi. Ja lāzers ir bojāts, to drīkst remontēt tikai pilnvarota remonta darbnīca. Lāzeru drīkst izmantot tikai lāzera līniju projicēšanai, un nekādiem citiem mērķiem.

- ♦ Nekad tieši un ilgstoši neskatieties lāzera starā.
- ♦ Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem līdzekļiem.

LATVIEŠU

- ♦ Lāzers ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai lāzera stars nevarētu iekļūt nevienas personas acīs.
- ♦ Neļaujiet bērniem atrasties lāzera tuvumā.

Bridinājums! Neskatieties tieši lāzera starā. Ieslēdzot lāzeru, rodas lāzera starojums. Neskatieties tieši lāzera starā. Pirms regulēšanas darbiem ienācīgs ir jāatvieno no elektrotīkla.

- ♦ Lāzera līmeņrādis nav rotālieta un nedrīkst nonākt bērnu rokās. Nepareizi lietojot instrumentu, var gūt neatgriezeniskus acu bojājumus.
- ♦ Aizliegts regulēt lāzeru tā, lai palielinātu tā jaudu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies šo drošības norādījumu neievērošanas rezultātā.
- ♦ Strādājot ar lāzera līmeņrādi, nevīziet lāzera staru pret cilvēkiem un/vai atstarojošām virsmām. Pat zemas intensitātes lāzera stars var būt kaitīgs acīm. Tāpēc neskatieties tieši lāzera starā.
- ♦ Lāzera līmeņrādīt nav detaļu, kam var veikt apkopi. Neatveriet tā korpusu, citādi garantija vairs nav spēkā.

Citu personu drošība

- ♦ Šis zāģis nav paredzēts lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar fizisko, maņu vai garīgo spēju ierobežojumiem, vai pieredzes trūkumu un zināšanām, ja vien tos atbilstoši uzrauga vai apmāca izmantot šo ierīci persona, kas atbild par viņu drošību.
- ♦ Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespējās ar ierīci.

Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu.

Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

Bridinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

Marķējumi uz instrumenta

Uz instrumenta tiek rādītas šādas piktogrammas kopā ar datuma kodu:



Bridinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



Valkājiet aizsargbrilles



Valkājiet ausu aizsargus



Valkājiet putekļu masku.



Šo instrumentu nedrīkst lietot personas vecumā līdz 16 gadiem.



Zona "Netuvināt rokas!" — neturiet pirkstus un rokas rotējošās zāgripas ceļā.



Turot zāga asmeņus, valkājiet cimdus.



Bridinājums! Lāzera starojums.



Neskatieties lāzera starā.



Neaplūkojiet lāzera staru tieši ar optiskiem instrumentiem.



LASER LIGHT. LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM.
CLASS 2 LASER PRODUCT.
Wavelength: 650nm Power: <1mW
EN 60825-1 :2007

Elektrodrošība



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Vienmēr pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst plāksnītē norādītajam spriegumam.

Periodiski pārbaudiet instrumenta vadus. Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

Sprieguma krišanās

Strāvas pieplūdums izraisa īslaicīgu sprieguma krišanos. Nepietiekamas elektrības padeves apstākļos var nelabvēlīgi ietekmēt citas ierīces. Ja elektrības padeves pilna pretestība ir mazāka nekā 0,34 Ω, visticamāk, ka neradīsies nekādi traucējumi.

Pagarinājuma vada lietošana

Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai pagarinājuma vads nav bojāts, nodilis vai nolietojies. Ja pagarinājuma vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams, nomainiet pret jaunu. Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā pilnībā nost. Lietojot tādu pagarinājuma vadu, kas nav piemērots instrumenta ieejas jaudai, vai ir bojāts vai kā citādi nelietojams, var rasties ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena risks.

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas - visas vai tikai dažas no tām.

1. rokturis
2. Pārmēsāšanas rokturis
3. Ogles sukas
4. Motors
5. Putekļu maiss
6. Vadītākas sviras bloķēšanas poga
7. Aiztura tapa
8. Vadītākas sviras vadstienī
9. Ierobežotājs
10. Zaģa galvas slīpuma sagāzuma fiksācijas svira
11. Aizmugures balsta kronšteins
12. Sānu galdiņa paplašinājums
13. Zaģmateriālu atduris
14. Putekļu izvadamveres adapters
15. Ierelkams aizsargs
16. Lāzers
17. Vertikālā statne
18. Grozāms galds
19. pamatne
20. Galda plāksne
21. Grozāmā galda rokturis
22. Augstuma regulēšanas pamatne
23. Augstuma regulēšanas pamatne
24. Zaģa galva
25. Vārpstas bloķētājs

Salikšana

Bridinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Piezīme. Šis instruments ir pareizi noregulēts rūpnīcā. Pārbaudiet tālāk minēto elementu precizitāti un pēc vajadzības tos noregulējiet, lai sasniegtu maksimālo darba efektivitāti

Uzstādīšana uz darbagalda (1. att., 2. att.)

Ja instruments tiek pāravadāts, rokturis ir nobloķēts nolaistā stāvoklī ar aizturtapu (7). Pavelciet tapu (7), un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Alternatīvi, instrumentu var pieskrūvēt ar četrām skrūvēm (26) (netiek piegādātas) pie horizontālas un stabilas virsmas, izmantojot skrūvju caurumus (27), kas izveidoti rīka pamatnē. Tas palīdzēs novērst apģašanas un iespējamus ievainojumus.

Bridinājums! Pirms regulēšanas vai funkciju pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka instruments ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla.

Ierelkams zaģripas aizsargs (3. att., 4. att.)

Pazeminot rokturi, ierelkamais zaģripas aizsargs (15) automātiski pacejas; zaģripas aizsargs (15) atgriežas tā sākotnējā pozīcijā, kad griezumš ir pabeigts un rokturis ir pacelts.

Bridinājums! Nekādā gadījumā nepārveidojiet vai nenņemiet zaģripas aizsargu vai tam pievienoto atspēri.

Bridinājums! Personiskās drošības labad vienmēr uzturiet zaģripas aizsargu labā stāvoklī. Jebkuri zaģripas aizsarga defekti ir nekavējoties jāsalabo. Pārbaudiet ar atspēri spriegotā aizsarga atgriezes darbību. Nekad, izmantojiet rīku, ja zaģripas aizsargs vai atspere ir bojāta, nefunkcionējoša vai noņemta. Šāda situācija ir ārkārtīgi bīstama un var izraisīt nopietnas traumas.

Ja caurspīdīgais zaģripas aizsargs (15) kļūst netīrs vai zaģu skaidas piesārņo to tā, ka zaģripa un/vai apstrādājamā detaļa vairs nav redzama, atvienojiet zaģi un rūpīgi notīriet aizsargu ar mitru drāniņu.

Bridinājums! Nelietojiet plastmasas aizsargam šķīdinātājus vai jebkuru naftas bāzes tīrīšanas līdzekli.

Ja zaģripas aizsargs (15) ir īpaši netīrs un redzamība cauri aizsargam ir samazinājusies, izmantojiet zvaigzne galvas skrūvgriezi, lai atskrūvējiet centra vāku turošo skrūvi (28). Atskrūvējiet skrūvi (29), griežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, un paceliet zaģripas aizsargu un centru vāku.

Šādi novietojot zaģripas aizsargu, tīrīšanu var paveikt pilnīgāk un efektīvāk. Kad tīrīšana ir pabeigta, veiciet augšminēto procedūru pretējā secībā un nostipriniet skrūves. Nenņemiet atspēres spriegojuma zaģripas aizsargu. Ja aizsargs izbālē dēļ vecuma vai UV gaismas iedarbības, sazinieties ar apkalpošanas centru, lai iegūtu jaunu aizsargu. Neveiciet aizsargam izmaiņas un nenņemiet aizsargu.

Maksimālās griešanas jaudas uzturēšana (5. att., 6. att.)

Pirms jebkura regulēšanas veikšanas atvienojiet instrumentu. Šis rīks ir rūpnīcā noregulēts, lai 216 mm zaģripai nodrošinātu maksimālo griešanas spēju.

Uzstādot jaunu zaģripu, vienmēr pārbaudiet zaģripas apakšējo robežstāvokli, un, ja nepieciešams, noregulējiet to šādi:

- ♦ atvienojiet instrumentu no elektrotīkla;
- ♦ bīdīet kustīgo rāmi garenzaģēšanas ierobežotāja (9) virzienā un pilnībā nolaidiet roksviru;
- ♦ pielāgojiet griešanas dziļuma ierobežotāju (23), līdz zaģripas ārējā mala (30) ir nedaudz zem grozāmā galda (18) augšējās virsmas;

- ♦ atvienojiet instrumentu no elektrotīkla, pagriežiet zāgripu ar roku, turot visu laiku rokturi uz leju, lai pārliecinātos, vai zāgripa nesaskaras ar kādu apakšējās pamatnes daļu.

- ♦ noregulējiet atkārtoti, ja nepieciešams.

Uzmanību! Uztādot jauno zāgripu, vienmēr pārliecinieties, ka zāgripa nesaskaras ar kādu apakšējās pamatnes daļu, kad rokturis tiek nolaižs pilnīgi. Tas vienmēr jāveic ar rīku, kas atvienots no elektrotīkla.

Aiztura sviras regulēšana (7. att.)

Apakšējo zāgripas robežstāvokli var viegli noregulēt ar aiztura sviru (31).

- ♦ Pārvietojiet aiztura sviru bultas virzienā, kā parādīts (7. att.).
- ♦ Griešanai pilnā dziļumā ieregulējiet to pozīcijā A.
- ♦ Noregulējiet griešanas dziļuma ierobežotāju (23), lai zāgripa, pilnībā nolaižot rokturi, apstājas vajadzīgajā pozīcijā.
- ♦ Gropju zāģēšanai ieregulējiet to pozīcijā B.
- ♦ Noregulējiet griešanas dziļuma ierobežotāju (23) tā, lai zāgripa, pilnībā nolaižot rokturi, apstājas vajadzīgajā pozīcijā.

Zāģēšanas leņķa regulēšana (8. att.)

- ♦ Atbrīvojiet rokturi (21), pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- ♦ Kad esat pārvietojis rokturi (21) pozīcijā, kurā rādītājs (32) rāda vēlamo leņķi uz leņķa skalas (33), pievelciet rokturi pulksteņrādītāja virzienā.
- ♦ augstuma regulēšanas pamatne (22) ir paredzēta, lai palīdzētu saglabāt rīku līdzsvarā. Pēc katras leņķzāģēšanas leņķa korekcijas, jums jāpagriež kloķis uz pamatnes pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji tam, kamēr tās apakša pieskaras zemei.

Slīpuma leņķa regulēšana (9. att., 10. att.)

Lai sagāztu kustīgo rāmi pa kreisi, atbrīvojiet sviru (10) instrumenta aizmugurē pulksteņrādītāja virzienā. Atbloķējiet sviru, stingri pārvietojot rokturi virzienā, kādā jūs plānojat sagāzt slīpi zāgripu.

- ♦ Sagāziet zāgripu līdz rādītājs (34) norāda uz vajadzīgo leņķi uz slīpuma skalas (35).
- ♦ Stingri pievelciet sviru (10) pulksteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātu sviru (36).

Bridinājums! Paceļot zāgripu, nodrošiniet, ka rokturis tiek pacelts pilnībā. Pēc slīpuma leņķa nomaiņas, vienmēr nostipriniet sviru, pievelkot roksviru pulksteņrādītāja virzienā.

Slīdes fiksatora noregulēšana (11. att.)

Lai atbloķētu slīdes statni, pagriežiet vadotnes sviras kloķi (6) pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Slēdža darbība (12. att.)

Uzmanību! Pirms pievienot rīku elektrotīklam, vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte (37) iedarbina pareizi un pēc atbrīvošanas atgriežas stāvoklī "OFF" ("IZSLĒGTS").

- ♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet slēdža mēlīti (37).
- ♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti (37).

Bridinājums! Neizmantojiet instrumentu, ja slēdža mēlīte nedarbojas pilnībā pareizi. Jebkurš instruments ar nestrādājošu slēdzi ir ĀRKĀRTĪGI BĪSTAMS un ir jāsalabo pirms lietošanas.

Elektroniskās funkcijas. Lāzera stara darbība (13. att.)

Uzmanību! Ja instruments netiek lietots, pārliecinieties, ka lāzers ir izslēgts. Nekad neskatieties tieši lāzera starā; lāzera stars var savainot acis.

LĀZERA STAROJUMS: NEKAD NESKATĪETIES LĀZERA STARĀ VAI CITU KLASĒ II LĀZERA IZSTRĀDĀJUMU STAROS.

Pirms lāzera līniju pārvirzīšanas vai apkopes regulēšanas veikšanas, pārliecinieties, ka rīks ir atvienots no elektrotīkla.

- ♦ Lai ieslēgtu lāzera staru, nospiediet slēdža augšējo pozīciju (I).
- ♦ Lai izslēgtu lāzera staru, nospiediet slēdža apakšējo pozīciju (O).

Lāzera līnija ir rūpnīcā regulēta tā, ka tā novietojas 1 mm no zāgripas sānu virsmas (griešanas pozīcija).

Lāzera gaismas objektīva tīrīšana

Ja lāzera gaismas objektīvs kļūst netīrs vai zāģu skaidas to piesārņo tā, ka lāzera līnija vairs nav labi saskatāma, atvienojiet zāģi un rūpīgi notīriet objektīvu ar mitru, mīkstu drāniņu. Nelietojiet objektīva tīrīšanai šķīdinātājus vai jebkuru naftas bāzes tīrīšanas līdzekli.

Piezīme. Kad lāzera līnija ir blāva un gandrīz vai pilnīgi neredzama dēļ tiešiem saules stariem telpā vai dēļ tuvu darba zonai esoša ārējā loga, pārcelt darba laukumu vietā, kas nav pakļauts tiešai saules gaismai.

Piezīme. Visas šī instrumenta darbināšanas korekcijas ir jāveic rūpnīcā.

Uzmanību! Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti, var izraisīt smagu starojuma iedarbību. Optisko instrumentu lietošana kopā ar šo izstrādājumu var palielināt redzes bojājumu risku. Nedrīkst labot lāzeru pašu spēkiem. Ja nekvalificētu personu mēģinās labot šo lāzera izstrādājumu, var gūt nopietnu traumu. Jebkurš šī lāzera izstrādājuma remonts jāveic pilnvarotā apkalpes centrā.

Zāgripas uzstādīšana vai noņemšana (14. att., 15. att., 16. att.)

UZMANĪBU! Pirms zāgripas uzstādīšanas vai noņemšanas vienmēr pārliecinieties, ka instruments ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla. Lai uzstādītu vai noņemtu zāgripu, izmantojiet tikai komplektācijā esošo uzgriežņu atslēgu (38). Citu atslēgu

lietošana var novest pie pārāk ciešas vai nepietiekamas skrūves pievilkšanas. Tas var izraisīt traumas.

15. att.

- ♦ Lai noņemtu zāgripu, izmantojiet krusta skrūvgriezi, lai izskrūvētu centra vāka skrūvi (39), pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un atskrūvējiet skrūvi (29) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, taču nenoņemiet to.
- ♦ Pagrieziet centra vāku (40) pretēji pulksteņrādītāja virzienam un paceliet zāgripas aizsargu.
- ♦ Nospiediet vārpstas bloķētāju (25) (14. att.), lai fiksētu vārpstu, un izmantojiet uzgriežņu atslēgu (38), lai atbrīvotu vajīgāk skrūvi (41) pulksteņrādītāja kustības virzienā.
- ♦ Pēc tam noņemiet skrūvi (41), ārējo atloku (42) un zāgripu (30).

Piezīme. Ja kļūdas dēļ tiek izņemts iekšējais atloks (43), uzstādiet to uz vārpstas ar tā plakano virsmu vērstu uz motoru.

16. att.

Lai uzstādītu zāgripu, uzmanīgi ievietojiet vārpstas, pārliecinoties, ka bultas uz zāgripas (30) virsmas virziens atbilst bultas (44) uz zāgripas apvalka virzienam. Uzstādiet ārējo atloku un skrūvi un pēc tam izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai cieši pievilktu skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, vienlaikus nospiežot vārpstas bloķētāju.

Putekļu maiss (piederums) (17. att.)

Putekļu maisa (5) izmantošana padara zāģēšanas darbības tīras un atvieglo putekļu savākšanu.

- ♦ Lai pievienotu putekļu maisu (5), nostipriniet to uz putekļu uzgaļa (14).
- ♦ Kad putekļu maiss (5) ir apmēram līdz pusei pilns, noņemiet to no rīka un novelciet nost stiprinājumu (45).
- ♦ Iztukšojiet putekļu maisiņu no tā satura, viegli to padauzot, lai noņemtu iekšpusē pielipušās daļiņas, kas varētu kavēt putekļu savākšanu.

Piezīme. Ja pievienojat putekļsūcēju, varat nodrošināt vēl efektīvāku putekļu atsūkšanu un tīrāku darba vietu.

Apstrādājamās detaļas nostiprināšana (18. att.)

Bridinājums! Ir ārkārtīgi svarīgi vienmēr nodrošināt stingru un pareizu apstrādājamās detaļas nostiprināšanu, izmantojot skrūvspīles. Pretējā gadījumā var izraisīt bojājumus instrumentam un/vai apstrādājamās detaļas sabojāšanu. VARAT GŪT IEVAINOJUMUS. Pēc zāģēšanas operācijas, NEPACELIET zāgripu, līdz brīdim, kad zāgripa ir pilnībā apstājusies. Ja zāģējat garu apstrādājamās detaļu, izmantojiet atbalstus (46), kas ir tikpat augsti, kā grozāmā galda virsmas augšējais līmenis, (18).

Uzmanību! Nav ieteicams pilnībā paļauties uz vertikālo spīli, lai nostiprinātu apstrādājamo detaļu.

Plāniem materiāliem ir tendence izliekties. Atbalstiet apstrādājamo detaļu visā garumā, lai izvairītos no zāgripas iekļīšanās un iespējamā atsitienu.

Bīdāmā apakšējā ierobežotāja regulēšana (pa kreisi) (19. att., 20. att., 21. att.)

Apakšējā ierobežotājs (pa kreisi) Pirms kreisās slīpās zāģēšanas pārliecinieties, ka neviena instrumenta daļa nesaskaras ar bīdāmo ierobežotāju (9), pilnībā nolaižot un paaugstinot rokturi jebkurā stāvoklī un velkot vai stumjot kustīgo rāmi līdz galam zemākajā stāvoklī. Pirms rīka lietošanas, pārliecinieties, ka bīdāmais ierobežotājs ir stingri nostiprināts ar fiksācijas rokturi (47).

Bridinājums! Veicot kreiso slīpās zāģējumus, pārbīdiet bīdāmo žogu pa kreisi un nostipriniet to, kā parādīts (20. att.). Pretējā gadījumā tas saskarsies ar zāgripu vai ar instrumenta daļu, izraisot iespējamu nopietnu ievainojumu operatoram. Šis rīks ir aprīkots ar bīdāmu ierobežotāju, kas parasti ir jānovieto tā, kā parādīts (19. att.). Tomēr, veicot kreiso slīpās zāģējumus, iestatiet ierobežotāju kreisajā pozīcijā, kā parādīts (20. att.), ja instrumenta galva ar to saskaras. Ja slīpās zāģēšanas operācijas ir pabeigtas, neaizmirstiet bīdāmo ierobežotāju atgriezt sākotnējā pozīcijā (19. att.) un to nostiprināt, stingri pievelkot rokturi.

Vertikālās spīles (22. att.)

Vertikālās spīles var uzstādīt kreisajā vai labajā garenzāģēšanas ierobežotāja (9) pusē. Ievietojiet spīļu stieni (48) garenzāģēšanas ierobežotāja (9) urbūmā. Novietojiet spīļu sviru atbilstoši apstrādājamās detaļas biezumam un formai un nostipriniet spīļu sviru (17), pievelkot kloķi (49). Ja spīļu svira saskaras ar garenzāģēšanas ierobežotāju (9) vai apakšējo ierobežotāju, pielāgojiet spīļu sviru augšējā stāvoklī. Pārliecinieties, ka neviena instrumenta daļa nesaskaras ar spīli, pilnīgi nolaižot rokturi un velkot vai stumjot kustīgo rāmi visā gājienu garumā. Ja kāda instrumenta daļa saskaras ar spīli, pārvietojiet spīli. Piespiediet apstrādājamo detaļu pret garenzāģēšanas ierobežotāju un pagrieziet pamatni. Novietojiet apstrādājamo detaļu nepieciešamajā zāģēšanas pozīcijā un cieši nostipriniet to, pievelkot spīļu rokturi (50).

Uzmanību! Apstrādājamai detaļai jābūt stingri nostiprinātai ar spīli pret grozāmo pamatni un garenzāģēšanas ierobežotāju visu zāģēšanas darbību laikā.

Paplašinājuma galds (23. att.)

Atbloķējiet kloķus (51) uz pamatnes (19). Bīdiet kreiso paplašinājuma galdu (12) uz vēlamo galda platumu un fiksējiet paplašinājuma galdu ar fiksācijas kloķiem (51). Pārbīdiet labo paplašinājuma galdu par tādu pašu attālumu, kā minēts iepriekš.

Kokmateriālu atduris (24. att.)

Ja vēlaties pastāvīgi nozāgēt vienāda garuma apstrādājamās detaļas, jūs varat izmantot kokmateriālu atdures ierīci, lai to nodrošinātu. Pārliecinieties, ka kokmateriālu atduri (13) uz kreisā un labā pagarinājuma galda var pagriezt uz augšu, kā parādīts attēlā.

Aizsarga atbrīvošanas svira (24a att.)

Aizsarga atbrīvošanas svira (A) kalpo zāgripas aizsarga fiksācijai. Zāgripas aizsargs paliks bloķēts, kamēr aizsarga atbrīvošanas svira (A) ir pagriezta uz vienu pusi.

Ekspluatācijas noteikumi

Uzmanību! Pirms lietošanas noteikti atbrīvojiet rokturi no nolaista stāvokļa, izvelkot fiksācijas tapu. Pirms ieslēgt palaišanas slēdzi, pārliecinieties, ka zāgripa nesaskaras ar apstrādājamo detaļu. Zāgēšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spiedienu uz rokturi. Pārāk liels spēks var izraisīt motora pārslodzi un/vai samazināt zāgēšanas efektivitāti. Spiediet rokturi uz leju tikai ar spēku, kas nepieciešams gluda griezumam, bez ievērojamas zāgripas ātruma samazināšanās. Lai veiktu zāgēšanu, viegli nospiediet rokturi. Ja rokturis tiek nospiests uz leju ar spēku vai ir pielikts sānspēks, zāgripa sāks vibrēt un radīs nelīdzenumus (zāga zīmes) apstrādājamā materiālā, un samazināsies zāgējuma precizitāte. Garenzāgēšanas laikā, viegli bīdīet kustīgo rāmi garenzāgēšanas ierobežotāja virzienā bez apstāšanās. Ja zāgēšanas laikā kustīgā rāmja kustība tiek apturēta, apstrādājamā detaļā izveidosies atzīme un griezuma precizitāte tiks traucēta.

Iespilēta materiāla zāgēšana (mazu apstrādājamo detaļu zāgēšana) (25. att.)

Apstrādājamās detaļas ar augstumu līdz 70 mm un platumu līdz 90 mm var zāgēt šādi:

- ♦ bīdīet kustīgo rāmi līdz galam garenzāgēšanas ierobežotāja virzienā un pievelciet vadotnes sviras kloķi (6) pulksteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātu kustīgo rāmi;
- ♦ nostipriniet apstrādājamo detaļu ar spīli;
- ♦ ieslēdziet rīku bez zāgripas saskares ar materiālu un nogaidiet, līdz zāgripa sasniedz pilnu ātrumu, pirms nolaist zāga galvu;
- ♦ pēc tam lēnām nolaidiet rokturi līdz pilnīgi nolaistam stāvoklim, lai zāgētu apstrādājamo detaļu;
- ♦ kad zāgējums ir pabeigts, izslēdziet instrumentu un nogaidiet, kamēr zāgripa pilnīgas apstājas, pirms tās atgriešanas pilnībā paceltā stāvoklī.

Uzmanību! Stingri pievelciet vadotnes sviras bloķēšanas kloķi pulksteņrādītāja virzienā tā, lai kustīgai rāmis nepārvietotos darbības laikā. Nepietiekama pievilksana var izraisīt negaidītu zāgripas atslēgšanu. Tas var izraisīt smagus ievainojumus.

Slīdošā (bīdīšanas) zāgēšana (platas apstrādājamās detaļas) (26. att.)

- ♦ Atbrīvojiet vadotnes sviras bloķēšanas kloķi (6) pretēji pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai kustīgais rāmis var brīvi slīdēt.
- ♦ Nostipriniet apstrādājamo detaļu (52) ar spīli (17).
- ♦ Velciet kustīgo rāmi uz sevi līdz galam.
- ♦ Ieslēdziet rīku bez zāgripas saskares ar materiālu un nogaidiet, līdz zāgripa sasniedz pilnu ātrumu.
- ♦ Nospiediet rokturi (1) uz leju un virziet kustīgo rāmi garenzāgēšanas ierobežotāja virzienā. Virziet to caur apstrādājamo detaļu.
- ♦ Kad zāgējums ir pabeigts, izslēdziet instrumentu un nogaidiet, kamēr zāgripa pilnīgas apstājas, pirms tās atgriešanas pilnībā paceltā stāvoklī.

UZMANĪBU! Veicot slīdošo griezumus, velciet kustīgo rāmi uz savu pusi līdz galam un nospiediet uz rokturi pilnīgi nolaistā stāvoklī, tad spiediet kustīgo rāmi garenzāgēšanas ierobežotāja virzienā. Nekad neuzsāciet zāgēšanu, pirms kustīgais rāmis nav atvilks uz savu pusi līdz galam. Ja veicat slīdošo zāgējumu, nepilnīgi atvelkot kustīgo rāmi uz savu pusi, zāgripa var veikt negaidītu atslēgšanu ar iespēju radīt nopietnas traumas. Nekad neveicat slīdošo zāgējumu ar rokturi nospiešu zemākajā stāvoklī, spiežot uz fiksācijas tapas.

Leņķzāgēšana (27. att.)

- ♦ Atbrīvojiet rokturi (21), pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- ♦ Kad esat pārvietojis rokturi (21) pozīcijā, kurā rādītājs (32) rāda vēlamu leņķi uz leņķa skalas (33), stingri pievelciet rokturi pulksteņrādītāja virzienā.

Uzmanību! Pagriežot grozāmo pamatni, nodrošiniet, ka rokturis tiek pacelts pilnībā. Pēc leņķzāgēšanas leņķa nomaiņas, vienmēr nostipriniet grozāmo pamatni, cieši pievelkot roksviru.

Slīpā zāgēšana (28. att.)

- ♦ Lai uzstādītu slīpuma leņķi, atbrīvojiet vajīgāk sviru (10) un sagāziet slīpi zāgripu (skatiet iepriekšējo sadaļu "Slīpuma leņķa regulēšana". Pārliecinieties, ka svira (10) ir stingri pievilktā, lai droši nostiprinātu atlasīto slīpuma leņķi.
- ♦ Nostipriniet apstrādājamo detaļu (52) ar spīli (17).
- ♦ Nodrošiniet, ka kustīgais rāmis tiek pilnībā atvilks atpakaļ virzienā uz operatoru.
- ♦ Ieslēdziet instrumentu bez zāgripas saskares ar materiālu un nogaidiet, līdz zāgripa sasniedz pilnu ātrumu.
- ♦ Pēc tam lēnām nolaidiet rokturi līdz pilnīgi nolaistam stāvoklim, pieliekot spēku paralēli zāgripai un bīdot kustīgo rāmi garenzāgēšanas ierobežotāja virzienā, lai zāgētu apstrādājamo detaļu.

- ♦ Kad zāgējums ir pabeigts, izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāgripa pilnīgas apstājas, pirms tās atgriešanas pilnībā paceltā stāvoklī.

Uzmanību! Slīpās zāgēšanas laikā vienmēr pārliecinieties, ka zāgripa ir pārvietota uz leju, slīpā zāgējuma virzienā. Netuviniet savas rokas zāgripas ceļam. Slīpā zāgējuma laikā var rasties stāvoklis, kurā nozāgētā apstrādājamo detaļa balstīsies nekustīgi uz zāgripas sāniem. Ja zāgripa tiek pacelta, kamēr zāgripa joprojām rotē, šis gabals var tikt aizķerts ar zāgripu, izraisot sadalīto gabalu izmešanu, kas ir bīstami. Zāgripa ir jāpaceļ tikai pēc tam, kad tā ir pilnībā apstājusies. Nospiežot uz leju rokturi, pielieciet spēku paralēli zāgripai. Ja spēku pieliek perpendikulāri grozāmai pamatnei, vai ja spiediena virziens zāgēšanas laikā mainās, tas radīs precizitātes samazināšanos. Vienmēr pārbīdīet vai noņemiet bīdāmo ierobežotāju (pa kreisi), lai tas, veicot slīpos zāgējumus, netraucētu jebkurai kustīgā rāmja daļai.

Kombinētā zāgēšana

Kombinētā zāgēšana ir process, kura laikā ir iestatīts slīpuma leņķis, tajā pašā laikā veicot leņķzāgēšanu. Kombinēto zāgēšanu var veikt, izmantojot turpmākajā tabulā parādītos leņķus.

Leņķzāgēšanas leņķis	Slīpuma leņķis
Pa kreisi un pa labi 0° ~ 45°	Pa kreisi ~ 45°

Lai veiktu kombinēto zāgēšanu, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļas "Iespējamā materiāla zāgēšana", "Slidošā zāgēšana", "Leņķzāgēšana" un "Slīpā zāgēšana".

Gropju zāgēšana (29. att.)

Gropjveida zāgējumus var veikt, rīkojoties šādi:

- ♦ Noregulējiet zāgripas apakšējo robežstāvokli, izmantojot regulēšanas skrūvi un aiztura sviru, lai ierobežotu zāgripas griešanas dziļumu, skatiet iepriekš aprakstīto sadaļā "Aiztura svira".
- ♦ Pēc zāgripas apakšējā robežstāvokļa noregulēšanas, zāgējiet apstrādājamā detaļā paralēlas gropes, izmantojot slidošo (bīdīšanas) zāgēšanu, kā tas parādīts attēlā.
- ♦ Pēc tam ar kalnu noņemiet apstrādājamās detaļas materiālu starp gropēm.
- ♦ Nemēģiniet veikt šā veida zāgējumu, izmantojot platas (biezas) zāgripas vai ar gropju zāgripu. Iespējams kontroles zudums un var būt ievainojumus.

Uzmanību! Nodrošiniet, ka aiztures svira ir atgriezta sākotnējā stāvoklī, veicot parasto zāgēšanu pēc gropju zāgēšanas.

Instrumenta pārnēsāšana (30. att.)

- ♦ Pārliecinieties, ka instruments ir atvienots no elektrotīkla.
- ♦ Nodrošiniet, ka zāgripa ir 0° slīpuma leņķī un pagrieziet pamatni leņķzāgēšanas leņķī pa labi līdz galam.

- ♦ Nostipriniet slīdstieņus pēc kustīgā rāmja pievilksanas virzienā pret pret sevi līdz galam.
- ♦ Pilnībā nolaidiet rokturi un fiksējiet to vietā, iebīdot fiksācijas tapu.
- ♦ Pārnēsājiet instrumentu, turot aiz pamatnes, kā parādīts attēlā.
- ♦ Jūs varat pārnēsāt instrumentu vēl ērtāk, ja noņemsiet spīles, putekļu maisiņu u. c.
- ♦ Pārnēsājiet instrumentu, ar vienu roku turot aiz roktura un ar otru roku turot aiz pamatnes.

Uzmanību! Pirms instrumenta pārvietošanas vienmēr nostipriniet visas kustīgās daļas. Fiksācijas tapa ir vienīgi pārvadāšanas un uzglabāšanas mērķiem, bet ne jebkāda zāgēšanas operācijai.

Apkope

Uzmanību! Pirms regulēšanas vai funkciju pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka instruments ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla.

Brīdinājums! Vienmēr pārliecinieties, ka zāgripa ir asa un tīra, lai nodrošinātu labāko un drošāko veiktspēju.

Piezīme. Nekad neizmantojiet benzīnu, benzolu, šķīdinātājus, spirtu vai līdzīgas vielas. Tie var izraisīt krāsas izmaiņas, deformāciju vai plaisas.

Griešanas leņķa regulēšana (31. att., 32. att., 33. att.)

Šis rīks rūpīgi noregulēts un salāgots rūpnīcā, bet rupja rīcība var ietekmēt tā regulējumus. Ja jūsu rīks nav pareizi noregulēts, veiciet šādas darbības.

Leņķzāgēšanas leņķis (31. att.)

- ♦ Bīdīet kustīgo rāmi garenzāgēšanas ierobežotāja (9) virzienā un pievelciet fiksācijas skrūvi, lai nostiprinātu kustīgo rāmi. Atbrīvojiet roksviru (21), kas nostiprina grozāmo pamatni. Pagrieziet grozāmo pamatni tā, lai rādītājs norādītu uz 0°. Pēc tam pagrieziet grozāmo pamatni nedaudz pulksteņa rādītāja un pretējā virzienā, lai grozāmā pamatne ievietotos 0° iecirtumā.

32. att.

- ♦ Pilnībā nolaidiet rokturi un fiksējiet to zemākajā pozīcijā, iebīdot fiksācijas tapu.
- ♦ Noregulējiet zāgripas sānus perpendikulāri garenzāgēšanas ierobežotāja (9) priekšpusei, izmantojot taisnleņķa trīsstūri (53), galdnieka leņķmēru, u. c.

33. att.

- ♦ Pārliecinieties, ka rādītājs (32) uz leņķzāgēšanas skalas (33) rāda uz 0°. Ja rādītājs (32) nenorāda uz 0°, atbrīvojiet skrūvi (54), kas nostiprina rādītāju (36) un noregulējiet rādītāju (32) tā, ka tas norāda uz 0°.

Slīpuma leņķis (0° slīpuma leņķis 34. att., 35. att., 36. att.)

- Bīdīet kustīgo rāmi garenzāģēšanas ierobežotāja virzienā un pievelciet fiksācijas skrūvi, lai nostiprinātu kustīgo rāmi.
- Pilnībā nolaidiet rokturi un fiksējiet to zemākajā pozīcijā, iebīdot fiksācijas tapu.
- Atbrīvojiet vaļīgāk sviru (10) instrumenta aizmugurē.
- Rūpīgi noregulējiet zāģripas (30) sānus perpendikulāri grozāmā galda augšējai virsmai (18), izmantojot taisnleņķa trīsstūri (53), galdnieka leņķmēru, u. c.
- Pagrieziet seškanšu skrūvi (54) uz sviras (36), nedaudz pretēji pulksteņrādītāja virzienam vai pulksteņrādītāja virzienā, lai sagāztu zāģripu pareizajā pozīcijā.
- Pēc tam pievelciet cieši sviru.
- Pārliecinieties, ka rādītājs (34) uz sviras norāda 0° uz slīpuma skalas (35).
- Ja rādītājs nerāda 0°, atbrīvojiet skrūvi (55), kas nostiprina rādītāju (34) un noregulējiet rādītāju tā, ka tas norāda uz 0°.

45° slīpuma leņķis (37. att., 38. att.)

- Noregulējiet 45° slīpuma leņķi tikai pēc tam, kad ir noregulēts 0° slīpuma leņķis.
- Lai ieregulētu kreiso slīpuma leņķi, atlaidiet vaļīgāk sviru (10) un pilnībā sagāziet zāģripu pa kreisi.
- Rūpīgi izmēriet leņķi starp zāģripas (30) sāniem un grozāmā galda augšējo virsmu (18), izmantojot 45° trīsstūri (53).
- Pagrieziet kreisā slīpuma leņķa regulēšanas skrūvi (69) uz sviras (36), nedaudz pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai sagāztu zāģripu pareizajā pozīcijā.
- Pēc tam pievelciet cieši sviru.
- Pārliecinieties, ka rādītājs (34) uz sviras norāda 45°.
- Ja rādītājs nerāda 45°, noregulējiet rādītāju uz 45°, atbrīvojot skrūvi (55), un pēc tam pievelciet skrūvi.

Ogles suku (39. att., 40. att.)

- Nodrošiniet, ka instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas avota.
- Regulāri noņemiet un pārbaudiet ogles suku.
- Nomainiet ogles suku, kad tā ir nolietojusies.
- Uzturiet saglabāt ogles suku tīras un to brīvu kustību turētājos.
- Abas ogles suku jāaizstāj vienlaicīgi.
- Izmantot tikai identiskas ogles suku.
- Lai noņemt suku turētāju vāciņus (58), izmantojiet skrūvgriezi (57, neietilpst komplektācijā).
- Izņemiet nodilušās ogles suku, ievietojiet jaunas suku un piestipriniet suku turētāju vāciņus (58).

Pēc ekspluatācijas

- Pēc lietošanas noslaukiet instrumentam pielīpušās zāģskaidas un putekļus ar lupatiņu vai līdžīgu materiālu.

- Uzturiet zāģripas aizsargu tīru saskaņā ar norādījumiem, kas iepriekš aprakstīti sadaļā "Ievilkams zāģripas aizsargs" 14. lpp.
- Ieeļļojiet bīdāmās virsmas ar mašīnēļļu, lai novērstu rūšēšanu.
- Novietojot instrumentu uzglabāšanā, velciet kustīgo rāmi virzienā uz sevi līdz galam.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Motors nesāk darboties	Zāģis nav pievienots elektrotīklam	Pārbaudiet, vai vads ir pievienots elektrotīklam
Nepareizs zāģēšanas leņķis	Nefiksācijas leņķzāģēšanas galds	Izmantojiet leņķzāģēšanas galda fiksācijas sviru (sk. sadaļu Zāģēšanas leņķa regulēšana 15. lappusē)
	Pārāk daudz zāģskaidu zem galda	Atsūciet ar putekļsūcēju vai nopūst putekļus. Valkājiet acu aizsargus
Zāģēšanas sviru pilnībā nevar pacelt vai pilnībā nevar aizvērt zāģripas aizsargu	Detalja kļūme	Sazinieties ar apkalpošanas centru
	Pagriešanas atspere nav pareizi ievietota pēc apkopes	Sazinieties ar apkalpošanas centru
	uzkrājas zāģskaidas	Notīriet un ieeļļojiet kustīgās daļas
	Zāģa galvas fiksējošā tapa nav ievietota pareizi	Pārbaudiet, koreģējiet un pareizi ievietojiet zāģa galvas fiksējošo tapu
Zāģripa iekeras, nosprūst vai vibrē	Bojāta zāģripa	Nomainiet zāģripu
	Neasa zāģripa	Nomainiet vai uzasiniet zāģripu
	Nepareiza zāģripa	Nomainiet zāģripu
	Saliekta zāģripa	Nomainiet zāģripu
Zāģis vibrē vai kratās	Bojāta zāģripa	Nomainiet zāģripu
	Vaļīga zāģripa	Pievelciet vārpstas skrūvi
	Zāģis nav pareizi piestiprināts pie pamatnes	Piestipriniet zāģi pie darbgalda, stenda vai galda
	Apstrādājamā detaļa nav pareizi atbalstīta	pareizi atbalstiet apstrādājamo detaļu, vai nostipriniet to ar skavu
Lāzera līnijas projekciju ir grūti saskatīt	Apgaismojums darba zonā ir pārāk spožs	Pārvietojiet leņķzāģi darba zonā ar pienācīgu apgaismojumu
	Zāģskaidas uz lāzera objektīva	Notīriet lāzera objektīvu ar mikstu, sausu suku

Vides aizsardzība

Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmet kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max izstrādājums ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumus var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com

Tehniskie dati

FME721	
Motors	230 V ~50 Hz, 1500 W S6 20% 5 min
Ātrums	5000 apgr./min
Zāģgripa	216 mm (40 zobi), ar karbīdu apstrādāti zobi
Lāzers	II klase
Lāzerstara viļņu garums	650 nm
Lāzera izvades jauda	<1 mW
Tīrais svars	16,6 kg
Zāģēšanas izmēri	6,2 × 30,5 cm šķērszāģēšana pie 0° leņķa, 0° slīpuma
	6,2 × 21,5 cm leņķzāģēšana pie 0° leņķa, 0° slīpuma
	3 × 30,5 cm slīpa zāģēšana pie 0° leņķa, 45° slīpuma
	3 × 30,5 cm kombinētā zāģēšana pie 45° leņķa, 45° slīpuma

L_{pA} (skaņas spiediens) 99 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
L_{WA} (skaņas jauda) 111 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 61029:
Vibrāciju emisijas vērtība (a_{hV}) 4,8 m/s ² , neprecizitāte (K) 1,5 m/s ²

EK atbilstības deklarācija MAŠĪNU DIREKTĪVA



FME721 kombinētais slīdramja leņķzāģis

Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-9

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

Rejs Laveriks (Ray Laverick)
Inženiertehniskās nodaļas vadītājs
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Beļģija
26.01.2015

Garantija

Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

PILNA VIENA GADA GARANTĪJA

Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:

- ♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem.
- ♦ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
- ♦ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
- ♦ uzrādīts pirkuma čeks;
- ♦ Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām.

Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Fat Max remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.stanley.eu/3

Назначение

Ваша скользящая универсальная торцовочная пила FME721 Stanley Fat Max предназначена для пиления только древесины, пластика и цветных металлов. Данный инструмент предназначен для эксплуатации профессиональными и непрофессиональными пользователями.

Инструкции по технике безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.

Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность рабочего места

- a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- b. Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды, которые могут воспалить пыль или горючие пары.
- c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

2. Электробезопасность

- a. Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля

и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
 - c. Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
 - d. Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне от острых кромок и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
 - e. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ. Использование кабеля, пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
 - f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- #### 3. Личная безопасность
- a. При работе с электроинструментами будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной травме.
 - b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезастойной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
 - c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент

к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести к несчастному случаю.

- d. **Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные или гаечные ключи.** Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закреплённым на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной получения тяжёлой травмы.
- e. **Работайте в устойчивой позе. Всегда твёрдо стойте на ногах, сохраняя равновесие.** Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
- f. **Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения.** Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отделении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
- g. **Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим образом.** Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с запылённостью рабочего пространства.

4. **Использование электроинструментов и технический уход**
 - a. **Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению.** Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
 - b. **Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
 - c. **Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента.** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
 - d. **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или**

данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.

- e. **Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован.** Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
 - f. **Следите за острой заточкой и чистотой режущих принадлежностей.** Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
 - g. **Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.** Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
5. **Техническое обслуживание**
 - a. **Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей.** Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные меры безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Дополнительные правила безопасности при работе торцовочными пилами

- ♦ Не используйте треснувшие, погнутые, повреждённые или деформированные пильные диски.
- ♦ Заменяйте изношенную пластину для пропила.
- ♦ Не используйте диски меньшего или большего диаметра, чем рекомендовано. См. скорость вращения дисков в разделе «Технические характеристики». Используйте только диски, указанные в данном руководстве и соответствующие стандарту EN 847-1.
- ♦ Не используйте диски из быстрорежущей инструментальной стали.
- ♦ При переноске пильных дисков и заготовок из грубого материала надевайте защитные перчатки (по возможности держите пильные диски в футлярах).

- ◆ При распиле древесины используйте входящий в комплект поставки пылесборник.
- ◆ **Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем.** Контакт насадки с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми», что создаёт опасность поражения оператора электрическим током.
- ◆ **Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на неподвижной поверхности.** Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.



Внимание! Контакт с пылью или вдыхание пыли, возникающей в ходе пиления, может представлять опасность для здоровья оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- ◆ Старайтесь использовать специальные пильные диски с пониженным уровнем шума.
- ◆ Используйте пильные диски, соответствующие типу разрезаемого материала.
- ◆ Данная торцовочная пила предназначена для только пиления древесины, пластика и цветных металлов.
- ◆ Не работайте пилой без установленных защитных кожухов. Не используйте инструмент, если защитные кожухи повреждены или не установлены должным образом.
- ◆ Перед выполнением распила с наклоном, убедитесь, что рычаг надёжно зафиксирован.
- ◆ Перед выполнением каждого реза проверяйте устойчивость и неподвижность инструмента.
- ◆ Следите, чтобы рукоятки оставались сухими, чистыми и не содержали следов масла и консистентной смазки.
- ◆ Следите, чтобы окружающее пространство вокруг электроинструмента всегда было чистым, не допускайте скапливания опилок или щепок.
- ◆ Обеспечьте достаточное общее или местное освещение рабочей зоны.
- ◆ Не позволяйте неопытным пользователям работать данным электроинструментом.

- ◆ Перед использованием инструмента, убедитесь, что пильный диск установлен правильно. Убедитесь, что диск вращается в правильном направлении. Следите за остротой заточки пильного диска. Соблюдайте инструкции по смазке и замене дополнительных принадлежностей.
- ◆ Убедитесь, что скорость, обозначенная на пильном диске, соответствует скорости, указанной на электроинструменте.
- ◆ Никогда не производите замену установленного лазера на другие типы. Ремонт лазера должен производиться в авторизованных сервисных центрах или сервисным персоналом Stanley Fat Max.
- ◆ Перед заменой диска или выполнением технического обслуживания отключите пилу от источника питания.
- ◆ Никогда не выполняйте чистку, техническое обслуживание, удаление обрезков или других частей заготовки из зоны распила, когда инструмент ещё работает, а пильная головка находится в рабочем положении.
- ◆ По возможности всегда устанавливайте инструмент на верстак.
- ◆ Надёжно закрепляйте обрабатываемую заготовку. Работа с заготовками, закреплёнными при помощи зажимных устройств и тисков, более безопасна, чем при ручном удерживании.
- ◆ Всегда надёжно зажимайте заготовку. Никогда не работайте с заготовками, размер которых слишком мал для закрепления в зажимном устройстве, а также в условиях, если руки приходится держать слишком близко от вращающегося диска. При распиле длинных заготовок всегда используйте дополнительную опору.
- ◆ Перед началом работы убедитесь, что все фиксаторы и рычаги надёжно закреплены.
- ◆ Запрещается использовать пилу без пластины для пропила.
- ◆ Не держите руки рядом с пильным диском, когда инструмент подключён к источнику питания.
- ◆ Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм путём прижатия какого-либо инструмента или другого предмета к пильному диску; это может стать причиной несчастного случая с тяжкими последствиями.
- ◆ Перед использованием любых принадлежностей внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Неправильное использование принадлежностей может стать причиной повреждения инструмента.
- ◆ Не используйте абразивные диски.
- ◆ Выведите пильный диск из пластины для пропила, прежде чем отпускать выключатель.
- ◆ Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку вентилятора для удерживания вала двигателя.

- ♦ Защитный кожух пильного диска автоматически поднимается при опускании рычага вниз и опускается путём поднятия рычага. Защитный кожух можно поднимать вручную при установке или демонтаже пильных дисков, а также для осмотра пилы. Никогда не поднимайте защитный кожух диска вручную, если инструмент не выключен.
- ♦ Периодически проверяйте чистоту вентиляционных отверстий двигателя и отсутствие в них щепок.
- ♦ Не работайте с материалами, содержащими асбест. Асбест признан канцерогенным веществом.
- ♦ Всегда следите, чтобы предупреждающие символы на инструменте оставались читаемыми.
- ♦ Никогда не вставляйте на электроинструмент. При опрокидывании инструмента или при контакте с пильным диском возможно получение тяжёлых травм.
- ♦ Не дотрагивайтесь до пильного диска сразу по окончании работы, дайте ему остыть. В процессе работы пильный диск сильно нагревается.
- ♦ Приближайте пильный диск к заготовке только после включения инструмента. В противном случае, при зажатии пильного диска в заготовке существует опасность обратного удара.
- ♦ Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.
- ♦ Никогда не держите руки в зоне распила. Держите руки за пределами зоны «Уберите руки», которая включает в себя весь стол и обозначена символами «Уберите руки».
- ♦ Во избежание получения травмы от отскакивающих частиц обрабатываемого материала выключите инструмент, чтобы избежать непреднамеренного пуска, и удалите мелкие частицы.
- ♦ Перед использованием инструмента и после проведения любых операций по техническому обслуживанию убедитесь, что втягивающий механизм защитного кожуха функционирует исправно. Данную проверку следует производить, только когда инструмент выключен и отсоединён от источника питания. Поднимите и опустите рабочую рукоятку, чтобы убедиться, что защитный кожух закрывает пильный диск, а диск не касается кожуха. Если защитный кожух не функционирует должным образом, отнесите Ваш электроинструмент в авторизованный сервисный центр для проведения ремонта. Чтобы найти адрес ближайшего к Вам сервисного центра, позвоните в отдел обслуживания клиентов Stanley Fat Max.

Остаточные риски

Следующие риски являются характерными при использовании пил:

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
- ♦ Ухудшение слуха.
- ♦ Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми частями вращающегося режущего диска.
- ♦ Риск получения травмы во время смены деталей инструмента, дисков или насадок.
- ♦ Риск защемления пальцев при открытии защитных кожухов.
- ♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
- ♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

Дополнительные правила безопасности при работе с лазерами

Данный лазерный прибор относится к классу II, в соответствии со стандартом IEC 60825-1:2007.

Не заменяйте лазерный диод ни на какой другой тип.

В случае повреждения лазерный прибор должен ремонтироваться только в авторизованном сервисном центре. Используйте лазерный прибор только для проецирования лазерных линий.

- ♦ Ни в коем случае не смотрите преднамеренно на лазерный луч.
- ♦ Не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы.
- ♦ Устанавливайте лазерный прибор в таком положении, чтобы лазерный луч не проходил на уровне глаз окружающих Вас людей.
- ♦ Не разрешайте детям приближаться к лазерному прибору.

Внимание! Избегайте попадания лазерного луча в глаза.

При включении лазерного указателя излучается лазерный луч. Избегайте попадания лазерного луча в глаза. Перед любой операцией по настройке или регулировке всегда отключайте торцовочную пилу от источника питания.

- ♦ Лазерный указатель – не игрушка! Не позволяйте детям дотрагиваться или играть с лазерным указателем. Неправильное использование лазерного прибора может привести к непоправимым повреждениям глаз.

- ♦ Запрещено любое действие по увеличению мощности лазера. Фирма не берет на себя ответственность за повреждения, возникшие в результате несоблюдения данных правил безопасности.
- ♦ При использовании лазерного указателя не направляйте лазерный луч в сторону других людей и/или отражающих поверхностей. Лазерный луч даже низкой интенсивности может стать причиной повреждения глаз. Ни в коем случае не смотрите непосредственно на лазерный луч.
- ♦ Лазерный указатель включает в себя не обслуживаемые пользователем детали. Не открывайте корпус устройства, в противном случае гарантия будет недействительна.

Безопасность посторонних лиц

- ♦ Данная пила не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют работу под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- ♦ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов.

Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/ЕС) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

Маркировка инструмента

Помимо кода даты на инструменте имеются следующие знаки:



Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения травмы.



Надевайте защитные очки или маску.



Используйте средства защиты органов слуха.



Надевайте защитную маску или респиратор.



Не допускайте детей младше 16 лет к работе данным электроинструментом.



Зона «Уберите Руки» - Держите пальцы и руки в стороне от вращающегося пильного диска.



Беритесь за пильные диски только в перчатках.



Внимание! Лазерное излучение.



Не смотрите на лазерный луч.



Не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы.



ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ, ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ.
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2.
Длина волны: 650 Нм Мощность: <1mВт
EN 60825-1 :2007

Электробезопасность



Данный инструмент защищён двойной изоляцией, исключаяющей потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.

Регулярно осматривайте электрический кабель инструмента. Во избежание несчастного случая, замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max.

Перепады напряжения

При бросках тока возникают кратковременные перепады напряжения. Недостаточные параметры электропитания могут привести к сбоям в работе другого оборудования. Если полное электрическое сопротивление системы ниже $0,34 \Omega$, вероятность возникновения помех крайне мала.

Использование удлинительного кабеля

Всегда используйте удлинительные кабели установленного образца, соответствующие входной мощности данного электроинструмента (см. раздел «Технические характеристики»). Перед использованием проверьте удлинительный кабель на наличие признаков повреждения, старения и износа. В случае обнаружения повреждений удлинительный кабель подлежит замене. При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель. Использование не соответствующего входному напряжению инструмента и повреждённого или неисправного удлинительного кабеля может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Составные части

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Основная рукоятка
2. Рукоятка для переноски
3. Щётки электродвигателя
4. Электродвигатель
5. Пылесборник
6. Зажимная рукоятка консоли
7. Стопорный штифт
8. Штанги консоли
9. Направляющая
10. Зажимной рычаг наклона пильной головки
11. Задний опорный кронштейн
12. Боковой выдвижной стол
13. Упор-ограничитель длины заготовки
14. Отверстие пылеудаления
15. Отводной защитный кожух
16. Лазер
17. Вертикальный зажим
18. Поворотный стол
19. Основание
20. Пластина для пропила
21. Рукоятка поворотного стола
22. Ножка с регулировкой высоты
23. Ограничитель глубины пиления
24. Пильная головка
25. Кнопка блокировки шпинделя

Сборка

Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединён от электросети.

Примечание: Данный инструмент перед продажей был точно настроен на заводе-изготовителе. Для достижения наилучших результатов при эксплуатации, проверьте описанные ниже параметры точности и при необходимости проведите регулировку.

Закрепление пилы на верстаке (Рис. 1, 2)

При поставке пилы её рабочая рукоятка заблокирована в нижнем положении при помощи стопорного штифта (7). Оттяните стопорный штифт (7) и поверните его на 90° в любом направлении.

Кроме того, инструмент может быть закреплён с помощью четырёх болтов (26) (не входят в комплект поставки) на ровной и устойчивой поверхности с использованием отверстий для болтов (27), расположенных в основании инструмента. Это поможет предотвратить опрокидывание пилы и возможные травмы.

Внимание! Перед проведением регулировки или проверкой рабочих функций инструмента всегда выключайте пилу и отсоединяйте её от источника питания.

Отводной защитный кожух пильного диска (Рис. 3, 4)

Отводной защитный кожух (15) автоматически поднимается при опускании основной рукоятки. По окончании реза и поднятии основной рукоятки защитный кожух (15) вернётся в своё исходное положение.

Внимание! Никогда не видоизменяйте или не снимайте защитный кожух или его пружину.

Внимание! В целях обеспечения личной безопасности всегда содержите защитный кожух диска в хорошем состоянии. Любые нарушения в работе защитного кожуха должны быть незамедлительно устранены. Проверьте пружинный механизм возврата защитного кожуха в исходное положение. Запрещается использовать инструмент, если защитный кожух диска или его пружина повреждены, неисправны или отсутствуют. Это очень опасно и может привести к получению тяжёлой травмы. Если прозрачный защитный кожух диска (15) так сильно загрязнится или забьётся опилками, что через него невозможно будет увидеть пильный диск и/или заготовку, отключите пилу от источника питания и тщательно очистите защитный кожух влажной тканью.

Внимание! Для чистки пластикового защитного кожуха не используйте растворители или любые чистящие средства на нефтяной основе.

Если защитный кожух (15) чрезмерно загрязнён и просмотр через кожух нарушен, при помощи крестовой отвёртки ослабьте винт (28) крепления центральной крышки. Ослабьте винт (29), повернув его против часовой стрелки, и поднимите защитный кожух и центральную крышку.

Чистка может быть более тщательной и эффективной, если защитный кожух находится именно в таком положении. Закончив чистку, выполните указанные выше действия в обратном порядке и затяните болт. Не снимайте пружину, удерживающую защитный кожух. Если с течением времени или под воздействием ультрафиолетовых лучей защитный кожух изменит свой цвет, обратитесь в авторизованный сервисный центр для его замены. Не видоизменяйте или не снимайте защитный кожух.

Поддержание максимальной режущей способности (Рис.5, 6)

Перед проведением любого действия по регулировке отключите инструмент от источника питания. Данный инструмент отрегулирован на заводе-изготовителе с целью обеспечения максимальной режущей способности для пильных дисков диаметром 216 мм. При установке нового пильного диска всегда проверяйте предельно нижнее положение диска и при необходимости проведите регулировку, как описано ниже:

- ♦ Отключите инструмент от источника питания.
- ♦ Передвиньте консоль вплотную к направляющей (9) и полностью опустите основную рукоятку.
- ♦ Отрегулируйте ограничитель глубины пиления (23) таким образом, чтобы нижний край диска (30) оказался немного ниже верхней поверхности поворотного стола (18).
- ♦ Не подключая инструмент к источнику питания и постоянно удерживая основную рукоятку в нижнем положении, вручную прокрутите пильный диск, чтобы убедиться, что он не касается какой-либо части нижнего основания.
- ♦ При необходимости отрегулируйте.

Предупреждение! После установки нового пильного диска всегда проверяйте, что он не касается какой-либо части нижнего основания, при этом удерживая основную рукоятку полностью опущенной. Совершайте эти действия только при отключённом от сети инструменте!

Регулировка стопора (Рис. 7)

Предельно нижнее положение пильного диска легко регулируется при помощи стопора (31).

- ♦ Переместите стопор в направлении стрелки, как показано на рисунке (Рис. 7).
- ♦ Для пиления на полную глубину переведите стопор в положение А.

- ♦ Отрегулируйте ограничитель глубины реза (23) таким образом, чтобы диск останавливался в необходимом положении при полном опускании основной рукоятки.
- ♦ Для выпиливания пазов переведите стопор в положение В.
- ♦ Отрегулируйте ограничитель глубины реза (23) таким образом, чтобы диск останавливался в необходимом положении при опускании основной рукоятки.

Регулировка угла скоса (Рис. 8)

- ♦ Ослабьте рукоятку (21), повернув её против часовой стрелки.
- ♦ Перемещайте рукоятку (21), пока указатель (32) не остановится на желаемом значении градуированной шкалы угла скоса (33), после чего затяните рукоятку по часовой стрелке.
- ♦ Ножка с регулировкой высоты (22) поможет сохранить баланс инструмента. После каждой регулировки угла скоса необходимо повернуть основание ножки в направлении по или против часовой стрелки, пока ножка не коснётся опоры.

Регулировка угла наклона (Рис. 9, 10)

При наклоне консоли влево ослабьте рычаг (10) в задней части инструмента, повернув его против часовой стрелки. Разблокируйте консоль, достаточно сильно нажав на основную рукоятку в том направлении, в котором требуется наклонить пильный диск.

- ♦ Наклоняйте пильный диск до тех пор, пока указатель (34) не остановится на желаемом значении градуированной шкалы угла наклона (35).
- ♦ Надёжно затяните рычаг (10) по часовой стрелке, блокируя консоль (36).

Внимание: При наклоне пильного диска полностью поднимайте основную рукоятку. После смены угла наклона всегда фиксируйте консоль, затягивая рычаг по часовой стрелке.

Регулировка фиксатора скольжения (Рис. 11)

Чтобы разблокировать штанги скольжения, поверните зажимную рукоятку консоли (6) в направлении по или против часовой стрелки.

Включение (Рис. 12)

Предупреждение! Перед подключением инструмента к источнику питания всегда проверяйте, работает ли курковый пусковой выключатель (37), и верните его в положение «ВЫКЛ.».

- ♦ Чтобы выключить инструмент, нажмите курковый пусковой выключатель (37).
- ♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый пусковой выключатель (37).

Внимание: Никогда не используйте инструмент, если его курковый пусковой выключатель не функционирует должным образом. Любой инструмент с неисправным выключателем является ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫМ и подлежит ремонту перед использованием.

Функция электроники. Лазерный луч (Рис. 13)

Предупреждение! Если инструмент не используется, убедитесь, что лазер выключен.

Ни в коем случае не смотрите на лазерный луч; лазерный луч может стать причиной повреждения глаз.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ любого из ЛАЗЕРНЫХ ПРОДУКТОВ КЛАССА II. Перед проецированием лазерной линии или проведением регулировки убедитесь, что инструмент отключён от источника питания.

- ◆ Чтобы включить лазер, нажмите на верхнюю часть (I) выключателя.
- ◆ Чтобы выключить лазер, нажмите на нижнюю часть (O) выключателя.

Юстировка лазерной линии отрегулирована на заводе-изготовителе таким образом, чтобы она располагалась на расстоянии 1 мм от боковой поверхности пильного диска, находящегося в рабочем положении.

Чистка линзы лазера

Если линза лазера так сильно загрязнится или забьётся опилками, что через неё невозможно будет увидеть лазерный луч, отключите пилу от источника питания и тщательно очистите линзу влажной мягкой тканью. Для чистки линзы не используйте растворители или любые чистящие средства на нефтяной основе.

Примечание: Если лазерный луч становится тусклым и почти или полностью невидимым из-за прямого солнечного света при работе на улице или проникающего внутрь помещения через окно рядом с рабочей зоной, переместите инструмент в место, куда нет доступа прямым солнечным лучам.

Примечание: Все настройки и регулировки данного инструмента были произведены на заводе-изготовителе.

Предупреждение: Использование элементов управления, настроек или выполнение действий, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к опасному воздействию лазерного излучения. Использование с данным инструментом оптических приборов может привести к травме глаз. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или демонтировать лазер. Попытка ремонта данного лазерного прибора неквалифицированными лицами может привести к получению тяжёлых травм. Любой ремонт данного лазерного продукта должен выполняться персоналом авторизованного сервисного центра.

Установка и снятие пильного диска

(Рис. 14, 15, 16)

Предупреждение: Перед установкой или снятием пильного диска всегда выключайте инструмент и отсоединяйте его от источника питания. Для установки или снятия пильного диска используйте только ключ (38), входящий в комплект поставки инструмента. Несоблюдение данного требования может привести к чрезмерному или недостаточному затягиванию винта. Это может привести к получению травмы.

Рис. 15

- ◆ Чтобы снять пильный диск, крестовой отвёрткой ослабьте против часовой стрелки винт (39), удерживающий центральную крышку. Затем ослабьте против часовой стрелки винт (29), но не вынимайте его.
- ◆ Поверните центральную крышку (40) против часовой стрелки и поднимите защитный кожух диска.
- ◆ Нажмите на кнопку блокировки (25) (Рис. 14), чтобы заблокировать шпиндель, и при помощи ключа (38) ослабьте винт (41) по часовой стрелке.
- ◆ Затем удалите винт (41), внешний фланец (42) и пильный диск (30).

Примечание! Если по ошибке был также удалён внутренний фланец (43), не забудьте установить его на шпиндель плоской стороной к двигателю.

Рис. 16

Чтобы установить пильный диск, аккуратно установите его на шпиндель, проследив, чтобы стрелка на поверхности диска (30) указывала в том же направлении, что и стрелка (44) на кожухе диска. Установите внешний фланец и винт, затем ключом надёжно затяните винт против часовой стрелки, одновременно нажимая на блокировку шпинделя.

Пылесборник (дополнительная принадлежность) (Рис. 17)

Использование пылесборника (5) обеспечивает чистоту при выполнении операций по пилению и облегчает сбор вырабатываемой пыли.

- ◆ Чтобы установить пылесборник (5), наденьте его на отверстие пылеудаления (14).
- ◆ Когда пылесборник (5) заполнится примерно наполовину, снимите его с инструмента и откройте застёжку (45).
- ◆ Опорожните содержимое пылесборника, слегка постучав по нему, удаляя прилипшие изнутри частицы, которые могут повлиять на качество последующего сбора пыли.

Примечание! При подключении пылесоса к пиле сбор пыли будет осуществляться более эффективно.

Опора для заготовок (Рис. 18)

Внимание! Чрезвычайно важно всегда надёжно закреплять заготовку при помощи тисков. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению инструмента и/или разрушению заготовки. ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. После выполнения операции НЕ ПОДНИМАЙТЕ пильный диск, пока он полностью не остановится. При пилении длинных заготовок используйте дополнительные опоры (46) той же высоты, что и высота верхней поверхности поворотного стола (18).

Предупреждение! Не полагайтесь полностью на вертикальный зажим при закреплении заготовки.

Тонкие заготовки имеют тенденцию прогибаться. Чтобы избежать заклинивания диска и возможного обратного удара, поддерживайте заготовки по всей длине.

Регулировка нижней скользящей направляющей (левой) (Рис. 19, 20, 21)

Нижняя направляющая (левая) Перед выполнением реза с наклоном влево убедитесь, что во время полного опускания и поднятия рукоятки из любого положения, а также на всём пути прохода консоли в самом нижнем положении никакая часть инструмента не касается скользящей направляющей (9). Перед включением инструмента убедитесь, что скользящая направляющая надёжно зафиксирована зажимной рукояткой (47). **Внимание!** Перед выполнением резов с наклоном влево передвиньте направляющую влево и зафиксируйте её, как показано (Рис. 20). В противном случае, направляющая будет касаться пильного диска или какой-либо части инструмента, что может привести к получению тяжёлой травмы. Данный инструмент оборудован скользящей направляющей, которая, обычно, располагается, как показано (Рис. 19). Однако если при выполнении резов с наклоном влево направляющая соприкасается с пильной головкой, передвиньте направляющую влево, как показано (Рис. 20). Завершив рез с наклоном, не забудьте вернуть скользящую направляющую в исходное положение (Рис. 19) и зафиксировать её, надёжно затянув зажимную рукоятку.

Вертикальный зажим (Рис. 22)

Вертикальный зажим может быть установлен как с левой, так и с правой стороны от направляющей (9). Вставьте штифт зажима (48) в отверстие в направляющей (9). Расположите горизонталь зажима в соответствии с толщиной и формой заготовки и зафиксируйте горизонталь (17), затянув рукоятку (49). При контакте горизонтали с направляющей (9) или нижней направляющей, отрегулируйте положение горизонтали, переведя её немного выше. Убедитесь, что во время полного опускания и поднятия рукоятки, а также

на всём пути прохода консоли никакая часть инструмента не касается зажима. Если какая-либо часть касается зажима, поменяйте его расположение. Прижмите заготовку вплотную к направляющей и поворотному основанию. Расположите заготовку в желаемое положение для распиловки и надёжно зафиксируйте её, затянув рукоятку зажима (50).

Предупреждение! Заготовка должна плотно крепиться к направляющей и поворотной базе при помощи зажима во время выполнения любых операций.

Выдвижной стол (Рис. 23)

Ослабьте зажимные рукоятки (51) в основании (19). Выдвиньте левый стол (12) на желаемую ширину стола и зафиксируйте его, затянув зажимные рукоятки (51). Точно так же выдвиньте правый стол.

Упор-ограничитель длины заготовки (Рис. 24)

Специальный упор-ограничитель поможет резать заготовки одинаковой длины. Убедитесь что упоры-ограничители (13) на левом и правом выдвижных столах легко поднимаются вверх, как показано на рисунке.

Фиксирующий рычаг защитного кожуха (Рис. 24а)

Фиксирующий рычаг (А) предназначен для блокировки защитного кожуха. Защитный кожух будет оставаться заблокированным, пока фиксирующий рычаг (А) повернут в сторону.

Инструкции по эксплуатации

Предупреждение! Перед использованием не забудьте поднять основную рукоятку из нижнего положения, оттянув стопорный штифт. Перед включением двигателя убедитесь, что пильный диск не касается заготовки. При пилении не оказывайте чрезмерного давления на основную рукоятку. Чрезмерное применение силы может привести к перегреву двигателя и/или снижению эффективности резания. Прикладывайте к рукоятке ровно столько силы, сколько необходимо для плавного резания без существенного снижения скорости пильного диска. Мягко надавите на рукоятку, начиная рез. Чрезмерное давление на рукоятку и приложение к ней бокового усилия приведёт к вибрации диска, появлению следов (следов пилы) на обрабатываемой детали и снижению точности резки. При выполнении протяжённого распила мягко и без остановок ведите консоль в сторону направляющей. Если во время распила консоль остановится, на заготовке останется след диска и точность резания будет снижена.

Рубящий распил (резание заготовок небольшого размера) (Рис. 25)

Заготовки длиной не более 70 мм и шириной не более 90 мм могут распиливаться следующим образом:

- ♦ Переведите консоль вплотную к направляющей и затяните зажимную рукоятку (6) по часовой стрелке, блокируя консоль.
- ♦ Зафиксируйте заготовку при помощи зажима.
- ♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт полную скорость.
- ♦ Мягко опустите основную рукоятку в самое нижнее положение, чтобы разрезать заготовку.
- ♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь полной остановки пильного диска и верните диск в максимально поднятое положение.

Предупреждение! Чтобы консоль не двинулась во время выполнения операции, надёжно затяните зажимную рукоятку консоли. Недостаточное затягивание рукоятки может стать причиной неожиданного отскока пильного диска. Это может привести к получению тяжёлой травмы.

Протяжённый распил (распил широких заготовок) (Рис. 26)

- ♦ Разблокируйте консоль, повернув зажимную рукоятку консоли (6) в направлении против часовой стрелки, что позволит консоли свободно двигаться.
- ♦ Зафиксируйте заготовку (52) при помощи зажима (17).
- ♦ Полностью придвиньте к себе консоль.
- ♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт полную скорость.
- ♦ Опустите основную рукоятку (1) и двигайте консоль в сторону направляющей, распиливая заготовку.
- ♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь полной остановки пильного диска и верните диск в максимально поднятое положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении протяжённого распила придвиньте к себе консоль до упора, полностью опустите вниз основную рукоятку и двигайте консоль в сторону направляющей. Никогда не начинайте распил, если консоль не придвинута к Вам до упора. Если Вы начнёте протяжённый распил, предварительно не придвинув консоль вплотную к себе или в процессе распила двигая консоль по направлению к себе, пильный диск может неожиданно отскочить, приведя к обратному удару, что может стать причиной получения тяжёлой травмы. Никогда не выполняйте протяжённый распил, если основная рукоятка заблокирована в нижнем положении при помощи стопорного штифта.

Пиление со скосом (Рис. 27)

- ♦ Ослабьте рукоятку (21), повернув её против часовой стрелки.
- ♦ Перемещайте рукоятку (21), пока указатель (32) не остановится на желаемом значении градуированной шкалы угла скоса (33), после чего надёжно затяните рукоятку по часовой стрелке.

Предупреждение! При вращении поворотного основания полностью поднимайте основную рукоятку. После смены угла скоса всегда фиксируйте поворотное основание, надёжно затягивая рычаг.

Пиление с наклоном (Рис. 28)

- ♦ Ослабьте зажимной рычаг (10) и наклоните пильный диск, устанавливая нужный угол наклона (см. раздел «Регулировка угла наклона»). Выбрав угол наклона, зафиксируйте его, надёжно затянув зажимной рычаг (10).
- ♦ Зафиксируйте заготовку (52) при помощи зажима (17).
- ♦ Убедитесь, что консоль полностью придвинута к оператору.
- ♦ Проследив, что диск не касается заготовки, включите инструмент и дождитесь, пока диск не наберёт полную скорость.
- ♦ Затем мягко опустите основную рукоятку в самое нижнее положение, оказывая параллельное давление и на пильный диск, и двигайте консоль в сторону направляющей, распиливая заготовку.
- ♦ Выполнив рез, выключите инструмент, дождитесь полной остановки пильного диска и верните диск в исходное поднятое положение.

Предупреждение! Всегда следите, чтобы во время пиления с наклоном пильный диск двигался вниз в направлении наклона. Держите руки в стороне от пильного диска. Во время пиления с наклоном может создаться ситуация, когда отрезанная часть заготовки будет упираться в боковую часть диска. При поднятии в исходное положение продолжающего вращаться пильного диска эта часть заготовки может попасть под диск, и её фрагменты разлетятся в стороны. Это очень опасно. Пильный диск должен подниматься в исходное положение только после того, как он полностью остановится. Нажимая на основную рукоятку, оказывайте параллельное давление на пильный диск. Приложенная к поворотному основанию перпендикулярная сила или изменение направления давления во время распила снижают точность резания. При пилении с наклоном всегда отодвигайте в сторону или снимайте скользящую направляющую (левую), чтобы она не мешала движению консоли.

Комбинированное пиление

Комбинированное пиление является комбинацией пиления со скосом и с наклоном. Комбинированное пиление может производиться под углами, указанными в таблице ниже.

Угол скоса	Угол наклона
Влево и вправо 0° ~ 45°	Влево ~ 45°

При выполнении комбинированного пиления обратитесь к разделам «Рубящий распил», «Протяжённый распил», «Пиление со скосом» и «Пиление с наклоном».

Выпиливание пазов (Рис. 29)

Выпиливание пазов может выполняться следующим образом:

- ♦ Чтобы ограничить глубину реза, отрегулируйте предельно нижнее положение пильного диска при помощи регулировочного винта и стопора. См. раздел «Регулировка стопора».
- ♦ Отрегулировав предельно нижнее положение пильного диска, методом протяжённого распила вырежьте параллельные пазы вдоль широкой части заготовки, как показано на рисунке.
- ♦ При помощи стамески удалите материал между пазами.
- ♦ Не пытайтесь выполнить данный тип распила с использованием широкого (утолщенного) пильного диска или диска для вырезания пазов. Это может привести к потере контроля над инструментом и получению травмы.

Предупреждение! При выполнении любых операций, кроме вырезания пазов, не забудьте вернуть стопор в его исходное положение.

Переноска инструмента (30)

- ♦ Убедитесь, что инструмент отключён от электросети.
- ♦ Зафиксируйте пильный диск в положении наклона 0° и поверните основание на предельный правый угол скоса.
- ♦ Придвиньте консоль полностью к себе и заблокируйте штанги консоли.
- ♦ Полностью опустите основную рукоятку и зафиксируйте её в этом положении, нажав на стопорный штифт.
- ♦ Переносите инструмент, удерживая основание, как показано на рисунке.
- ♦ Инструмент будет легче переносить, если предварительно снять с него зажим, пылесборник и пр.
- ♦ Переносите инструмент, одной рукой удерживая его за рукоятку для переноски, другой рукой поддерживая основание.

Предупреждение! Перед переноской инструмента всегда фиксируйте все подвижные части. Стопорный штифт предназначен только для переноски и хранения инструмента, но не для выполнения каких-либо операций по резанию.

Техническое обслуживание

Предупреждение! Перед проведением осмотра и технического обслуживания всегда выключайте инструмент и отсоединяйте его от источника питания.

Внимание! Для обеспечения наиболее производительного и безопасного использования диска следите, чтобы диск всегда оставался чистым и остро заточенным.

Примечание! Никогда не используйте бензин, бензол, растворитель, спирт или похожие вещества. Это может привести к изменению цвета, деформации и растрескиванию.

Регулировка угла реза (Рис. 31, 32, 33)

Данный инструмент тщательно отрегулирован и настроен на заводе-изготовителе. Грубое обращение с инструментом может отрицательно повлиять на точность настроек. Если Ваш инструмент не отрегулирован должным образом, выполните следующие действия:

Угол скоса (Рис. 31)

Придвиньте консоль к направляющей (9) и зафиксируйте её в этом положении, затянув зажимной винт. Ослабьте рукоятку (21), фиксирующую поворотное основание. Поворачивайте основание, пока указатель не остановится на отметке 0°. Затем слегка поверните основание по часовой стрелке и против часовой стрелки, устанавливая его точно на отметке угла скоса 0°.

Рис. 32

Полностью опустите основную рукоятку и зафиксируйте её в этом положении, нажав на стопорный штифт. При помощи угольника (53) выровняйте пильный диск точно перпендикулярно плоскости направляющей (9).

Рис. 33

Убедитесь, что указатель (32) указывает на отметку 0° на градуированной шкале угла скоса (33). Если указатель (32) не указывает на 0°, ослабьте винт (54), фиксирующий указатель, и отрегулируйте указатель (32) таким образом, чтобы он указывал точно на отметку 0°.

Угол наклона 0° (Рис. 34, 35, 36)

- ♦ Придвиньте консоль к направляющей и зафиксируйте её в этом положении, затянув зажимной винт.
- ♦ Полностью опустите основную рукоятку и зафиксируйте её в этом положении, нажав на стопорный штифт.

- ◆ Ослабьте рычаг (10) в задней части инструмента.
- ◆ При помощи угольника (53) тщательно измерьте угол наклона боковой стороны пильного диска (30) относительно верхней поверхности поворотного стола (18).
- ◆ Слегка поверните шестигранный болт (54) на консоли (36) по часовой стрелке или против часовой стрелки, наклоняя пильный диск в нужном положении.
- ◆ Затем надёжно затяните рычаг.
- ◆ Убедитесь, что указатель (34) на консоли указывает точно на отметку 0° на градуированной шкале угла наклона (35).
- ◆ Если указатель не указывает на 0°, ослабьте винт (55), фиксирующий указатель (34), и отрегулируйте указатель таким образом, чтобы он указывал точно на отметку 0°.

Угол наклона 45° (Рис. 37, 38)

- ◆ Настраивайте угол наклона 45° только после регулировки угла наклона 0°.
- ◆ Чтобы отрегулировать угол наклона влево, ослабьте рычаг (10) и полностью наклоните пильный диск влево.
- ◆ При помощи угольника (53) тщательно измерьте угол наклона боковой стороны пильного диска (30) относительно верхней поверхности поворотного стола (18).
- ◆ Слегка поверните левый винт регулировки угла наклона в 45° (69) на консоли (36) против часовой стрелки, наклоняя пильный диск в нужном положении.
- ◆ Затем надёжно затяните рычаг.
- ◆ Убедитесь, что указатель (34) на консоли указывает точно на отметку 45°.
- ◆ Если указатель не указывает на 45°, ослабьте винт (55), отрегулируйте указатель таким образом, чтобы он указывал на отметку 45° на шкале, и снова затяните винт.

Щётки электродвигателя (Рис. 39, 40)

- ◆ Убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединён от электросети.
- ◆ Регулярно извлекайте и осматривайте щётки электродвигателя.
- ◆ Изношенные щётки заменяйте.
- ◆ Следите, чтобы щётки оставались чистыми и свободно двигались в щёткодержателе.
- ◆ Обе щётки должны заменяться одновременно.
- ◆ Используйте только идентичные щётки электродвигателя.
- ◆ При помощи отвёртки (57, не входит в комплект поставки инструмента) снимите крышку щёткодержателя (58).
- ◆ Извлеките изношенные щётки, вставьте новые и закройте крышку щёткодержателя (58).

После использования

- ◆ После использования инструмента ткань удалите с него собравшиеся опилки и пыль.
- ◆ Содержите защитный кожух в чистоте, следуя указаниям в разделе «Отводной защитный кожух пильного диска».
- ◆ Смазывайте подвижные части инструмента машинным маслом для предотвращения коррозии.
- ◆ Убирая инструмент на хранение, полностью придвиньте консоль к себе.

Возможные неисправности и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Инструмент не включается	Пила не подключена к розетке электросети	Проверьте подключение всех кабелей к розетке электросети
Неточный угол при пилении	Поворотный стол не зафиксирован	Затяните рукоятку поворотного стола (см. раздел «Регулировка угла скоса»).
	Большое скопление отходов пиления под поворотным столом	Удалите пыль при помощи пылесоса. Надевайте защитные очки
Пильная головка полностью не поднимается или защитный кожух диска полностью не закрывается	Повреждены некоторые детали	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Пружина защитного кожуха не установлена должным образом после ремонта	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Большое скопление отходов пиления	Очистите и смажьте все подвижные части
	Стопорный штифт пильной головки не отрегулирован	Проверьте и отрегулируйте стопорный штифт пильной головки
Пильный диск гнётся, защемляется или качается	Пильный диск повреждён	Замените пильный диск
	Тупой пильный диск	Замените или заточите пильный диск
	Установлен пильный диск неправильного типа	Замените пильный диск
	Деформированный пильный диск	Замените пильный диск
Пила вибрирует или качается	Повреждён пильный диск	Замените пильный диск
	Пильный диск не закреплён должным образом	Затяните винт диска
	Пила не закреплена на верстаке должным образом	Надёжно закрепите пилу на верстаке или рабочем столе
	Заготовка не поддерживается должным образом	Используйте опору для заготовки или закрепите заготовку при помощи зажима

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Лазерная линия почти невидима	Слишком яркое освещение в рабочей зоне	Перенесите торцовочную пилу в место с оптимальным освещением
	Линза лазера загрязнена	Очистите линзу лазера сухой мягкой щёткой

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие Stanley Fat Max или Вы больше в нём не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Stanley Europe обеспечивает приём и переработку отслуживших свой срок изделий Stanley Fat Max. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Stanley Europe по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Stanley Europe и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com

Технические характеристики

FME721	
Двигатель	230 В-50 Гц, 1500 Вт S6 20% 5 мин.
Скорость	5000 об./мин.
Пильный диск	216 мм (40 зубьев) с твёрдосплавными напайками
Лазер	Класс II
Длина волны лазерного луча	650 Нм
Выходная мощность лазера	<1мВт
Чистый вес	16,6 кг
Резущая способность	Поперечный распил со скосом 0° и наклоном 0° 6,2 x 30,5 см
	Распил со скосом 45° и наклоном 0° 6,2 x 21,5 см
	Распил с наклоном 45° и скосом 0° 3 x 30,5 см
	Комбинированный распил со скосом 45° и наклоном 45° 3 x 21,5 см

L_{pa} (звуковое давление) 99 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А)
L_{wa} (акустическая мощность) 111 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Вибрационное воздействие (a_h) 4,8 м/с ² , погрешность (К) 1,5 м/с ²

Декларация соответствия ЕС ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



FME721 Скользящая универсальная торцовочная пила

Stanley Europe заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9

Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Stanley Europe.

R. Laverick

Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,
2800 Mechelen, Belgium
26/01/2015

Гарантийные условия

Компания Stanley Fat Max уверена в качестве своей продукции и, в связи с этим, предлагает профессиональным пользователям исключительные условия гарантийного обслуживания продуктов. Данные гарантийные условия никоим образом не нарушают договорных прав непрофессиональных пользователей на гарантийное обслуживание. Гарантия действительна в пределах территорий государств-членов Европейского союза и Европейской зоны свободной торговли.

1 ГОД ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ

При повреждении продукта Stanley Fat Max в течение 12 месяцев со дня покупки, произошедшего вследствие дефекта материалов или производственного брака, Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных частей без взимания платы или, по нашему усмотрению, бесплатную замену самого инструмента, при условии, что:

- ◆ Продукт использовался без нарушения правил эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.
- ◆ Продукт пришёл в негодность вследствие нормального износа;
- ◆ Ремонт продукта не производился посторонними лицами;
- ◆ Имеется подтверждение факта совершения покупки.
- ◆ Продукт Stanley Fat Max возвращён в полной комплектации и с наличием всех оригинальных составных частей.

Если Вы хотите подать заявку на гарантийное обслуживание, обратитесь к Вашему продавцу, в один из авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max, список которых приведен в каталоге продукции Stanley Fat Max, или в ближайший сервисный центр Stanley по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Список авторизованных сервисных центров Stanley Fat Max и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании Вы можете найти в интернете по адресу: www.stanley.eu/3



LATVIŠU

Garantija

Stanley Europe garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defektu. Garantija ir papildus klienta juridiskajam tiesībām un tas neietekmē. Garantija ir spēkā visas Eiropas Kopienas dalībvalstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Jā Stanley Europe produkts saņem materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Stanley Europe 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, ceroties klientam radīt iespējamai mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šādā iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ieļļas nepareiza lietošana vai sliktā uzturēšana
- Ja motors darbināts ar paršļodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermeņi, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolikam nav Stanley Europe atļaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar atzīktu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānogādā pārdevējam vai tieši pircējam apkopes pārstāvim vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Stanley Europe servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2linepu.com.

Garantijas talons:

Ierīces modeļa/Katolpa numurs	
Sērijas numurs/Datuma kods	
Klients	
Pārdevējs	
Datums	



РУССКИЙ

Гарантия

Stanley Europe гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затгивает их каким-либо образом. Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Stanley Europe из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Stanley Europe отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частями, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Stanley Europe.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилера или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Stanley Europe можно найти на странице в Интернете: www.2linepu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу	
Серийный номер / Код даты	
Потребитель	
Дилер	
Дата	

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 ^a 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:

www.2helpu.com

Informāciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:

www.2helpu.com

