


STANLEY®

FATMAX®

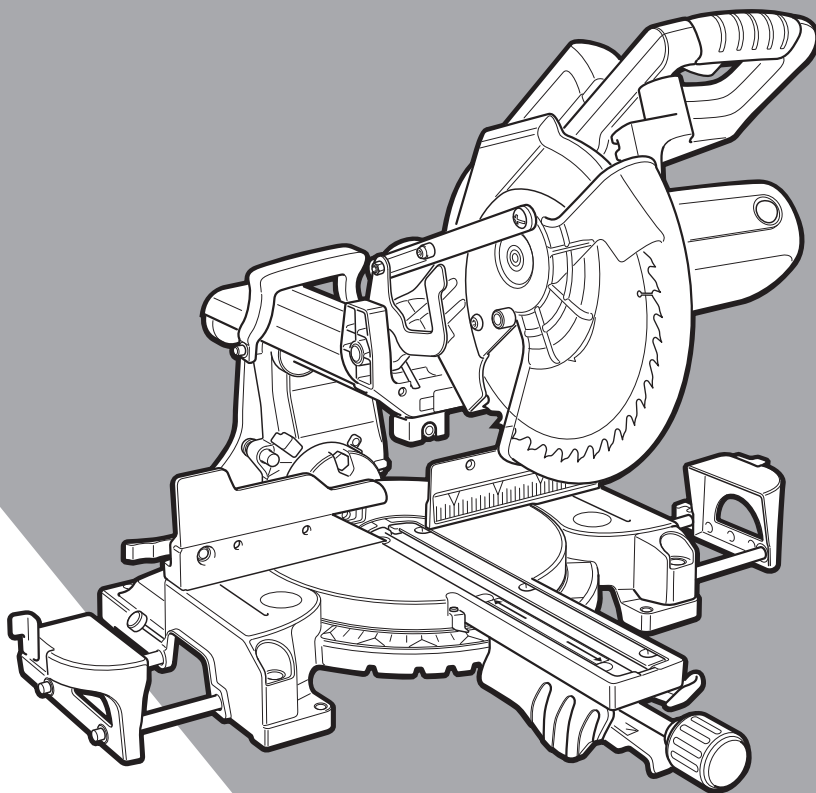


511113-31 SK







Preložené z pôvodného návodu







www.stanley.eu






FME720

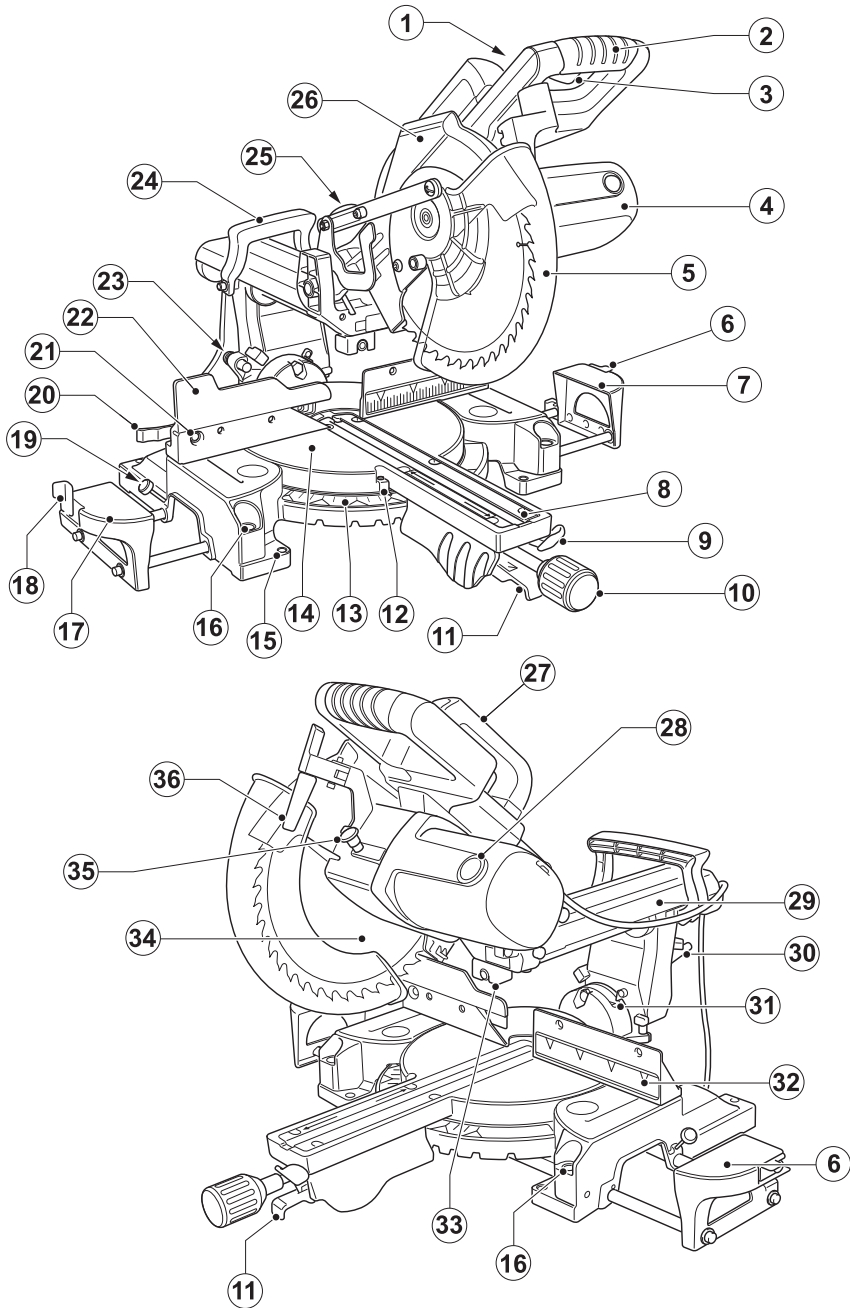

A

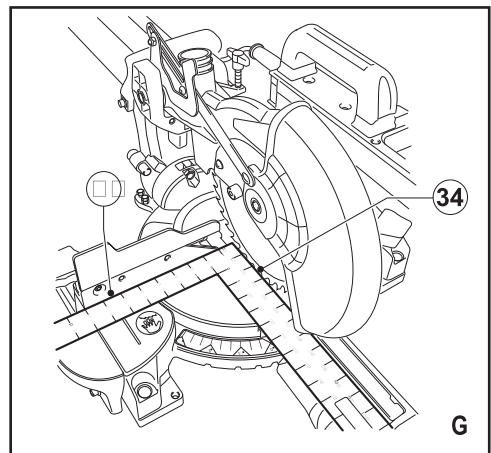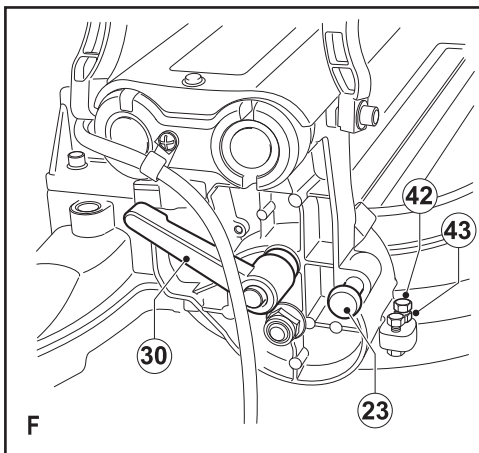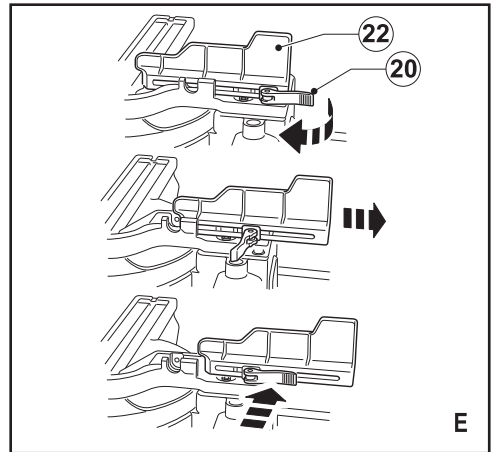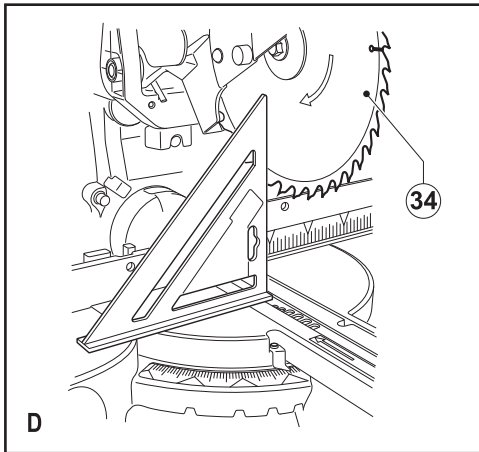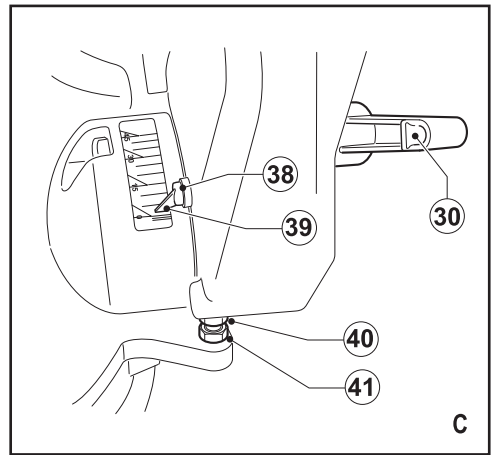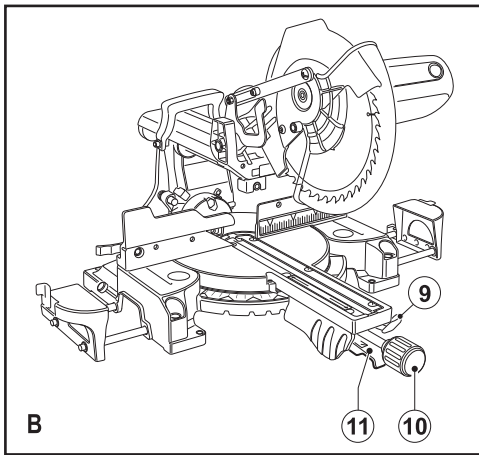

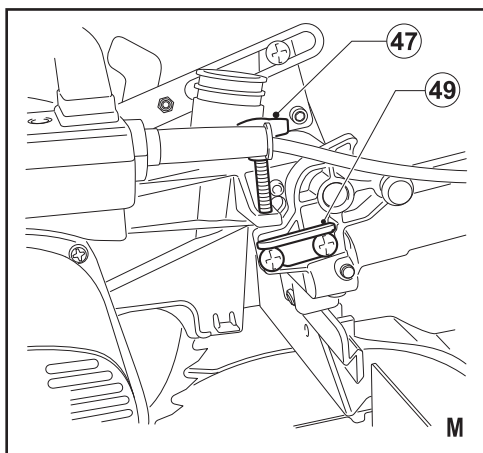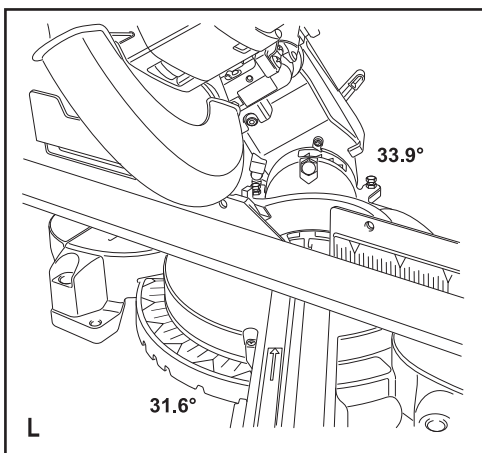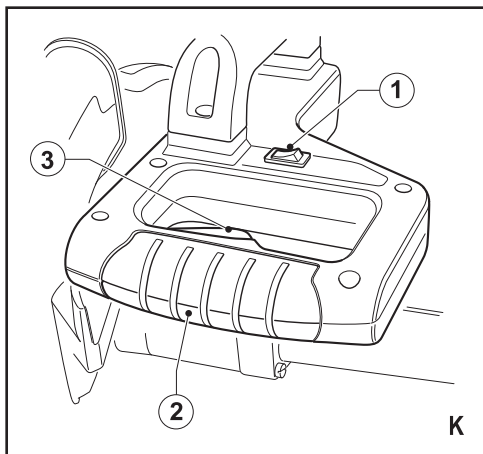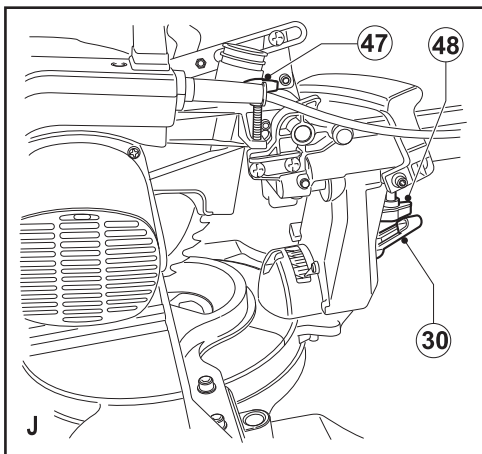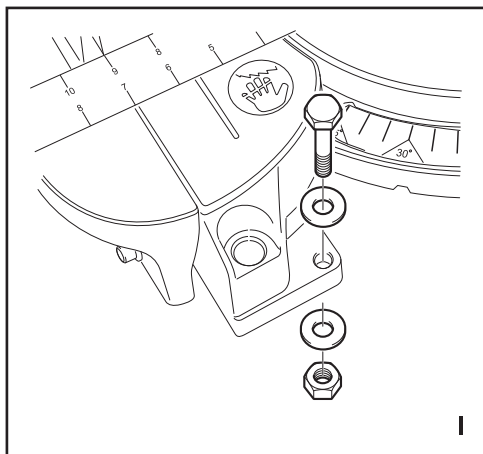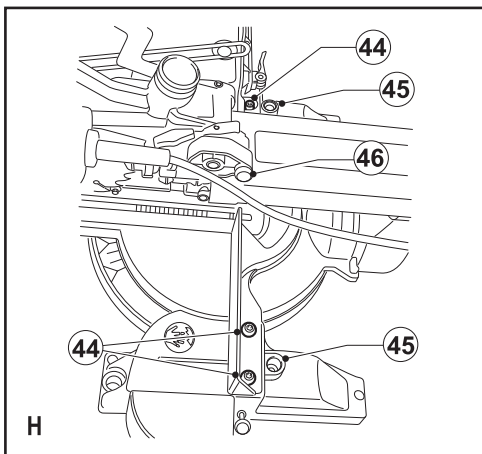

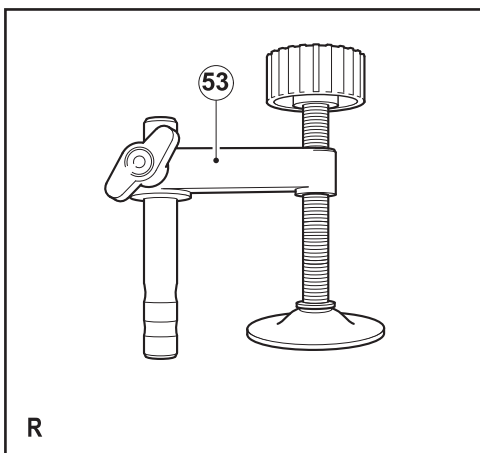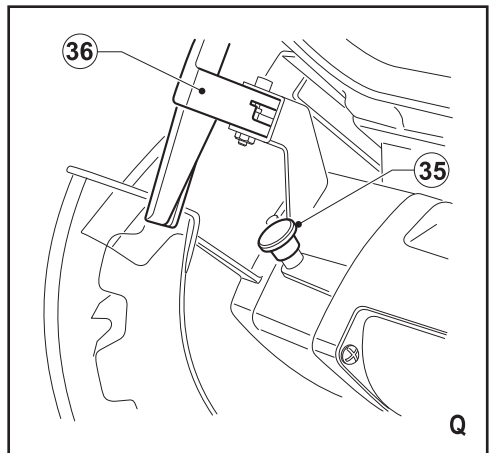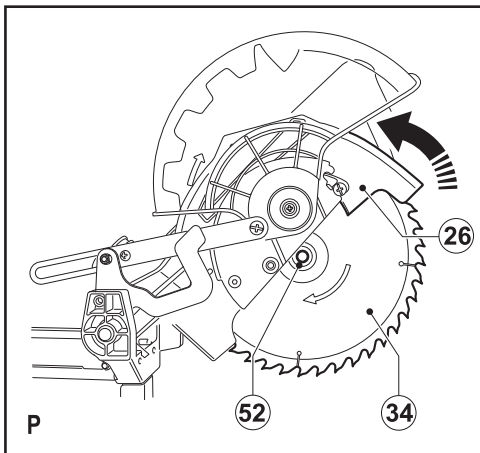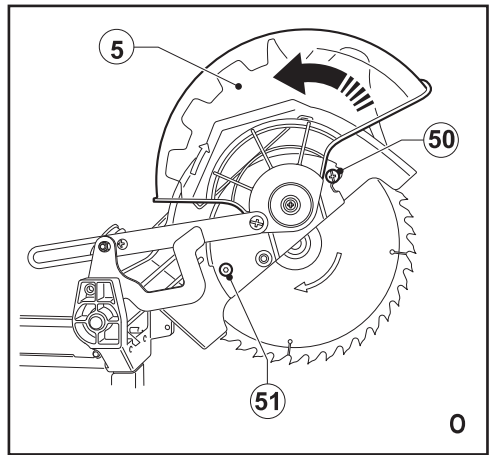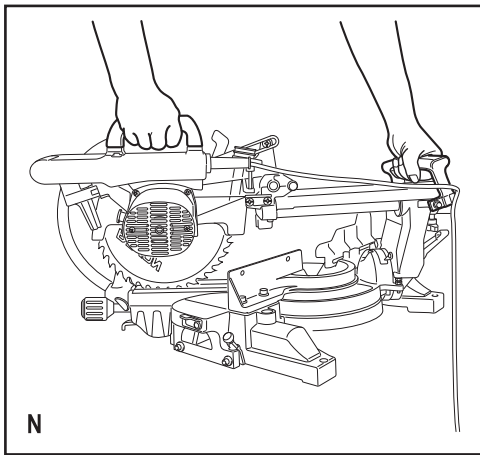

Použitie výrobku

Vaša posuvná pokosová píla na kombinované rezy Stanley Fat Max je určená iba na rezanie dreva, plastov a farebných kovov. Toto náradie je určené pre profesionálnych i súkromných neprofesionálnych používateľov.

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.

Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Označenie elektrické náradie vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

1. Bezpečnosť v pracovnom priestore

- Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.** Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.** V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
- Pri práci s elektrickým náradím zaistíte bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2. Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.** Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s masťnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo**

zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.

- Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD).** Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ### 3. Bezpečnosť obsluhy
- Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorni, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
 - Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
 - Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením prívodného kábla k sieťovej zásuvke alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe vypnuté.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájacemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
 - Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
 - Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
 - Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
 - ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
- ### 4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
- Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia.** Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
 - Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.** Každé elektrické ná-

- radie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c. **Pred nastavením náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
 - d. **Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.** Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
 - e. **Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť.** Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
 - f. **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi pracuje.
 - g. **Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa bude vykonávať.** Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
 5. **Servis**
 - a. **Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce.** Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.

Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím



Varovanie! Ďalšie bezpečnostné výstrahy týkajúce sa pokosových píl.

- ◆ Nepoužívajte prasknuté, ohnuté, poškodené alebo zdeformované pílové kotúče.
 - ◆ Ak je vložka stola s drážkou pre pílový kotúč opotrebovaná, vymeňte ju.
 - ◆ Nepoužívajte pílové kotúče s priemerom, ktorý je menší alebo väčší než odporúčaný priemer. Parametre pílového kotúča sú uvedené v technických údajoch. Používajte iba pílové kotúče špecifikované v tomto návode, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 847-1.
 - ◆ Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej ocele (HSS).
 - ◆ Pri manipulácii s pílovými kotúčmi a neopracovaným materiálom používajte rukavice (pokiaľ je možné, pílové kotúče prenášajte v držiaku).
 - ◆ Pri rezaní dreva používajte dodaný vak na prach.
 - ◆ **Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.** Pri kontakte pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhu úraz elektrickým prúdom.
 - ◆ **Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.** Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
- Varovanie!** Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutia prachu vzniknutého pri práci s týmto náradím. Tento prach môže ohrozovať zdravie obsluhy a okolostojacich osôb. Používajte masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým prachom a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
- ◆ Zvážte použitie špeciálne navrhnutých pílových kotúčov s menšou prevádzkovou hlučnosťou.
 - ◆ Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný materiál.
 - ◆ Táto pokosová píla je určená iba na rezanie dreva, plastov a neželezných kovov.
 - ◆ Nepracujte s týmto strojom bez nasadených ochranných krytov. Nepoužívajte náradie, ak neplnia ochranné kryty svoju funkciu alebo ak sa riadne nevykonávala ich údržba.
 - ◆ Pri vykonávaní šikmých rezov zaistite, aby bolo rameno píly bezpečne upevnené.
 - ◆ Pred každým rezom sa uistite, či je píla stabilná.
 - ◆ Udržujte rukoväti suché a čisté. Dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivom.
 - ◆ Dbajte na to, aby bol priestor okolo píly riadne uprataný a bez zvyškov materiálov, napríklad pilín alebo odrezkov.
 - ◆ Zaistite zodpovedajúce osvetlenie píly a pracovného priestoru, či už celkové alebo lokálne.
 - ◆ Zabráňte nekvalifikovaným osobám, aby pracovali s touto pílou.
 - ◆ Pred použitím zaistite, aby bol správne upevnený pílový kotúč. Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym smerom. Udržujte pílové kotúče ostré.
 - ◆ Uistite sa, či sú otáčky uvedené na pílovom kotúči minimálne také, aké sú uvedené na štítku tejto píly.
 - ◆ Použitý laser sa nesmie nahradiť iným typom lasera. Opravu lasera by mal vykonávať mechanik autorizovaného servisu alebo značkového servisu Stanley Fat Max.
 - ◆ Odpojte pílu od elektrickej siete pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred výmenou pílového kotúča.
 - ◆ Nikdy nevykonávajte čistenie, údržbu alebo odstraňovanie akýchkoľvek odrezkov alebo iných častí obrobku

z priestoru rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly v pokojovej polohe.

- ◆ Ak je to možné, vždy pripevnite pílu k pracovnému stolu.
- ◆ Upnite obrobok. Obrobok upnutý svorkou alebo do zveráka je lepšie zaistený, než v situácii, keď sa drží iba v ruke.
- ◆ Opracovávaný obrobok vždy pevne upnite. Nepracujte s obrobkami, ktoré sú príliš malé na upnutie. V takom prípade by boli ruky príliš blízko pri rotujúcom pilovom kotúči. Pri rezaní dlhých obrobkov vždy používajte špeciálnu podporu.
- ◆ Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či sú riadce dotiahnuté všetky poistné skrutky a upínacie rukoväti.
- ◆ Nikdy nepoužívajte pílu bez vložky stola s drážkou pre pilový kotúč.
- ◆ Nikdy nevkładajte ruky do priestoru pilového kotúča, ak je píla pripojená k zdroju napájacieho napätia.
- ◆ Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť pohybujúci sa kotúč píly jeho zablokovaním pomocou náradia alebo iného prostriedku. Týmto spôsobom by mohlo dôjsť k vážnym nehodám.
- ◆ Pred použitím alebo montážou akéhokoľvek príslušenstva si naštudujte návod na jeho obsluhu. Nesprávne použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
- ◆ Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
- ◆ Pred použitím hlavného vypínača zdvihnite pilový kotúč z drážky vo vložke stola.
- ◆ Nezasúvajte do vetráka žiadne klíny, aby ste zablokovali hriadeľ motora.
- ◆ Hneď ako bude sklopené rameno píly, kryt pilového kotúča pri Vašej píle sa automaticky zdvihne. Hneď ako bude rameno píly zdvihnuté, kryt sa spustí cez pilový kotúč. Kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži alebo demontáži pilového kotúča alebo pri kontrolovaní píly. Ochranný kryt píly nikdy nezdvíhajte rukou, ak nie je píla vypnutá.
- ◆ Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie otvory na kryte motora a či nie sú tieto otvory zanesené pilinami.
- ◆ Nepracujte s materiálom, ktorý obsahuje azbest. Azbest sa považuje za karcinogénnu látku.
- ◆ Nikdy nevykonávajte úkony, ktoré spôsobia nečitateľnosť výstražných označení elektrického náradia.
- ◆ Na elektrické náradie nikdy nestúpajte. Pri preklopení píly alebo pri kontakte s pilovým kotúčom môže dôjsť k vážnemu úrazu.
- ◆ Nesiahajte na pilový kotúč po skončení práce, skôr ako vychladne. Počas použitia sa pilový kotúč veľmi zahreje.
- ◆ Prítláče pilový kotúč k obrobku iba v prípade, ak je píla zapnutá. V inom prípade vzniká pri kontakte pilového kotúča s obrobkom nebezpečenstvo spätného rázu.
- ◆ Určené použitie tohto výrobu je popísané v tomto návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií

než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.

- ◆ Nikdy nekladte ruky do blízkosti rezu. Udržujte ruky mimo označeného priestoru (priestor, do ktorého nesmiete vkladať ruky), ktorý zahŕňa celý stôl a je označený symbolmi No Hands (nevkladať ruky).
- ◆ Vyvarujte sa úrazu spôsobenému odlietavajúcimi úlomkami vypnutím píly, aby nedošlo k jej náhodnému zapnutiu a potom malé kúsky materiálu odstráňte.
- ◆ Pred použitím píly a po akejkoľvek vykonanej údržbe sa musí skontrolovať ochranný kryt, či správne plní svoju funkciu. Skúška sa musí vykonať s vypnutou pílou a odpojenou od elektrickej siete. Rameno píly musí byť zdvihnuté a spustené, aby ste sa uistili, či ochranné kryty zakrývajú pilový kotúč a či sa pilový kotúč o ochranný kryt nezachytáva. Pokiaľ ochranný kryt nepracuje správne, nechajte náradie opraviť servisným technikom so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Obráťte sa na zákaznícku podporu Stanley Fat Max, kde Vám oznámia adresu najbližšieho autorizovaného servisu.

Zvyškové riziká

Pri použití pokosových pil vznikajú nasledujúce riziká: Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ◆ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
- ◆ Poškodenie sluchu.
- ◆ Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou rotujúceho pilového kotúča.
- ◆ Riziko zranenia spôsobeného pri výmene dielov, pilových kotúčov alebo príslušenstva.
- ◆ Riziko prítlačenia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.
- ◆ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu zvráteného pri rezaní dreva, najmä dubového, bukového a materiálu MDF.
- ◆ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov

Tento laser zodpovedá požiadavkám triedy 1M podľa normy EN 60825-1: 2007. Nenahradzujte laserovú diódu diódou iného typu. Ak je laser poškodený, zverte opravu lasera iba autorizovanému servisu. Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia laserových lúčov.

- ◆ Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne a priamo.
- ◆ Nepoužívajte na sledovanie laserového lúča optické prístroje.
- ◆ Nenastavujte náradie do takej výšky, aby mohol laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich hláv.

- ◆ Nedovoľte deťom, aby sa dostali do blízkosti lasera. **Varovanie!** Vyvarujte sa priameho pohľadu do laserového lúča. Po spustení vydáva laser žiarenie. Vyvarujte sa priameho pohľadu do laserového lúča. Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odpojte pokosovú pilu od siete.
- ◆ Laserový ukazovateľ nie je hračka a nepatrí do rúk detí. Nesprávne použitie tohto zariadenia môže viesť k trvalým poškodeniam zraku.
- ◆ Akékoľvek úpravy z dôvodu zvýšenia výkonu lasera sú zakázané. Zodpovednosť za škody vzniknuté z dôvodu nedodržania týchto bezpečnostných pokynov bude zamietnutá.
- ◆ Ak používate laserový ukazovateľ, nemierte lúčom smerom k okolitým osobám alebo na odrazové plochy. Dokonca aj lúč s nízkou intenzitou môže spôsobiť poškodenie zraku. Preto sa nepozerajte priamo do laserového lúča.
- ◆ Laserový ukazovateľ neobsahuje žiadne súčasti určené na opravy. Neotvárajte kryt, v opačnom prípade dôjde k porušeniu záručných podmienok.

Bezpečnosť ostatných osôb

- ◆ Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám neboli stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- ◆ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s týmto náradím nebudú hrať.

Vibrácie

Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode sa merala v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.

Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.

Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.

Štítky na náradí

Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:



Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na obsluhu.



Používajte ochranné alebo bezpečnostné okuliare.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte respirátor.



Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.



Zóna označená No hands – Udržujte prsty a ruky mimo dosahu rotujúceho pílového kotúča.



Pri manipulácii s pílovými kotúčmi používajte ochranné rukavice.




Varovanie! Laserové žiarenie.



Nepozerajte sa do laserového lúča.



Nepozerajte sa priamo do laserového lúča pomocou optických prístrojov.

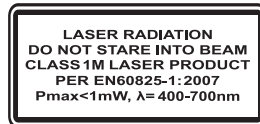

Pozrite technické údaje laserového výrobku.

Elektrická bezpečnosť



Tento výrobok je opatrený dvojistou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

- ◆ Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť u výrobcu alebo v autorizovanom servise Stanley Fat Max, aby sa zabránilo možným rizikám.

Poklesy napájacieho napätia

Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia. Pri nepriaznivom priebehu napájacieho napätia môže byť ovplyvnená funkcia ostatných zariadení. Ak je impedancia napájacieho zdroja nižšia než 0,34 Ω, je nepravdepodobné, že bude dochádzať k rušeniu.

Použitie predlžovacieho kábla

- ◆ Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite tech-

nické údaje). Pred použitím predlžovací kábel riadne skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade použitia zvinovacieho kábla odvíňte vždy celú dĺžku kábla. Použitie predlžovacieho kábla nie je vhodné pre náradie s veľkým príkonom alebo pre elektrické náradie, ktoré je poškodené alebo pokazené. Takéto použitie môže mať za následok vznik požiaru alebo úraz elektrickým prúdom.

Popis

Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.

1. Hlavný vypínač lasera
2. Hlavná ovládacia rukoväť
3. Hlavný vypínač
4. Kryt motora
5. Pohyblivý spodný ochranný kryt
6. Doraz materiálu na predĺženie stola (pravý)
7. Predĺženie stola (pravé)
8. Kryt s drážkou pre pilový kotúč
9. Svorka pre pokosové rezy
10. Upinacia rukoväť pre pokosové rezy
11. Aretačná páka pokosových rezov
12. Ukazovateľ polohy pre pokosové rezy
13. Meradlo pokosových rezov
14. Otočný stôl
15. Otvory na upevnenie pily
16. Montážne miesta na svorky
17. Predĺženie stola (ľavé)
18. Doraz materiálu na predĺženie stola (ľavý)
19. Zaisťovacia skrutka predĺženia stola
20. Svorka výškovo posuvného vodidla
21. Ľavé vodidlo
22. Výškovo posuvné ľavé vodidlo
23. Zarážka pre šikmý rez v polohe 33,9°
24. Zadná rukoväť na prenášanie
25. Výstup na odvod pilín
26. Kovový horný kryt pilového kotúča
27. Predná rukoväť na prenášanie
28. Vyberateľné puzdro na uhličky
29. Posuvná zostava
30. Zaisťovacia rukoväť šikmých rezov
31. Meradlo šikmých rezov
32. Pravé vodidlo
33. Laser
34. Pilový kotúč
35. Zaisťovacie tlačidlo vretena
36. Páčka uvoľnenia ramena pily

Obr. R

53. Svorka

Zostavenie

Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.

Poznámka: Toto náradie je presne nastavené pred odoslaním z výrobného závodu. Z dôvodu dosiahnutia najlepších pracovných výsledkov skontrolujte nasledujúcu presnosť nastavenia a podľa potreby urobte úpravu.

Laserový lúč

Zameranie laserového lúča je nastavené už vo výrobe a toto nastavenie nejde meniť užívateľom.

Nastavenie uhla pokosového rezu

Meradlo posuvnej pokosovej pily pre kombinované rezy je ľahko čitateľné a zobrazuje nastavené uhly od 0° do 47° vľavo a vpravo. Najbežnejšie používané uhly rezu sú opatrené pevnými dorazmi, čo umožňuje rýchle nastavenie do požadovanej polohy. Ak chcete robiť najrýchlejšie a najpresnejšie nastavenia, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Svorka pre pokosové rezy (obr. B)

Svorka pre pokosové rezy (9) umožňuje nastavenie pily na určité uhly iných hodnôt, než sú prednastavené uhly v polohe 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 47°, ktoré je možné nastaviť pomocou aretačnej páky pokosových rezov (11).

Nastavenie dorazov šikmých rezov pre polohy 90° a 45° (obr. C – F)

- ◆ Povoľte zaisťovaciu rukoväť šikmých rezov (30) a presuňte hlavu pily celkom doprava. Utiahnite zaisťovaciu rukoväť šikmých rezov.
- ◆ Na nastavenie polohy 90° priložte na stôl k pilovému kotúču uholník (obr. D).
- ◆ Ak musíte nastaviť, povoľte poistnú maticu (41) a pomocou kľúča nastavte skrutku (40) tak, aby bol pilový kotúč vzhľadom k stolu v polohe 90°.
- ◆ Utiahnite poistnú maticu (41).
- ◆ Otáčaním skrutky (38) zarovnajete ukazovateľ šikmých rezov (39) s polohou 0°.

Pri nastavení dorazu do polohy pre 45° sa uistite, či je výškovo posuvné ľavé vodidlo (22) nastavené tak, aby bolo umožnené presunutie hlavy pily do polohy 45° (obr. E).

- ◆ Uvoľnite svorku výškovo posuvného vodidla (20) a odsuňte toto posuvné vodidlo (22) od pilového kotúča.
- ◆ Utiahnite svorku výškovo posuvného vodidla (20).
- ◆ Vytiahnite kolík pre šikmé rezy v polohe 33,9° (23) a zopakujte rovnaký postup pre polohu 90°, ale presuňte hlavu pily doľava a použite poistnú maticu (43) a nastavovaciu skrutku (42).

Nastavenie vodidla (obr. G - H)

- ◆ Spustite hlavu pily a stlačte zaisťovací čap (46). Uistite sa, či je stôl nastavený na uhol pokosu 0°.
- ◆ Priložte k ľavému vodidlu (21) a k pilovému kotúču (34) kombinovaný uholník (obr. G).

- ♦ Ak sa nedotýka pilový kotúč uholníka po celej dĺžke, povoľte tri skrutky (44) (obr. H) a nastavte vodidlo.
- ♦ Pritiahnite všetky tri skrutky (44).

Upevnenie pily na pracovný stôl (obr. I)

Poznámka: Dôrazne odporúčame, aby ste z dôvodu dosiahnutia maximálnej stability uchytili túto pílu pevne k pracovnému stolu. Kedykoľvek je to možné, uistite sa, či je píla upevnená k pracovnému stolu.

- ♦ Na pracovnom stole si vymerajte a vyznačte štyri otvory na skrutky.
- ♦ Na vyvrtanie otvorov do pracovného stola použite vrták Ø 10 mm.
- ♦ Pripevnite pokosovú pílu pomocou skrutiek, podložiek a matic k pracovnému stolu.

Poznámka: Tieto montážne prvky nie sú súčasťou balenia.

Použitie

- ♦ Udržujte ruky vo vzdialenosti minimálne 150 mm od pilového kotúča.
- ♦ Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne k pracovnému stolu a k vodidlu. Udržujte ruky v predpísanej polohe, kým nedôjde k uvoľneniu vypínača pily a k úplnému zastaveniu pilového kotúča.
- ♦ Pred samotným rezaním (bez toho, aby bola píla zapnutá) vždy skontrolujte dráhu pilového kotúča.
- ♦ Pri práci neprekrižujte ruky.
- ♦ Stojte pevne oboma nohami na podlahe a udržiajte rovnováhu.
- ♦ Pri pohybe ramena pily smerom doprava alebo doľava kopírujte telom pohyby pily a stojte mierne po strane pily.
- ♦ Pri rezaní podľa vyznačenej čiary sledujte túto čiaru na obrobku v otvoroch krytu.

Varovanie! Pri rezaní dreva k pile vždy pripojte zariadenie na odsávanie prachu. Píla je vybavená vakom na prach a piliny. Pritlačte k sebe kovové príchytky na vstupnom otvore vaku na prach a potom tento vak nasadte na výstup na odvod prachu (25). Po uvoľnení príchytiek dôjde k pevnému uchyteniu vaku na prach k výstupnému otvoru.

Varovanie! Pred začatím každej práce skontrolujte, či je obrobok vo svojej polohe pevne uchytený. Minimálne rozmery obrobku, ktorý sa môže použiť, sú 150 × 50 × 3 mm (D × Š × V). Ak nie je obrobok riadne upevnený, hrozí vážne poranenie obsluhy.

Základná obsluha pokosovej pily pri posuvnom reze (obr. A, H a R)

- ♦ Na riadne upevnenie obrobku vždy použite upínacie svorky (53). Pre svorky sú určené dva otvory (45 – obr. H) a (16 – obr. A) (53 obr. R). Pred utiahnutím svorky k obrobku sa uistite, či je svorka (53) riadne zatlačená do upevňovacieho otvoru.

Varovanie! Pred začatím každej práce skontrolujte, či je obrobok vo svojej polohe pevne uchytený. Ak nie je obrobok riadne upevnený, hrozí vážne poranenie obsluhy.

- ♦ Obrobok vždy oprite o vodidlo. Obrobky, ktoré sú vypuklé alebo deformované, by sa nemali na tejto pile rezať, pretože sa nemôžu pridržať na plocho proti stolu alebo vodidlu.

Posuvný rez (obr. J a K)

Varovanie! Počas rezu nikdy nepriťahujte zostavu hlavy pily a pilový kotúč smerom k sebe. Pilový kotúč môže po vrchnej časti obrobku vyjsť hore a môže tak spôsobiť spätný ráz zostavy rotujúceho kotúča a hlavy pily. Nikdy nespúšťajte rotujúci pilový kotúč dole pred posunutím hlavy pily k prednej časti pily.

- ♦ Pomocou zaisťovacej rukoväti (48) odobkujte posuvnú zostavu (29) a umožnite tak voľný pohyb zostavy hlavy pily (obr. J).
- ♦ Presuňte hlavu pily podľa príslušných postupov do polohy pre požadovaný uhol pokosového a šikmého rezu.
- ♦ Uchopte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a pritiahnite posuvnú zostavu (29) dopredu tak, aby sa stred pilového kotúča nachádzal nad prednou časťou obrobku.
- ♦ Stlačte hlavný vypínač (3) a stlačením páčky uvoľnenia ramena pily (36) spustíte hlavu pily dole.
- ♦ Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky pily, pomaly stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a vedte rez cez prednú hranu obrobku.
- ♦ Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
- ♦ Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy pily počkajte, až sa pilový kotúč celkom zastaví.

Odrezávanie

- ♦ Presuňte hlavu pily čo najviac do zadnej polohy a pomocou zaisťovacej rukoväti (48) zaistíte posuvnú zostavu (29).
- ♦ Stlačte hlavný vypínač (3) a stlačením páky uvoľnenia ramena pily (36) spustíte hlavu pily dole.
- ♦ Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky pily, pomaly stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a vedte rez cez obrobok.
- ♦ Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
- ♦ Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy pily počkajte, až sa pilový kotúč celkom zastaví.

Pokosový rez

- ♦ Prepnite spínač lasera (1) do polohy „zapnuté“.
- ♦ Uvoľnite aretačnú páku pokosových rezov (11) a sklopte stôl pily v požadovanom uhle. Predvolené zarážky sú pre polohy 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°. Uťahnite aretačnú páku pokosových rezov (11).
- ♦ Na nastavenie inej hodnoty uhla použite svorku pre pokosové rezy (9) (obr. B).
- ♦ Stlačte hlavný vypínač (3) a stlačením páky uvoľnenia ramena pily (36) spustíte hlavu pily dole.

- ◆ Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky píly, pomaly stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a vedte rez cez obrobok.
- ◆ Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
- ◆ Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy píly počkajte, až sa pilový kotúč celkom zastaví.

Obsluha výškovo posuvného vodidla na nastavenie všetkých šikmých rezov a kombinovaných pokosových rezov

- ◆ Pohyblivá časť vodidla na ľavej strane môže byť nastavená tak, aby poskytovala maximálnu podporu obrobku v blízkosti pilového kotúča a aby súčasne umožňovala vykonávanie šikmých rezov v uhle 47° vľavo. Veľkosť posuvu je v oboch smeroch obmedzená dorazmi.

Nastavenie vodidla (obr. E)

- ◆ Uvoľnite svorku výškovo posuvného vodidla (20) a presuňte výškovo posuvné vodidlo doľava.
- ◆ Urobte skúšku s vypnutou pilou a skontrolujte vôľu.
- ◆ Nastavte vodidlo tak, aby bolo čo najbližšie k pilovému kotúču, čo zaručí maximálnu podporu obrobku bez toho, aby dochádzalo k problémom pri pohybe ramena píly smerom hore alebo dole.
- ◆ Dotiahnite svorku výškovo posuvného vodidla (20) tak, aby bolo vodidlo vo svojej polohe zaistené.

Varovanie! Vodiaca drážka môže byť zanesená nečistotami. Na čistenie vodiacej drážky používajte vhodný prípravok alebo prúd nízkotlakového vzduchu.

Šikmé rezy

- ◆ Pred nastavením uhla šikmého rezu sa uistite, či je výškovo posuvné vodidlo správne orientované.

Poznámka: Táto píla je vybavená špeciálnym dorazom pre šikmé rezy v polohe 33,9 (23) pre špeciálne rezy tvarovaných lišt.

- ◆ Uvoľnite zaistovaciu rukoväť šikmých rezov (30) (obr. F) a presuňte hlavu píly do požadovanej polohy. Dotiahnite zaistovaciu rukoväť šikmých rezov (30).
- ◆ Stlačte hlavný vypínač a hneď ako píla dosiahne maximálne otáčky, stlačte páčku uvoľnenia ramena píly (36). Stláčajte pomaly dole ovládaciu rukoväť (2) a robte rez cez obrobok.
- ◆ Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky píly, pomaly stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a vedte rez cez prednú hranu obrobku.
- ◆ Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
- ◆ Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy píly počkajte, až sa pilový kotúč celkom zastaví.
- ◆ Pri vykonávaní šikmých rezov sa uistite, či je rameno píly pevne zaistené.

Kombinovaný rez

- ◆ Pred nastavením uhla šikmého rezu pri kombinovaných rezoch sa uistite, či je výškovo posuvné vodidlo správne orientované.

Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového rezu.

- ◆ Prepnite spínač lasera (1) do polohy „zapnuté“.
- ◆ Pri vykonávaní tohto rezu sa riadte vyššie uvedenými pokynmi.
- ◆ Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky píly, pomaly stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a vedte rez cez prednú hranu obrobku.
- ◆ Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
- ◆ Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy píly počkajte, až sa pilový kotúč celkom zastaví.

Základné rezy lišt

Základné rezy lišt je možné vykonávať zvislo k vodidlu alebo na plocho k rovine stola.

- ◆ Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Nastavenie		Zvislá poloha (zadná časť lišty je opretá o vodidlo)		Vodorovná poloha (zadná časť lišty je položená na stole)	
Uhol šikmého rezu		0°		45°	
Poloha lišty		Ľavá strana	Pravá strana	Ľavá strana	Pravá strana
Vnútrotný roh	Uhol pokosového rezu	Vľavo v polohe 45°	Vpravo v polohe 45°	0°	0°
	Poloha lišty	Spodná časť na stole	Spodná časť na stole	Horná časť o vodidlo	Spodná časť o vodidlo
	Zapravená strana	Držte ľavú časť	Držte pravú časť	Držte ľavú časť	Držte ľavú časť

Nastavenie		Zvislá poloha (zadná časť lišty je opretá o vodidlo)		Vodorovná poloha (zadná časť lišty je položená na stole)	
Uhol šikmého rezu		0°		45°	
Vonkajší roh	Uhol pokosového rezu	Vľavo v polohe 45°	Vpravo v polohe 45°	0°	0°
	Poloha lišty	Spodná časť na stole	Spodná časť na stole	Horná časť o vodidlo	Spodná časť o vodidlo
	Zapravená strana	Držte ľavú časť	Držte pravú časť	Držte pravú časť	Držte pravú časť

Rezy stropných lišt (obr. L)

S touto pokosovou pilou sa môžu vykonávať rezy stropných lišt iba na plocho k rovine stola.

- ◆ Táto pokosová píla je vybavená špeciálnymi zarážkami pokosu v polohách 31,6° vľavo a vpravo a dorazom pre šikmé rezy v polohe 33,9° pre špeciálne rezy stropných lišt, napríklad 52° medzi zadnou časťou lišty a horným plochým povrchom, ktorý bude priložený k stropu;

38° medzi zadnou časťou lišty a spodným plochým povrchom, ktorý bude priložený k stene.

- ◆ Podrobnosti k tomuto typu rezov nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Nastavenie		Ľavá strana	Pravá strana
Vnútrohý roh	Uhol pokosového rezu	Vpravo v polohe 31,6°	Vľavo v polohe 31,6°
	Uhol šikmého rezu	33,9°	33,9°
	Poloha lišty	Horná časť o vodidlo	Spodná časť o vodidlo
	Zapravená strana	Držte ľavú časť	Držte ľavú časť
Vonkajší roh	Uhol pokosového rezu	Vpravo v polohe 31,6°	Vľavo v polohe 31,6°
	Uhol šikmého rezu	33,9°	33,9°
	Poloha lišty	Spodná časť o vodidlo	Horná časť o vodidlo
	Zapravená strana	Držte pravú časť	Držte pravú časť

Poznámka: Tieto špeciálne zarážky nie je možné použiť pri rezoch stropných lišt v polohe 45°.

Poznámka: Keďže väčšina miestností nemá uhly stien presne 90°, je treba spraviť mierne doladenie. Vždy si spravte pre overenie správneho uhla testovací rez.

Nastavenie hĺbky rezu (obr. M)

Hĺbku rezu je možné prednastaviť pre rovné a opakované plytké rezy.

- ◆ Spúšťajte hlavu píly dole, kým nebude ozubenie pilového kotúča v požadovanej hĺbke rezu.
- ◆ Držte horné rameno v tejto polohe a otáčajte rukoväťou dorazu (47), kým sa nedotkne dorazovej dosky (49).
- ◆ Posunom hlavy píly až do dorazových polôh pri pohybe vpred a vzad pozdĺž vodiaceho ramena skontrolujte hĺbku pilového kotúča.

Prenášanie píly (obr. N)

- ◆ Uvoľnite aretačnú páku pokosových rezov (11) (obr. B) a sklopte stôl celkom vpravo. Zaisťujte stôl v polohe pokosového uhla 45°.
- ◆ Presuňte hlavu píly smerom k prednej časti píly a zaisťujte posuvnú zostavu pomocou zaisťovacej rukoväti (48) (obr. J).
- ◆ Spustíte hlavu píly a stlačíte zaisťovací kolík (46) (obr. H).
- ◆ Prenášajte pokosovú pílu uchopením za predné a zadné rukoväti určené na prenášanie (24, 27).

Varovanie! Nikdy neprenášajte pílu za ochranný kryt.

Pilové kotúče a typ ozubenia

Materiál	Typ ozubenia		
	600 ~ 100T	24 ~ 100T	
	TCG	ATB	
Drevo	Rezivo	•	•
	Preglejka	•	•
	Tvrdé drevo	•	•
	Drevotrieska	•	•
Plast	PVC	•	
	ABS	•	
	Plexisklo	•	
	PC	•	
	PS	•	
Farebné kovy	Hliník	•	
	Meď	•	

Vaša pokosová píla sa dodáva s pilovým kotúčom s negatívnym sklonom ozubenia. Pri výmene Vášho pilového kotúča je odporúčané používať kotúče s negatívnym sklonom ozubenia.

- ◆ **Typ TCG** – Na rezanie hliníkových plechov, lisovaných rúrok a ďalších farebných kovov, ako sú meď a mosadz.
- ◆ **Typ ATB** – Na základné rezanie a skraccovanie dreva, preglejky a lisovanej lepenky, drevovláknitých dosiek a drevotriesok, kde sa požaduje čisto zapravený rez.

Pri rezaní neželezných kovov vždy používajte svorky na upnutie materiálu.

Varovanie! Nepoužívajte žiadne pilové kotúče, ktoré vyžadujú použitie dištančnej vložky alebo krúžku. Používajte iba pilové kotúče špecifikované v tomto návode.

Výmena pilových kotúčov (obr. O – Q)

Varovanie! Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva náhodného zapnutia píly, vždy pred výmenou kotúča odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky. Používajte správne naberúsené pilové kotúče. Neprekračujte maximálne otáčky a dodržujte typ ozubenia vyznačený na kotúči. Používajte iba pilové kotúče odporúčané spoločnosťou Stanley Fat Max.

Výmenu pilového kotúča (34) vykonáte nasledovne:

- ◆ Stlačte páčku uvoľnenia ramena píly (36) a otočte pohyblivý spodný kryt proti smeru pohybu hodinových ručičiek a uvoľnite pilový kotúč. Jednou rukou pridržte ochranný kryt na mieste (obr. O).
- ◆ Pomocou skrutkovača uvoľnite, ale neodstraňujte skrutku (50). Skrutku celkom nevyťahujte, pretože by došlo k problémom s jej opakovanou montážou.
- ◆ Pomocou skrutkovača povoľte, ale nevyťahujte skrutku (51) tak, aby došlo k pohybu kovového krytu. Skrutku celkom nevyťahujte, pretože by došlo k problémom s jej opakovanou montážou.
- ◆ Otočte horný kovový kryt proti smeru pohybu hodinových ručičiek (obr. P). Tak získate prístup k skrutke vretena (52), ktorá upevňuje pilový kotúč (34) k pokosovej pile.

- ♦ Stlačte zaistovacie tlačidlo vretena (35) nachádzajúce sa na kryte motora, aby došlo k zablokovaniu pílového kotúča (34) a aby nedochádzalo k jeho pohybu.
- ♦ Pomocou dodaného kľúča otáčajte skrutku vretena (52) v smere pohybu hodinových ručičiek a odoberte skrutku a pilový kotúč (34).
- ♦ Nasadte nový pilový kotúč a uistite sa, či jeho zuby smerujú dole a či smer otáčania vyznačený na pilovom kotúči zodpovedá smeru, ktorý je vyznačený na kryte píly (v smere pohybu hodinových ručičiek) (obr. P).
- ♦ Rukou zaskrutkujte skrutku vretena (52) (otáčajte s ňou proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
- ♦ Stlačte a držte zaistovacie tlačidlo vretena (35) a pomocou kľúča na pilový kotúč utiahnite skrutku vretena (52) tak, aby bol pilový kotúč riadne upevnený.
- ♦ Vráťte horný kovový kryt (26) do pôvodnej polohy a utiahnite dve skrutky (50 a 51).
- ♦ Umožnite návrat pohyblivého spodného ochranného krytu (5) do východiskovej polohy, aby zakrýval pilový kotúč.

Varovanie! Nikdy nestláčajte tlačidlo zaistenia vretena, ak je pilový kotúč v pohybe. Uistite sa, či je po namontovaní pílového kotúča konzola krytu v spodnej polohe a či je pevne dotiahnutá skrutka konzoly krytu.

Varovanie! Konzola krytu sa musí pred zapnutím píly vrátiť do pôvodnej polohy a skrutka konzoly krytu sa musí dotiahnuť. Nedodržanie vyššie uvedeného pokynu môže mať za následok kontakt krytu s otáčajúcim sa kotúčom, čo môže spôsobiť poškodenie píly a vážne zranenie obsluhy.

Príslušenstvo

Výkon Vášho náradia závisí na používanom príslušenstve. Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva dosiahnete ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie môže poskytnúť.

Údržba

Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaisťujú jeho bezproblémový chod.

- ♦ Pomocou čistého a suchého štetca pravidelne čistite vetracie otvory na náradí.
- ♦ Na čistenie náradia používajte mydlový roztok a navlhčenú handričku. Nikdy nedovoľte, aby sa do tohto náradia dostala akákoľvek kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu časť tohto náradia do kvapaliny.

Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby sa uistite, či je náradie vypnuté a či je jeho prívodný kábel odpojený od zásuvky.

Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:

- ♦ Zaisťte ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
- ♦ Pripojte hneď vodič k svorke pod napätím na novej zástrčke.
- ♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.

Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poisťka: 13 A.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.

Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaisťte likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.

Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaisťuje jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

Technické údaje

FME720 (Typ 1)		
Napájacie napätie	V	230
Príkon	W	2 000
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	4 800
Priemer pílového kotúča	mm	255
Priemer upínacieho otvoru	mm	30
Hrúbka pílového kotúča	mm	1,8
Max. kapacita priečneho rezu 90°	mm	305
Max. kapacita pokosového rezu 45°	mm	203
Max. hĺbka rezu 90°	mm	92
Max. hĺbka šikmého priečneho rezu 45°	mm	41
Pokosový rez (maximálne polohy)	ľavý	47°
	pravý	47°
Šikmý rez (maximálne polohy)	ľavý	47°
	pravý	0°
Hmotnosť	kg	22

Prevádzkové parametre rezania	
Max. priečny rez x hĺbka rezu	92 × 305 mm
Ľavý šikmý rez 47°	41 × 305 mm
Max. pokos 47°	92 × 203 mm
Max. kapacita pri kombinovanom reze 47° × 47°	41 × 203 mm

L_{pa} (akustický tlak) 95 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
L_{WA} (akustický výkon) 108 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)

Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 61029:
Hodnota vibrácií (a_w) 2,78 m/s ² , odchýlka (K) 1,5 m/s ²

ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ

SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA



FME720

Spoločnosť Stanley Europe vyhlasuje, že tieto výrobky popísané v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN 61029-1, EN 61029-2-9.

Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Stanley Europe.

Kevin Hewitt
Viceprezident medzinárodného
oddelenia pre techniku
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
7. 2. 2014

Záruka

Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóne voľného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA V TRVANÍ JEDNEHO ROKU

Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku Stanley Fat Max k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu alebo zlého dieleňského spracovania, spoločnosť Stanley Europe zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených častí – alebo podľa nášho uvážení – bezplatnú výmenu celého výrobku, za nasledujúcich podmienok:

- ◆ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho obsluhu.
- ◆ Tento výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
- ◆ Tento výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
- ◆ Bol predložený doklad o kúpe.
- ◆ Výrobok Stanley Fat Max bol vrátený kompletný so všetkými pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.stanley.eu/3.

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz


BAND SERVIS

Klásterského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

STANLEY

FME720

TYP.
1

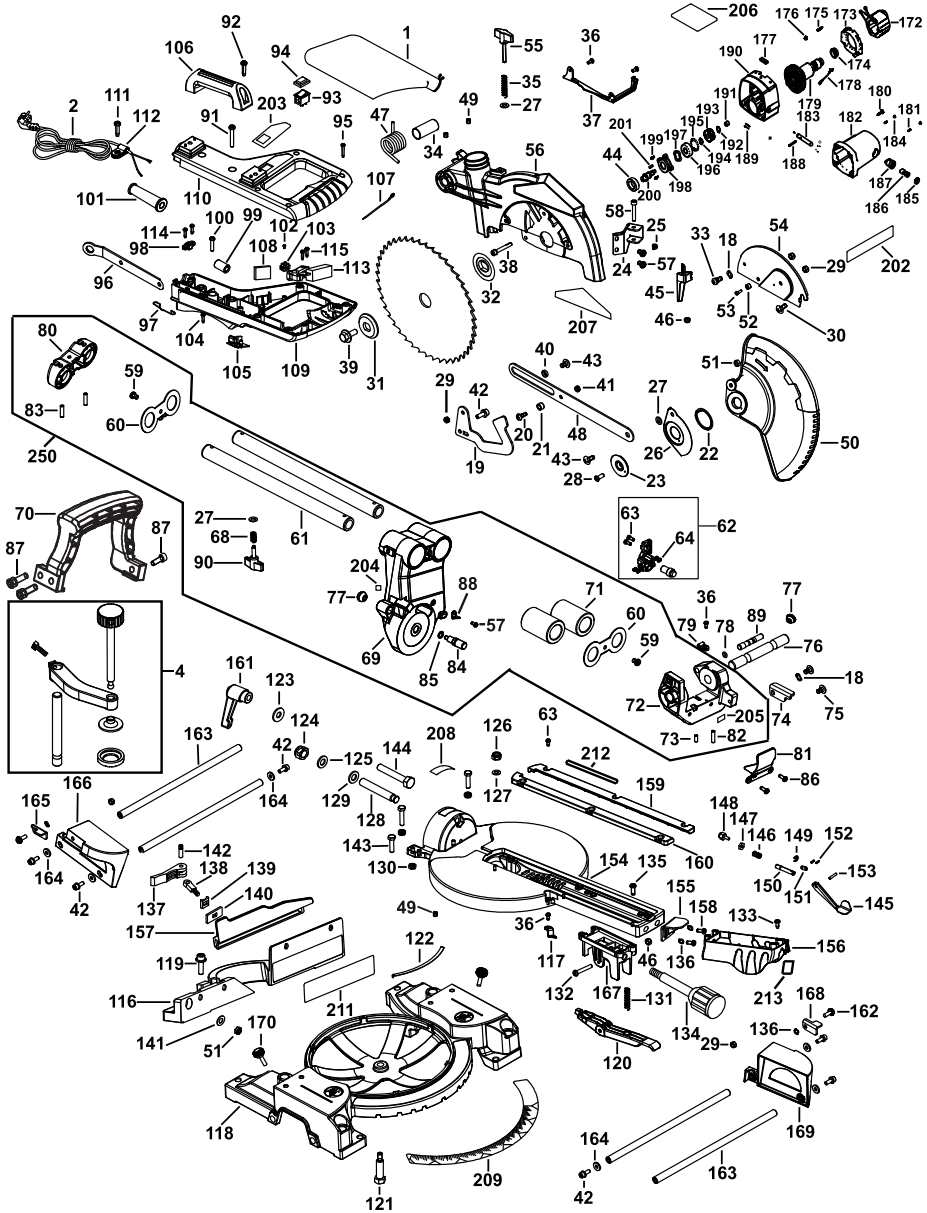

E17081

www.2helpU.com

05 - 02 - 2014

©



CZ

ZÁRUČNÍ LIST

SK

ZÁRUČNÝ LIST

STANLEY[®]
FatMax[®]

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
 ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBEK JE:

- 24 mesiaců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
 12 mesiaců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
 Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladničního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

