











# STANLEY

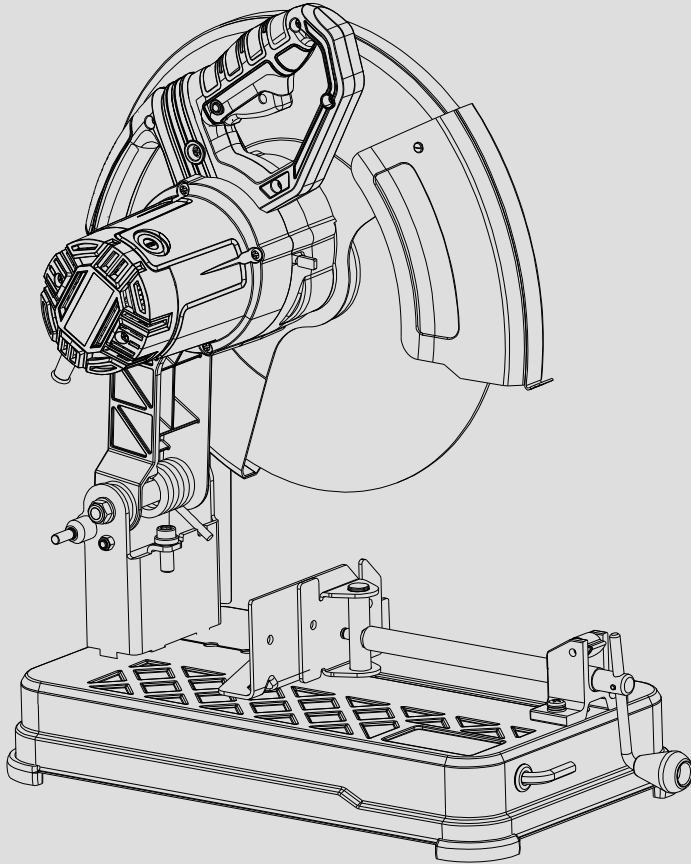

**STSC2135**

English  
Turkish

Page 3  
Page 12

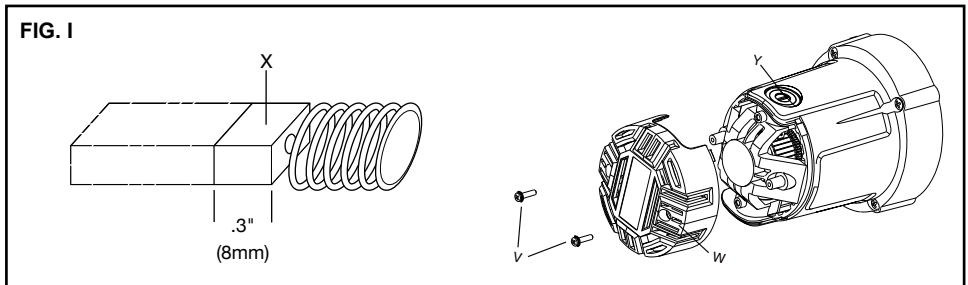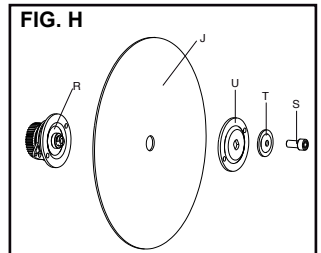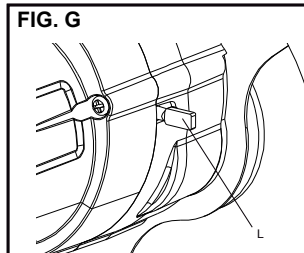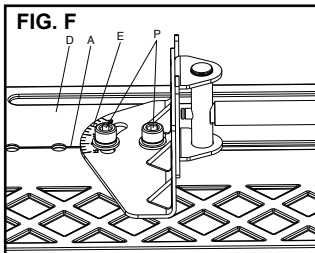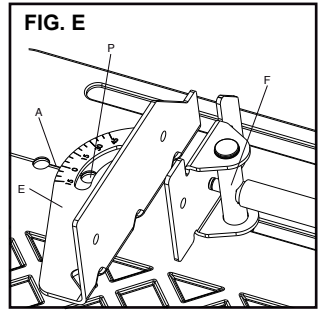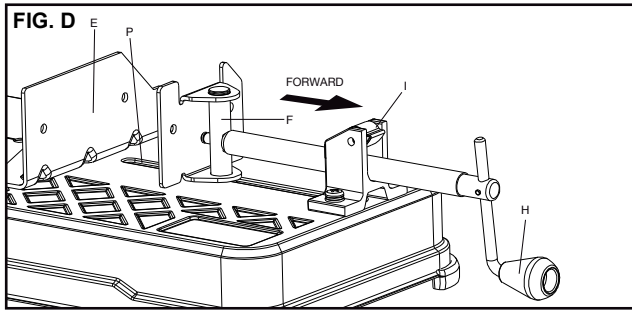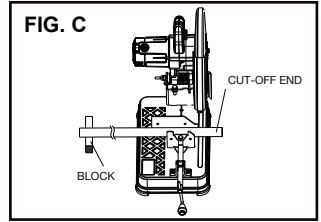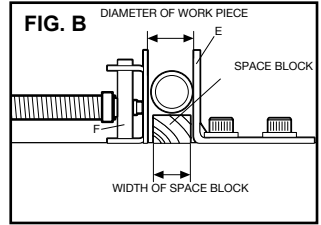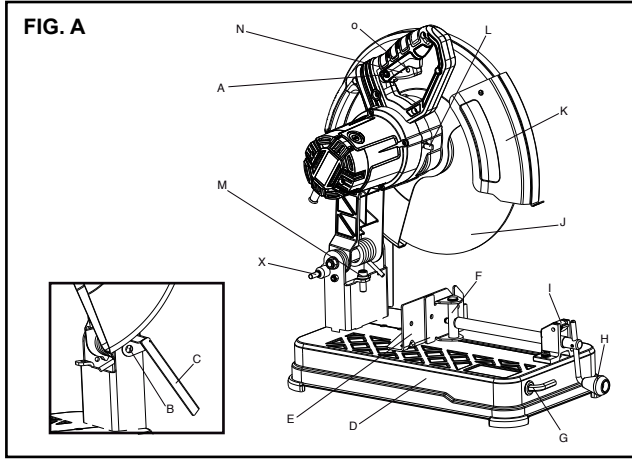

## Intended use

Your STANLEY Chop Saw has been designed for the cutting of variously shaped steel materials.

## General safety rules

**Warning!** Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

## Safety instructions

### General power tool safety warnings

#### 1. Work area safety

- a. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- b. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### 2. Electrical safety

- a. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

**Note:** The term "Residual Current Device (RCD)" can be replaced by "Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)" or by "Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)".

#### 3. Personal safety

- a. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b. **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. **Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in.** Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust related hazards.

#### 4. Power tool use and care

- a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
  - e. **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
  - f. **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- ### 5. Service
- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

### Additional safety instruction for chopsaws

- **Always wear proper eye and respiratory protection.**
- **Before using, inspect the cutting wheel for cracks or flaws. If such a crack or flaw is evident, discard the wheel. The wheel should also be inspected whenever you think the tool may have been dropped.** Flaws may cause wheel breakage.
- **When starting the tool with a new or replacement wheel or if you are unsure of the condition of the wheel, hold the tool in a well protected area and let it run for one minute.** If the wheel has an undetected crack or flaw, it should burst in less than one minute. Never start the tool with a person in line with the wheel. This includes the operator.
- **In operation, avoid bouncing the wheel or giving it rough treatment.** If this occurs, stop the tool and inspect the wheel for cracks or flaws.

### During use

- If the saw blade becomes blocked, switch off the tool immediately and disconnect the plug; only then remove the wedged workpiece.
  - In case of jamming or electrical or mechanical malfunction, immediately switch off the tool and disconnect the plug.
- Clean your chop saw periodically following the procedure in this manual.
  - Do not remove wheel guards or base.
  - **ALWAYS USE THE VISE OR SPECIAL FIXTURE TO CLAMP WORK SECURELY.** Other aids such as spring, bar, or C-clamps may be appropriate for certain sizes and shapes of workpiece. Use care in selecting and placing these clamps and make a dry run before making a cut.
  - Use only 14" type 1 wheels rated at 4100 rpm or higher.
  - Allow cut off parts to cool before handling.
  - Do not attempt to cut wood or plastic with this tool.
  - **NEVER CUT MAGNESIUM WITH THIS TOOL.**
  - Use chop saw in a well-ventilated area.
  - Turn chop saw off before removing any pieces from the base.
  - **DO NOT CUT ELECTRICALLY LIVE MATERIAL.**
  - **Do not use circular saw blades or any other toothed blades with this tool.** Serious injury may result.
  - **DO NOT OPERATE THIS TOOL NEAR FLAMMABLE LIQUIDS, GASES OR DUST.** Sparks or hot chips from cutting or arcing motor brushes may ignite combustible materials.
  - Do not use the side of the abrasive wheel as a deburring grinder. This will substantially weaken the wheel creating an unsafe condition. The wheel may come apart.



**Caution: Wear appropriate hearing protection during use.** Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.



**Caution: Spark deflector will get hot.** Avoid touching or adjusting while hot. Keep cordset and materials away from spark deflector.

- **Avoid prolonged contact with dust from power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities. Wear protective clothing and wash exposed areas with soap and water.** Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may promote absorption of harmful chemicals.



**Warning:** Always use NIOSH/OSHA approved respiratory protection appropriate for the dust exposure. Direct particles away from face and body. For your convenience and safety, the following warnings are on your Heavy-Duty 14" (355mm) Chop Saw:



**For safe operation read the instruction manual.**

- Do not use toothed blades.
- Use only reinforced wheels rated 4100 rpm or higher.
- When servicing use only identical replacement parts.
- Always: wear eye protection, use guards, clamp work in vise, use proper respiratory protection.
- Do not expose to rain or use in damp locations.
- Only use chop saw wheel of a max. Thickness of 2.8mm and a max. Diameter of 355mm.

### Vibration

The declared vibration emission values stated in the technical data and the declaration of conformity have been measured in accordance with a standard test method provided by EN 61029 and may be used for comparing one tool with another. The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**Warning!** The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used. The vibration level may increase above the level stated.

When assessing vibration exposure to determine safety measures required by 2002/44/EC to protect persons regularly using power tools in employment, an estimation of vibration exposure should consider, the actual conditions of use and the way the tool is used, including taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time.

### 7. Labels on tool

The label on your tool may include the following symbols:

	Read Instructions Manual	Hz .....	Hertz		.....	Class II Construction
	Use Eye Protection	W .....	Watts		.....	Earthing Terminal
	Use Ear Protection	min .....	minutes		.....	Safety Alert Symbol
			Alternating Current		.....	Revolutions or Reciprocation per minute
			Direct Current			
V .....	Volts	$n_0$ .....	No-Load Speed			
A .....	Amperes					

### Position of date barcode

The Date Code, which also includes the year of manufacture, is printed into the housing.  
Example:

2014 XX JN  
Year of manufacturing

### Electrical safety

**Warning!** If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, authorized Stanley Service Center or an equally qualified person in order to avoid damage or injury. If the power cord is replaced by an equally qualified person, but not authorized by Stanley, the warranty will not be valid.

### Features (fig. 1, 4)

- A. Spark Deflector Screw
- B. Spark Deflector
- C. Base
- D. Fence
- E. Vise
- F. Flat Wrench
- G. Crank
- H. Vise Level
- I. Wheel
- J. Guard
- K. Spindle Lock
- L. Depth Stop Bolt and Jam Nut

- M. Trigger Switch
- N. Padlock Hole
- O. Fence Bolts
- P. Lock Pin

**Power supply**

Be sure your power supply agrees with the nameplate marking. A voltage decrease of more than 10% will cause a loss of power and overheating.

**Cutting capacity**

The wide vise opening and high pivot point provide cutting capacity for many large pieces. Use the cutting capacity chart to determine total maximum size of cuts that can be made with a new wheel.



**Caution: Certain large, circular or irregularly shaped objects may require additional holding means if they cannot be held securely in vise.**



**Caution: do not cut magnesium with this tool.**

**Maximum cutting capacity**

**Note:** Capacity shown on chart assumes no wheel wear and optimum fence position.

Workpiece Shape:				
90° Cutting Angle	A = 4-7/8" (125mm)	A = 4-1/2" (115mm)	4-1/2" x 5-1/8" (115mm x 130mm) 4" x 7-5/8" (102mm x 188mm) 3" x 7-3/8" (76mm x 229mm)	A = 4-1/2" x 5-3/8" (115mm x 137mm)
45° Cutting Angle	A = 4-1/2" (115mm)	A = 3-13/16" (98mm)	4-1/2" x 3-13/16" (115mm x 95mm)	A = 3-13/16" (95mm)

**Use**

**Standard equipment**

- 355mm Metal Cutting Abrasive Wheel
- 1 Wheel Wrench
- 1 Instruction manual

**To carry (fig. 1)**

Fold down unit to position where you can carry the saw. Push in lock pin (X) to lock arm down.

**Unlocking (fig. 1)**

To unlock tool and raise head, depress motor arm slightly and pull lock pin (X) out. Motor arm will then pivot upward.

**Spark deflector adjustment (fig. 1)**

To best deflect sparks away from surrounding persons and materials, loosen the screw (A), adjust the spark deflector (B) and then retighten screw. Do not allow cordset to come into contact with deflector or sparks as damage to cordset may occur.

**Depth stop (fig. 1)**

Depth stop is set at the factory for a new 14" wheel to prevent wheel from cutting into the supporting surface. To allow more depth of cut, use the flat wrench provided (F) to loosen the depth stop bolt (L) and raise bolt to desired height and then turn jam nut (L) clockwise until seated firmly on the casting. Securely tighten the depth stop bolt before use.



**Caution:** When changing to a new wheel, readjust depth stop to original position to prevent cutting into supporting surface.

**Trigger switch (fig. 1)**

To start the tool, depress the trigger switch (M). To turn the tool off, release the trigger switch. Keep hands and material from wheel until it has coasted to a stop. To prevent unauthorized use of tool, install a standard padlock (not included) into the padlock hole (N) located in the trigger.

**Material clamping and supporting**

- Angles are best clamped and cut with both legs resting against base.
- A spacer block slightly narrower than the work piece can be used to increase wheel utilization (Fig. 2).
- Long work pieces must be supported by a block so it will be level with top of base (Fig. 3). The cut off end should be free to fall downward to avoid wheel binding.

**Vise operation (fig. 4)**

The vise (E) has a quick-travel feature. To release the vise when it is clamped tightly, turn the crank (G) counterclockwise one or two times to remove clamping pressure. Lift vise lever (H) up. Pull crank assembly out as far as desired. Vise may be pushed forward into work without cranking. Lower vise lever (H) then tighten vise (E) on work by using crank (G).

**Fence operation (fig. 5, 6)**



**Caution: Turn off and unplug the tool before making any adjustments or removing or installing attachments or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position.** The fence (D) can be adjusted two ways: to change desired cutting angle and to change spacing between the fence and vise.

### To change the desired cutting angle

Use the wrench provided to loosen (do not remove) the two fence bolts (O). Align the desired angle indicator line with the slot line in the base (C). Securely tighten both fence bolts before use. For more accurate square cuts, disconnect the power supply, loosen the two fence bolts, push arm down until wheel extends into base. Place a square against the wheel and adjust fence against the square. Securely tighten both fence bolts before use. When making a miter cut, the vise (E) may not clamp securely, depending on the thickness of the workpiece and the miter angle. Other aids (such as spring, bar or C-clamps) will be necessary to secure the work piece to the fence when making these cuts.

### To change spacing between the fence and vise

Using the wrench provided, loosen and remove the two fence bolts (O). Adjust the fence (D) to desired locations. Insert both fence bolts in provided locations. Securely tighten both fence bolts before use.

### Removal and installation of wheels (fig. 7, 8)



**Caution:** Turn off and unplug the tool before making any adjustments or removing or install attachments or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position. Do not make any adjustment while the wheel is in motion. Do not make any adjustment while chop saw is plugged into power supply.

1. Push in spindle lock (K) and rotate wheel (I) by hand until wheel lock lever engages slot in inside flange (Q) to lock wheel. Loosen the bolt (R) counterclockwise in the center of the abrasive wheel with the 8mm hex wrench (F). Bolt has right-hand thread.
2. Remove the bolt (S), washer (R), outside flange (T) and old wheel (I).
3. Make sure flange surfaces are clean and flat. Install the new abrasive wheel by reversing the above steps.
4. Do not overtighten bolt.



**Warning:** Check the work surface that the chop saw rests on when replacing with a new abrasive wheel. It is possible that the wheel may contact ANY ITEMS OR STRUCTURE THAT EXTENDS

ABOVE work surface (under the base) when the arm is fully lowered.

### Operation tips for more accurate cuts

- Allow the wheel to do the cutting. Excessive force will cause the wheel to glaze reducing cutting efficiency and/or to deflect causing inaccurate cuts.
- Properly adjust fence angle.
- Make sure material is laying flat across base.
- Properly clamp material to avoid movement and vibration.

### Motor brush inspection and replacement (fig.9)



**Warning:** Turn off and unplug the tool. Be sure the trigger switch is in the OFF position.

Brushes should be regularly inspected for wear. To inspect brushes, unscrew the two end cap screws (V) and remove end cap (W). Remove brush cap (Y). Brushes (X) should slide freely in brush box.

If brushes are worn down to .3" (8mm) as shown in Figure 9 they should be replaced. To reinstall, push new brush back into brushbox. If replacing existing brush, maintain same orientation as when removed. Replace the brush cap (do not overtighten). Replace end cap and two screws. Tighten securely.

### Accessories

The performance of any power tool is dependent upon the accessory used. STANLEY accessories are engineered to high quality standards and are designed to enhance the performance of power tool.



**Note:** Accessory must be rated for use at speed equal to or higher than nameplate RPM of tool with which it is being used.

**Caution:** The use of any other accessory not recommended for use with this tool could be hazardous. Use only high-strength Type 1 organic bonded wheels rated 4100 rpm or higher. Recommended accessories for use with your tool are available at extra cost from your local dealer or authorized service center.

### Maintenance

Your STANLEY power tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning. Your tool is not user-serviceable. Take the tool to an authorized STANLEY repair agent. This tool should be serviced at regular intervals or when showing a noticeable change in performance.

### Lubrication

STANLEY power tools are properly lubricated at the factory and are ready for use. Tools should be re-lubricated regularly, depending on usage. This lubrication should only be attempted by trained power tool repair persons, such as those at STANLEY service centers or by other qualified service personnel. Closed-type, grease-sealed ball bearings are used throughout. These bearings have sufficient lubrication packed in them at the factory to last the life of the chop saw.

### Cleaning



**Warning:** unplug the tool before you use a cloth to clean the housing. With the motor running, blow dirt and dust out of all air vents with dry air at least once a week. Wear safety glasses when performing this. Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth and mild detergent. Although these parts are highly solvent resistant, NEVER use solvents.

Blowing dust and grit out of the main housing by means of an air hose is recommended and may be done as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Always wear proper eye and respiratory protection.

### Tool care

Avoid overloading the machine. Overloading will result in a considerable reduction in speed and efficiency and the unit will become hot. In this event, run the machine at no load for a minute or two until cooled to normal working temperature

by the built in fan. Switching your machine on and off whilst under load will considerably reduce the life of the switch.

### Important

To ensure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (other than those listed in this manual) should be performed by authorized service centers or other qualified organizations, always using identical replacement parts. Unit contains no user serviceable parts inside. Blowing dust and grit out of the main housing by means of an air hose is recommended and may be done as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Always wear proper eye and respiratory protection.

**Note:** Unit may be converted to a 3-wire twist lock cord set at an authorized service center.

### Notes

- STANLEY's policy is one of continuous improvement to our products and, as such, we reserve the right to change product specifications without prior notice.
- Standard equipment and accessories may vary by country.
- Product specifications may differ by country.
- Complete product range may not be available in all countries.
- Contact your local STANLEY dealers for range availability.

## Protecting the environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your STANLEY product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again.

Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product. STANLEY provides a facility for the collection and recycling of STANLEY products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local STANLEY office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised STANLEY repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Technical data

Specifications		STSC2135
POWER	W	2100
NO-LOAD SPEED	/min	3800
MAX. DIAMETER	mm	355
Weight	kg	15.5

$L_{pA}$  (sound pressure) dB(A) 95,5

$K_{pA}$  (sound pressure uncertainty) dB(A) 3

$L_{WA}$  (sound power) dB(A) 105,5

$K_{WA}$  (sound power uncertainty) dB(A) 3

Vibration emission value  $a_h$

$a_h =$  m/s<sup>2</sup> 4,3

Uncertainty K = m/s<sup>2</sup> 1.5

## EC declaration of conformity

MACHINERY DIRECTIVE



STSC2135

STANLEY declares that these products described under "technical data" are in compliance with: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-10

These products also comply with Directive "2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from 20.04.2016)" and 2011/65/EU.

For more information, please contact STANLEY at the following address or refer to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of STANLEY.

R.Laverick

Engineering Manager

STANLEY, Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,  
2800 Mechelen, Belgium

01.2015

### Service Information

STANLEY offers a full network of company-owned and authorized service locations. All STANLEY Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. For more information about our authorized service centers and if you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the STANLEY location nearest you.


### Two years full warranty

If your STANLEY product becomes defective due to faulty materials or workmanship within 24 months from the date of purchase, STANLEY guarantees to replace all defective parts free of charge or – at our discretion – replace the unit free of charge provided that:


- The product has not been misused and has been used in accordance with the instruction manual.
- The product has been subject to fair wear and tear;
- Repairs have not been attempted by unauthorised persons;
- Proof of purchase is produced.
- The STANLEY product is returned complete with all original components

If you wish to make a claim, contact your seller or check the location of your nearest authorised STANLEY repair agent in the STANLEY catalogue or contact your local STANLEY office at the address indicated in this manual. A list of authorised STANLEY repair agents and full details of our after sales service is available on the internet at: [www.stanleytools.com](http://www.stanleytools.com)


**ŞEKİL A**

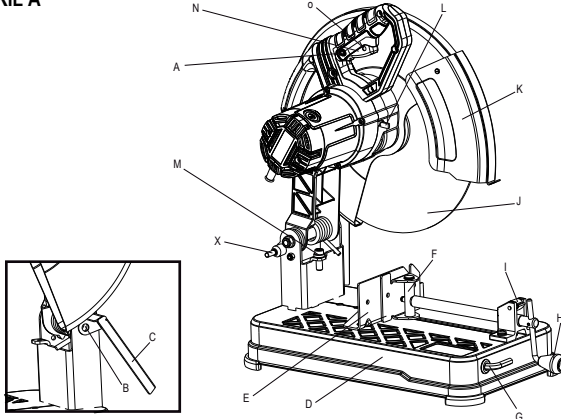


**ŞEKİL B**

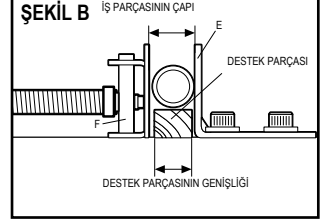


**ŞEKİL C**

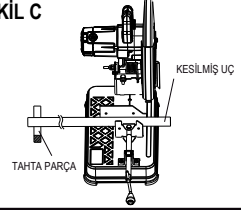


**ŞEKİL D**

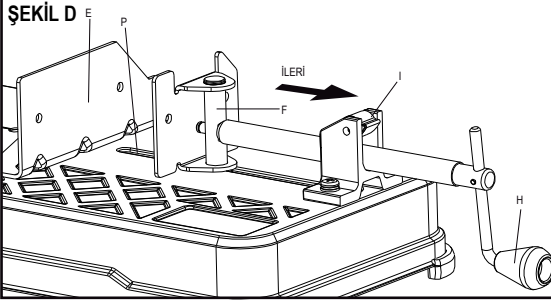


**ŞEKİL E**

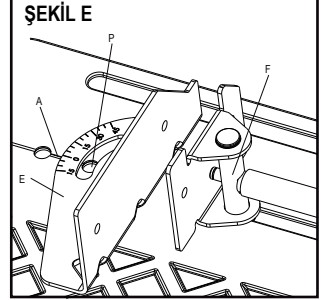


**ŞEKİL F**

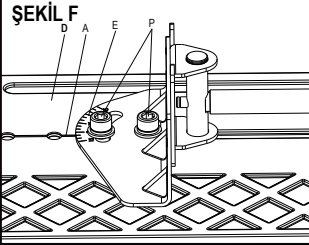



**ŞEKİL G**

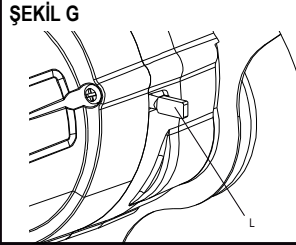

**ŞEKİL H**

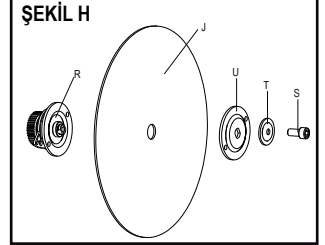

**ŞEKİL I**

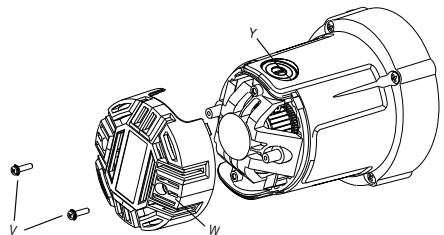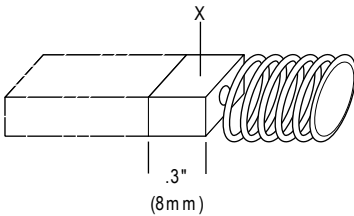

### Kullanım amacı

Stanley profil kesme makineleriniz kesim uygulamaları için tasarlanmıştır.

### Genel güvenlik kuralları

**Uyarı!** Tüm talimatları okuyun. Aşağıda belirtilen tüm talimatların herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma riskine neden olabilir. Aşağıda yer alan uyarılardaki «elektrikli alet» terimi şebeke elektrigiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.

### BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

#### 1. Çalışma alanı

- Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.** Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye çıkarır.
- Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.** Elektrikli aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarır.
- Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak tutun.** Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

#### 2. Elektrik güvenliği

- Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.** Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
- Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının.** Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya ıslatmayın.** Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
- Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmayın.** Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıcağtan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini arttırır.
- Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanıma uygun bir kablounun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın.** Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.

**Not:** «Artık Akım Aygıtı (RCD)» tanımı, «Kaçak Akım Koruma Cihazı (GFÇİ)» veya «Toprak Kaçağı Devre Kesici (ELCB)» tanımları ile değiştirilebilir.

#### 3. Kişisel güvenlik

- Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığınızı işe yoğunlaşın ve sağlıklı davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.**
  - Kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.** Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
  - Aletin istem dışı çalıştırılmasını engelleyin. Elektrik şebekesine bağlamadan önce aletin kapalı olduğundan emin olun.** Aleti, parmağınız düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkarır.
  - Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlar anahtarlarını çıkartın.** Elektrikli aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
  - Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli basın.** Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
  - Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.**
  - Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından emin olun.** Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
- #### 4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı
- Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın.** Doğru elektrikli alet, belirlediği kapasite alanında kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
  - Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın.** Tetikle kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
  - Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç kaynağından çekin ve/veya aküyü elektrikli aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri alet istem dışı olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır**

- d. Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- e. Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin. Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
- f. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlakla uyun ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
5. Servis
- a. Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların kullanıldığı yetkili servise tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.

## Profil kesmeler için ek güvenlik talimatları

- Her zaman koruyucu gözlük ve solunum korumasını kullanın.
- Kullanmadan önce, kesme diskinde herhangi bir çatlak ya da yarık olup olmadığını kontrol edin. Üzerinde çatlak ya da yarık olan kesme diskini atın. Aletin düşmüş olabileceğini düşünüyorsanız her zaman kesme diski kontrol edin. Çatlaklar veya yarıklar disk kırılmasına neden olabilir.
- Yeni veya değiştirilmiş diski taktıktan sonra veya diskin durumundan emin değilseniz aleti iyi korunmuş bir alana yerleştirin ve bir dakika boyunca çalışmasına izin verin. Diskte fark edilmemiş bir çatlak ya da yarık varsa, bir dakikadan daha kısa bir süre içinde disk kırılacaktır. Disk ile aynı hizada insanlar varsa, aleti asla çalıştırmayın. Bu koşul kullanıcı için de geçerlidir.
- Çalışma esnasında, diskin yerinden oynamasını engelleyin veya diski zorlamayın. Aksi olursa, aleti durdurun ve diskinde herhangi bir çatlak ya da yarık olup olmadığını kontrol edin.
- Bu kılavuzdaki prosedürü izleyerek periyodik olarak profil kesmenizi temizleyin.

## Kullanım sırasında

- Testere bıçağı bloke olur • Eger, derhal aleti kapatın ve fişini çekin; ancak o zaman kamalı parçasını kaldırmak

sıkışma veya elektrik veya mekanik arıza durumunda, derhal aleti kapatın ve fişini çekin

- Disk muhafazası veya tabanı çıkartmayın.
- **MALZEMİYİ SABİTLEMELİK İÇİN HER ZAMAN MENGENE VEYA BAŞKA BAĞLANTI EKİPMANLARINI KULLANIN.** Yay, pala veya C-kelepçe gibi diğer yardımcı ekipmanlar iş parçasının boyutlara ve şekillere uygun olmalıdır. Bu kelepçelerin seçim ve yerleştirme sırasında dikkatli olun ve bir asil kesim yapmadan önce deneme çalışmasını yapın.
- Sadece 355 mm (14") 4100 dev/dak veya daha yüksek nominal hızla sahip olan tip 1 diskleri kullanın.
- Elmeden önce kesilen parçaların soğumasına izin verin.
- Ahşap veya plastik malzemeleri kesmeye kalkışmayın.
- **ASLA MAGNEZYUM MALZEMELERİ KESMEYİN.**
- Profil kesmeyi iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- Tabandan herhangi bir parça çıkartmadan önce kesme profilinizi kapatın.
- **ELEKTRİĞE BAĞLI MALZEMELERİ KESMEYİN.**
- Bu aletle dairesel kesim bıçaklarını veya diğer dişli bıçakları kullanmayın. Ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- **ALETİ YANICI SIVILAR VEYA GAZLARIN YANINDA YA DA TOZLU ALANLARDA KULLANMAYIN.** Kesmeden kaynaklanan kıvılcım veya sıcak yonga ya da yaylı motor fırçaları, yanıcı maddelerin tutuşmasına neden olabilir.
- Aşındırıcı diskin kenarını taşlama işlemleri için kullanmayın. Bu büyük ölçüde diski zayıflatır ve tehlikeli bir duruma yol açabilir. Disk aletten çıkabilir.



**Uyarı: Aleti kullanırken koruyucu kulaklık takın.** Bazı koşullarda ve kullanım süresine göre bu aletin gürültüsü işitme kaybına neden olabilir.



**Uyarı:** Kıvılcım yön sapırcısı ısınacaktır. Sıcakken dokunmaktan ve ayarlamaktan kaçının. Kablo ve malzemeleri kıvılcım yön sapırcısından uzak tutun.

- Zımpara, kesme, taşlama, delme ve diğer inşaat faaliyetleri sırasında toz ile uzun süreli temastan kaçının. Koruyucu giysiler giyin ve açıkta kalan yerlerinizi sabun ve su ile yıkayın. Tozun ağıza, göze girmesi veya cilt üzerinde bulunması zararlı kimyasallar emilimini teşvik edebilir.



**Uyarı:** Her zaman NIOSH / OSHA tarafından onaylı toz maruziyeti için uygun bir solunum korumasını kullanın. Yüzünüzü ve vücudunuzu uçan parçacıklardan uzakta tutun. Sizin rahatlığınız ve güvenliğiniz için, ağır hizmet tipi 14"(355mm) profil kesmeniz üzerinde aşağıdaki uyarılar vardır:



**Güvenli bir çalışma için kullanım kılavuzunu okuyun.**

- Dişli diskleri kullanmayın.
- Sadece 4100 dev/dak veya daha yüksek devirli güçlendirilmiş diskler kullanın.
- Servis işlemleri sırasında sadece orijinal yedek parçaları kullanın.
- Her zaman göz koruması takın, muhafazalar kullanın, çalışma parçasını mengene ile sabitleyin, uygun soluma koruması kullanın.
- Aleti ıslak yerlerde kullanmayın veya yağmura maruz bırakmayın.
- Sadece maksimum kalınlığı 2,8 mm olan ve maksimum çapı 355 mm olan profil kesme diskini kullanın.

## Titreşim

Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde belirtilen titreşim emisyon değerleri EN61029 tarafından belirlenen standart bir test yöntemine uygun olarak ölçülmektedir ve diğer bir aletle karşılaştırma yaparken kullanılabilir. Beyan edilen titreşim emisyon değeri aynı zamanda maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

**Uyarı!** Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasındaki titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine bağlı olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir. Titreşim düzeyi belirlenen seviyenin üzerinde artış gösterebilir.

İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından getirilen elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma döngüsü içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

## 7. Alet üzerindeki etiketler

Alet üzerinde aşağıdaki semboller bulunabilir:

	Kullanım Kılavuzunu Okuyun	Hz ..... Hertz		..... Sınıf II İnşaat
	Koruyucu Gözlük kullanın	W ..... Vat		..... Topraklama Terminal Güvenlik uyarısı Sembölü
	Kulaklık Kullanın	dak ..... dakika		..... Dakikada devir veya gel git sayısı
		~ ..... Alternatif Akım		
		— — — — — ..... Direkt Akım		
V ..... Volt		boş ..... Yüksüz		
A ..... Amper		Hız		

## Tarih kodu konumu

İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.

Örnek:

2014 XX JN  
İmalat Yılı

## Elektrik güvenliği

**Uyarı!** Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili Stanley Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir. Elektrik kablosu Stanley yetkili servisi haricinde değiştirilirse, garanti geçerli olmayacaktır.

## Açıklama (Şekil 1, 4)

- A. Kıvılcım yön saptırıcısı vidası
- B. Kıvılcım yön saptırıcısı
- C. Taban
- D. Kesme kılavuzu
- E. Mengene
- F. Düz anahtar
- G. Döndürme kolu
- H. Mengene kolu
- I. Disk
- J. Muhafaza
- K. Mil kilidi
- L. Derinlik ayarı civata ve emniyet somunu
- M. Açma/kapama tetik düğmesi

- N. Asma kilit deliği
- O. Kesme kılavuzu civataları
- X. Kilit pimi

## Şebeke gerilimi

Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. % 10'dan daha fazla bir gerilim azalması güç kaybına ve aşırı ısınmaya neden olacaktır.

## Kesme kapasitesi

Geniş açılan mengene ve yüksek dönme noktası birçok geniş malzemenin kesilmesi için gerekli kapasiteyi sağlar. Yeni bir diskle kesilebilecek maksimum kesme ölçüsünü belirlemek için kesme kapasitesi tablosunu kullanın.



**Uyarı: Bazı geniş, dairesel veya düz olmayan şekilli nesnelere, mengene ile güvenli bir şekilde sabitlememeyebilir ve ek tutma desteğine ihtiyaç duyabilir.**



**Uyarı: Bu aletle magnezyum kesmeyin.**

## Maksimum kesme kapasitesi

**Not:** Tabloda gösterilen kapasite aşınmamış disk ve en uygun mengene konumuna göre kabul edilmiştir.

Çalışma parçası şekli:				
	A x B			
90° Kesme Açısı	A= 4-7/8" (125mm)	A= 4-1/2" (115mm)	4-1/2" x 5-1/8" (115mm x 130mm) 4" x 7-5/8" (102mm x 188mm) 3" x 7-3/8" (76mm x 229mm)	A = 4-1/2" x 5-3/8" (115mm x 137mm)
45° Kesme Açısı	A= 4-1/2" (115mm)	A= 3-13/16" (98mm)	4-1/2" x 3-13/16" 4-1/8" x 3-3/4" (105mm x 95mm)	A = 3-13/16" 3-3/4" (95mm)

## Kullanımı

### tandart ekipman

- 355mm Metal Kesme Aşındırıcı Diski
- Disk anahtar
- Kullanım kılavuzu

### Taşıma (Şekil 1)

Aleti taşımak için ilk önce alet katlanmalıdır. Kilit pimi (X) yardımcı ile profil kesme kafasını sabitleyin.

### Kilidi Açma (Şekil 1)

Aletin kilidini açmak ve kafasını kaldırmak için motor gövdesine hafif olarak basın ve kilit pimini (X) çıkartın. Motor gövdesi yukarı doğru dönecektir.

### Kıvılcım Yön Saptırıcısının Ayarlanması (Şekil 1)

Çevredeki kişiler ve malzemelerden kıvılcımları daha iyi saptırmak için vidayı (A) gevşetin, kıvılcım yön saptırıcısını (B) ayarlayın ve ardından vidayı sıkın. Kablonun saptırıcı veya kıvılcım ile temas etmesine izin vermeyin, hasar oluşabilir.

### Derinlik Ayarı (Şekil 1)

Derinlik ayarı, destek yüzeyinin kesmesini önlemek için yeni bir 355 mm (14 ") disk için fabrikada ayarlanmıştır. Kesme derinliği ayarlamak için aletle verilen düz anahtar (F) kullanarak derinlik ayarı civatasını (L) gevşetin, civatayı istenilen yüksekliğe kaldırın ve emniyet somununu (L) saat yönünde sonuna kadar sıkın. Aleti kullanmadan önce derinlik ayarı civatasını iyice sıkın.



Diski değiştirirken derinlik ayarını, destek yüzeyinin kesmesini önlemek için daima orijinal konumuna ayarlayın.

### Açma/Kapama Tetik Düğmesi (Şekil 1)

Aleti açmak için, açma/kapama tetik düğmesine (M) basın. Aleti kapatmak için, açma/kapama tetik düğmesini bırakın. Alet tamamen durana kadar elleri ve malzemeleri diskten uzak tutun. Aletin izinsiz kullanılmasını önlemek için standart bir asma kilidi (alet ile birlikte verilmemektedir), tetik mekanizmasında bulunan asma kilit deliğine (N) takın.

### Malzeme Sıkıştırma ve Destekleme

- Açılı kesimler her iki köşe de taban üzerinde desteklendiğinde en iyi şekilde sıkıştırılır ve kesilir.
- Kesim kapasitesini arttırmak için, çalışma parçasının altına bir destek parçası yerleştirin. Destek parçası, çalışma parçasından biraz daha dar olmalıdır (Şekil 2).
- Uzun çalışma parçalarını taban yüzeyi ile hizalayarak bir parça tahta kullanarak destekleyin (Şekil 3). Diskin sıkışmasını önlemek için kesilmiş uç serbest olarak aşağı düşmelidir.

### Mengene Kullanımı (Şekil 4)

Mengene (E), hızlı hareket özelliğine sahiptir. Fazla sıkılmış mengeneyi serbest bırakmak için döndürme kolunu (G) bir veya iki tur saat yönünün tersine çevirin ve mengeneyi gevşetin. Mengene kolunu (H) yukarı kaldırın. Döndürme kolunu istediğiniz kadar dışarı çekin. Mengene, döndürme kolunu kullanmadan çalışılan parçaya doğru itilebilir. Mengene kolunu (H) aşağı indirin ve mengeneyi (E) döndürme kolunu (G) kullanarak çalışılan parça üzerinde sıkın.

### Kesme Kılavuzu Kullanımı (Şekil 5, 6)



**Uyarı: Herhangi bir ayarlama veya aksesuarları takıp çıkarmadan önce aleti kapatın ve fişini çekin. Tetik düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin.**

Kesme kılavuzu (D) iki şekilde ayarlanabilir: istenilen kesim açısını değiştirerek ve kesme kılavuzu ve mengene arasındaki aralığı değiştirerek.

### İstenilen Kesme Açısının Değiştirilmesi

Aletle birlikte verilen anahtarları kullanarak iki adet kesme kılavuzu civatasını (O) gevşetin (ama çıkartmayın). İstenilen açı göstergesi çizgisini taban (C) üzerindeki bölme ile hizalayın. Aleti kullanmadan önce her iki kesme kılavuzu civatasını sağlam bir şekilde sıkın. Daha hassas önceki kesimler için, aleti güç kaynağından ayırın, iki kesme kılavuzu civatasını gevşetin ve disk tabanına ulaşına kadar kesme kafasını aşağı itin. Diskin karşısına bir köşebent yerleştirin ve kesme kılavuzunu köşebente göre ayarlayın. Aleti kullanmadan önce her iki kesme kılavuzu civatasını sağlam bir şekilde sıkın. Gönye kesimleri yaparken mengene (E), çalışılan parça kalınlığına ve gönye açısına göre sabitlenmelidir. Böyle kesimler yaparken çalışılan parçayı kesme kılavuzuna sabitlemek için başka yardımcı ekipmanlar da gerekebilir (yay, pala, C-kelepçe gibi).

### Kesme Kılavuzu Ve Mengene Arasındaki Aralığı Değiştirilmesi

Aletle birlikte verilen anahtarları kullanarak iki adet kesme kılavuzu civatasını (O) gevşetin ve çıkartın. Kesme kılavuzunu (D) istenilen pozisyonuna ayarlayın. Sunulan yerlere her iki kesme kılavuzu civatasını yerleştirin. Aleti kullanmadan önce her iki kesme kılavuzu civatasını sağlam bir şekilde sıkın.

### Kesme Diskinin Takılması ve Çıkartılması (Şekil 7, 8)



**Uyarı: Herhangi bir ayarlama veya aksesuarları takıp çıkarmadan önce aleti kapatın ve fişini çekin. Tetik düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin.** Disk hareket ederken herhangi bir ayar yapmayın. Profil kesme elektrik prizine takılıyken, herhangi bir ayarlamayı yapmayın.

1. Kesme diskini sabitleyin. Bunun için mil kilidine (K) basın ve diskin (I) sabitleme kolu iç flanşın (Q) üzerindeki yuvaya oturana kadar elle çevirin. Aşındırıcı diskin merkezinde bulunan civatayı (R) 8 mm altıgen anahtar (F) kullanarak saatin ters yönünde çevirerek gevşetin. Civata sağ oluğa sahiptir.
2. Civatayı (R), pulu (S), dış flanş (T) ve eski kesme diskini (I) çıkartın.
3. Flanş yüzeylerinin temiz ve düz olduğundan emin olun. Yukarıdaki adımları tersten izleyerek yeni kesme diskini takın.

4. Civatayı aşırı sıkmayın.



**Uyarı: Yeni aşındırıcı diski takarken profil kesmenin yerleştirildiği çalışma yüzeyini kontrol edin. Kesme kafası tamamen indirilmiş olduğunda disk çalışma yüzeyinin üstünde UZANAN (tabanın altında) HERHANGİ BİR ÖGE YA DA YAPI ile temas edebilir.**

### Daha Hassas Kesimler İçin Çalışma Tavsiyeleri

- Kesme diskinde kesim yapmasına izin verin. Aşırı kuvvet uygulanması diskin kesme verimliliğini azaltacak ve / veya diskin saptırılmasına ve hatalı kesimlere neden olacaktır.
- Kesme kılavuzu açısını doğru bir şekilde ayarlayın.
- Malzemenin taban üzerinde düz bir şekilde yerleştiğinden emin olun.
- Hareket etmesini ve titreşimi önlemek için malzemeyi sağlam bir şekilde sabitleyin.

### Motor Kömürünün Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi (Şekil 9)



**Uyarı: Aleti kapatın ve fişten çekin. Tetik düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin.** Kömürler düzenli olarak aşınma durumu için kontrol edilmelidir. Kömürleri kontrol etmek için arka kapaktaki iki vidayı (V) sökün ve arka kapağı (W) çıkartın. Kömür kapağını (Y) sökün. Kömürler (X) kömür yuvası içinde serbestçe kaymalıdır.

Eğer kömürler Şekil 9'da gösterildiği gibi 8mm'nin (3") altına inecek şekilde aşınımlarsa değiştirilmelidir. Yeniden takmak için, yeni kömürü, kömür yuvasının içine itin. Eğer mevcut kömürü yeniden takıyorsanız, çıkardığınız şekilde, aynı yönde takın. Kömür kapağını yerine takın (gereğinden fazla sıkmayın). Arka kapağı ve iki vidasını yerine takın. İyice sıkın.

### Aksesuarlar

Herhangi bir elektrikli aletin performansı kullanılan aksesuarlara bağlıdır. STANLEY aksesuarları, yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş ve elektrikli aletinizin performansını arttıracak şekilde tasarlanmıştır.



**Not: Aksesuarın nominal hızı, kullanıldığı elektrikli alet üzerinde yazan maksimum hıza eşit olmalı veya bundan yüksek olmalıdır.**

**Uyarı: Bu alet ile kullanılması önerilmeyen aksesuarların kullanılması ciddi yaralanmaya yol açabilir. Sadece 4100 dev/dak veya daha yüksek bir değere sahip organik bağlamlı yüksek dayanıklılığa sahip Tip 1 diskleri kullanın. Aletinizle kullanılabilecek, tavsiye edilen aksesuarlar bedeli karşılığı satış noktalarından temin edilebilir.**

## Bakım

STANLEY elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır. Bu aletin servisi kullanıcı tarafından yapılamaz. Aleti yetkili STANLEY servisine götürün. Bu alet, belirli aralıklarla veya performansında gözle görülür bir değişiklik gösterince bakıma götürülmelidir.

## Yağlama

STANLEY elektrikli el aletleri, fabrikada uygun bir şekilde yağlanmıştır ve çalışmaya hazırdır. Aletler, kullanımına bağlı olarak, düzenli bir şekilde yağlanmalıdır. Bu yağlama sadece STANLEY servislerindeki gibi eğitilmiş elektrikli el aleti tamir personeli tarafından yapılmalıdır. Aletin tamamında kapalı tipte, yağ sızdırmaz bilyalı yataklar kullanılmıştır. Bu yataklar, fabrikada profil kesmenin kullanım ömrü boyunca yeterli miktarda yağla doldurulmuştur.

## Temizleme



**Uyarı:** Aletin gövdesini bezle temizlemeden önce fişini şebekeden çekin. Tüm hava deliklerini, motor çalışırken haftada en az bir kere kuru hava ile kir ve tozdan temizleyin. Bu uygulamayı yaparken koruyucu gözlük takın. Dış plastik parçalar nemli bir bezle ve yumuşak deterjanla silinebilir. Bu parçaların, çözücüye karşı yüksek direnci olmasına rağmen, çözücü maddeleri ASLA kullanmayın.

Havalandırma çıkışlarının içinde ve civarında toz birikmeye başladığında, hortumla hava üfleyerek ana gövdenin toz ve kirden temizlenmesi önerilir. Her zaman koruyucu gözlük ve solunum korumasını kullanın.

## Alet bakımı

Aşırı yüklemekten kaçının. Aşırı yüklenme hız ve verimliliğin azalmasına neden olacak ve alet ısınacaktır. Bu durumda dahili fan sayesinde normal çalışma sıcaklığına soğuyana kadar bir ya da iki dakika boyunca makineyi yüksüz

çalıştırın. Aletinizi yük altında iken kapatmanız açma/kapama düğmesinin ömrünü azaltacaktır.

## Önemli

Alet EMNİYET GÜVENLİĞİ ve GÜVENİLİRLİK için bu kılavuzda belirtilenler dışında tamir, bakım ve ayarlamaların her zaman orijinal yedek parça kullanılarak, yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Aletin içinde bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça yoktur. Havalandırma çıkışlarının içinde ve civarında toz birikmeye başladığında, hortumla hava üfleyerek ana gövdenin toz ve kirden temizlenmesi önerilir. Her zaman koruyucu gözlük ve solunum korumasını kullanın.

**Not:** Alet kablosu yetkili serviste üç telli kablo seti ile değiştirilebilir.

## Notlar

- STANLEY olarak, ürünlerimizi sürekli iyileştirme politikası uyguladığımızdan, önceden haber vermeden ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutarız.
- Standart ekipman ve aksesuarlar ülkeye göre değişebilir.
- Ürün özellikleri ülkelere göre farklı olabilir.
- Komple ürün çeşidi tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.
- Ürün çeşidi durumu hakkında lütfen en yakın STANLEY yetkili servisiyle temas kurun.

**Çevrenin korunması**

Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

STANLEY ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir. STANLEY, hizmet ömrünün sonuna ulaşan STANLEY ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.

Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın STANLEY yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten STANLEY yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz. [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

**Teknik özellikleri**

Teknik özellikler	STSC2135	
GÜÇ	W	2100
YÜKSÜZ HIZI	dev/dak	3800
MAKS. DİSK ÇAPI	mm	355
Ağırlık	kg	15,5

$L_{pA}$  (ses basıncı) dB(A) 95,5

$K_{pA}$  (ses basıncı belirsizli i) dB(A) 3

$L_{WA}$  (ses gücü) dB(A) 105,5

$K_{WA}$  (ses gücü belirsizli i) dB(A) 3

Titre im emisyon de eri  $a_h$

$a_h =$  m/s<sup>2</sup> 4.3

Belirsizlik K = m/s<sup>2</sup> 1,5

**AT Uygunluk Beyanati**

MAKİNE DİREKTİFİ



STSC2135

STANLEY, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-10

Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from 20.04.2016) ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten STANLEY ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.

Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı STANLEY adına vermiştir.

R.Laverick

Mühendislik Bölümü Müdürü

STANLEY , Europe, Egide Walschaertsstraat14-18,  
2800 Mechelen, Belgium  
01.2015

## Servis Bilgisi

STANLEY şirket sahibi ve yetkili servis konumlarının tam ağını sunmaktadır. Tüm STANLEY Servis Merkezleri'nde, müşterilere etkili ve güvenilir elektrikli aletler sunmak üzere eğitilmiş kişiler çalışmaktadır. Yetkili servis merkezleri ile ilgili daha fazla bilgi için ve teknik öneriye, onarıma veya orijinal fabrika parçalarına ihtiyacınız varsa, en yakın STANLEY servisi ile temasa geçin.

## İki yıl tam garanti

Sahip olduğunuz STANLEY ürünü satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, STANLEY Europe aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu parçaların yenilenmesini veya -kendi inisiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün değiştirilmesini garanti eder:

Ürün, hatalı kullanılmamış kullanım kılavuzuna uygun kullanılmıştır.

Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır;

Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır.

Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir.

STANLEY ürünü, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade edilmiştir

Garanti talebinde bulunmak için, lütfen satıcıyla irtibata geçin veya STANLEY katalogunda belirtilen size en yakın STANLEY yetkili satıcı adresini kontrol edin veya ürünün kılavuzunda belirtilen adresteki yerel STANLEY yetkili tamir servisi ile temas kurun. İnternet'ten Stanley yetkili tamir servislerinin listesine ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz:  
[www.stanleytools.com](http://www.stanleytools.com)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 7 yıldır.

Türkiye Distribütörü  
STANLEY BLACK&DECKER TURKEY ALET ÜRETİM SAN. TIC. LTD.STI.  
Kozyatağı Mh Değirmen Sk. Nida Kule No:18 Kat:6  
34742 Kadıköy İstanbul  
Tel : (0216) 665 29 00  
Faks : (0216) 665 29 01  
E-posta: info-tr@sbdinc.com

